


Apžiūros aktas

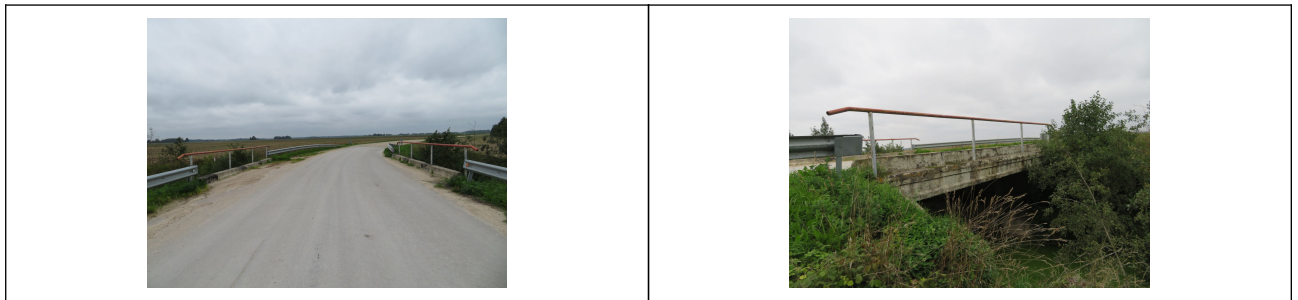

Apžiūros data	2025-01-12
Atsakingas vertintojas	
Indeksas	ŠRSLJK0036T1975G015VIČ
Kelias	1609 Bariūnai–Bučiūnai–Pašvitinys–Linkuva (6.240 km)
Statiny	Tiltas
Kertami objektai	Upė: Virčiuvis

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai	3.00	Per žemi, aptrupėję
	Deformaciniai pjūviai	2.00	Kiauri, ant rėmsių vandens tekėjimo žymės
	Hidroizoliacija	2.00	Kiaura: tarp sijų sunkiasi balti karbonatiniai produktai, tarp kraštinių sijų kabo karbonatiniai varvekliai
	Turėklai	2.00	Koroduoja, neįrengti užpildo elementai
	Važiuojamoji dalis	4.00	Sutrūkusi virš atramų (apžiūros metu asfalto dangą buvo užsnigta)
Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos		2.00	-
2. Perdanga	Sijos (visos)	2.00	Pirmos, antros ir aštuntos, devintos sijų apačiose (tempiamoje zonoje) – išilginiai plyšiai iki 2,5 mm pločio (koroduoja pagrindinės armatūros strypai). Trečioje-septintoje sijose įstriži plyšiai iki 0,20 mm pločio. Plokštėje (sijų viršuje) pagalbinė armatūra paviršiuje (per plonas betono apsauginis sluoksnius). Sijų sandūrose baltuoja karbonatiniai produktai, devinta sija visiškai peršlapusi, visa sija sutrūkusi (sienutėje įstriži plyšiai iki 0,65 mm pločio), iš įtrūkių išsisunkę karbonatai, susiformavę varvekliai
Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos		2.00	Karbonizacijos gylis: - devinta sija prie pirmos atramos iki 30 mm; - antra sija prie antros atramos iki 40 mm. Chloridų kiekis: - devinta sija prie pirmos atramos 0-25 mm yra 0,042; - devinta sija prie pirmos atramos 25-50 mm yra 0,030; - antra sija prie antros atramos 0-25 mm yra 0,068; - antra sija prie antros atramos 25-50 mm yra 0,056. Karbonizacija gyli, yra pavojus armatūros korozijai, chloridų kiekis yra pavojingas armatūros korozijai.
3. Atramos	Atraminės sienutės	3.00	Antros atramos tarp trečio-ketvirto polių atraminė sienutė sutrūkusi, truputi išsipūtusi
	Ramtai	4.00	Rėmsijės kraštuose patakuotos, poliuose yra mikroįtrūkių (per plonas apsauginis betono sluoksnis, koroduoja sankabinė armatūra)

Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos		4.00	-
4. Prielčiai	Kelio ženklai	5.00	Pažaidų nėra
	Tvarka patiltėje	3.00	Patiltėje auga krūmai
	Upės vaga	2.00	Upės kranto sutvirtinimai pasislinkę žemyn, vietomis suirę, nevientisi, po sutvirtinimu patenka vanduo, į tarpus priaugę žolių
	Važiuojamosios dalies danga	4.00	Asfalto danga truputi nusėdusi, sutrūkusi, kraštuose žemių sankaupos
Bendras prietilčių elementų įvertis ir pastabos		3.00	-
Bendras tilto įvertis ir bendros išvados		2.65	Tilto būklė patenkinama, pagal tyrimų rezultatus siūlome atlikti kapitalinio/rekonstrukcijos darbus, iki remonto toliau vykdyti nuolatinės priežiūros darbus (iškirsi krūmus ir t.t.), metinių apžiūrų metu fiksuoti plyšių pločių pokyčius