

Apžiūros aktas



Apžiūros data	2024-07-13
Atsakingas vertintojas	
Indeksas	RRUTUT0006T1930G060ŠVN
Kelias	1210 Svėdasai–Butiškliai–Užpaliai (14.711 km)
Statiny	Tiltas
Kertami objektai	Upė: Šventoji

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai	1.00	Per žemi, daugelyje vietų ištrupėję
	Deformaciniai pjūviai	1.00	Kiauri, labai drėkinamos laikančiosios konstrukcijos
	Hidroizoliacija	2.00	Kiaura, perdangoje sunkiasi balti karbonatai
	Šalitilčiai	2.00	Šalitilčių asfalto danga nelygi, sutrūkusi
	Turėklai	3.00	Per žemi, ties sandūromis betonas ištrupėjęs
	Vandens nuleidimo sistema	2.00	Šulinėliai koroduoja, per trumpi
	Važiuojamoji dalis	2.00	Asfalto danga sutrūkusi virš gembų galų
Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos		1.00	-
2. Perdanga	Sijos (visos)	2.00	Tilto perdanga supleišėjusi įstrižais ir normaliniais plyšiais. Virš visų taurų perdangų sijose yra atsivėrę normaliniai plyšiai. Virš pirmos atramos dešinėje pusėje normalinis plyšys 0,48 mm pločio. Trečiojo tarpatramio 3 sijos viduryje, per visą sijos aukštį atsivėręs 0,60 mm pločio normalinis plyšys. Labai bloga tarpinių sijų galų būklė, sijų galuose nukritęs apsauginis betono sluoksnis, intensyviai koroduoja pagrindinės ir pagalbinės armatūros strypai, armatūra yra atsisluoksniavusi ir praradusi sukibimą su betonu, betonas peršlapęs, pažaliavęs
	Skersinės sijos (diafragmos)	2.00	Tilto ir tarpinių sijų galuose esančios skersinės sijos yra peršlapusios, betone išsisunkę karbonatai, dideliais plotais atšokęs apsauginis betono sluoksnis, koroduoja pagrindinė ir pagalbinė armatūros
Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos		2.00	-
3. Atramos	Atraminiai guoliai	1.00	Koroduoja, labai šlampa atraminiai guoliai po tarpinės sijos galais
	Taurai	4.00	Taurų betonas netankus, porėtas, sunkiasi balti karbonatiniai produktai

Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos		2.00	-
4. Prietilčiai	Kelio ženklai	5.00	Pažaidų nėra
	Kūgio šlaitai	2.00	Sutvirtinimai suirę
	Tvarka patiltėje	5.00	Tvarkinga
	Upės vaga	5.00	Pažaidų nėra
	Važiuojamosios dalies danga	2.00	Formuojasi laiptai, asfalto danga sutrūkusi
Bendras prietilčių elementų įvertis ir pastabos		2.00	-
Bendras tilto įvertis ir bendros išvados		1.80	Tilto būklė bloga, plyšių pločiai nepasikeitė, apsauginio betono nutrupėjimų plotai po truputi didėja, rekomenduojame ir toliau vykdyti tilto stebėseną, matuoti plyšių pločių pokyčius