

Apžiūros aktas



Apžiūros data	2025-03-17
Atsakingas vertintojas	
Indeksas	RRUKSR0103V1977G038RAJ
Kelias	A2 Vilnius–Panevėžys (46.194 km)
Statinys	Viadukas
Kertami objektai	Kelias: 4312 Širvintos–Družai–Vindeikiai

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai	2.00	Stipriai sukorodavę statramsčiai, kliba.
	Deformaciniai pjūviai	2.00	Kiauri.
	Hidroizoliacija	2.00	Kiaura.
	Šaliteljiai	2.00	Stipriai aptrupėję šalitelčio plokštės.
	Turėklai	2.00	Retas užpildo elementas, sukorodavę, per žemi.
	Vandens nuleidimo sistema	3.00	sulaužytas vandens nuleidimo vamzdis sutvarkytas. Šulinėliai netaisyklingai nuleisti ardo žemiau esančias konstrukcijas.
	Važiuojamoji dalis	3.00	Nelygi, provėžos daugiau virš atramų ~ 4 cm.
Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos		2.00	-
2. Perdanga	Sijos (visos)	2.00	Mechaninės pažaidos 2 tarpatramyje, matosi koroduojanti armatūra, aptrupėję sijų galai atrėmimo vietose. Kairėje pusėje supleišėjusios sijos. 2 tarpatramyje išlinkusi (išlinkusios) sijos.
	Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos		2.00
3. Atramos	Atraminiai guoliai	3.00	Koroduoja.
	Ramtai	4.00	Apibėgusios rėmsijos, pereinamųjų plokščių galai patakuoti apibėgę.
	Taurai	3.00	Rėmsijų galai aptrupėję (pažaidos didėja), plyšiai atraminėse prizmėse, poliuose aptrupėjęs apsauginis betonas (armatūros korozija). Nuskilę kairėje pusėje rėmsijos dalis.
Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos		3.00	-
4. Prielčiai	Kūgio šlaitai	3.00	Pasėdę sutvirtinimai.
	Tvarka patiltėje	4.00	Patiltės griovyje užsilaiko vanduo.

	Vandens nuleidimo įrenginiai	5.00	Pažaidų nėra.
	Važiuojamosios dalies danga	3.00	Provėžos ~ 4 cm, nelygi sutrūkinėję pereinamųjų plokščių galuose.
Bendras prietilčių elementų įvertis ir pastabos		4.00	-
Bendras tilto įvertis ir bendros išvados		2.40	Viaduko būklė bloga. Rekomenduojami atlikti kapitalinį/rekonstrukciją.