

Apžiūros aktas



Apžiūros data	2025-03-19
Atsakingas vertintojas	
Indeksas	RRUKSR0115V1979G058KRA
Kelias	A2 Vilnius–Panevėžys (64.609 km)
Statinys	Viadukas
Kertami objektai	Kelias: 231 Vytinė–Vaitkuškis–Ukmergė

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai	2.00	Koroduoja statramsčiai, dešinėje pusėje kiaurai.
	Deformaciniai pjūviai	3.00	Nesandarūs kraštuose.
	Hidroizoliacija	3.00	Nesandari, perdangoje pataakai.
	Šalitelčiai	4.00	Šalitelčių plokščių sandūrose nedideli ištrupėjimai.
	Turėklai	2.00	Retas užpildo elementas, koroduoja.
	Turėklinai blokai	1.00	Ištrupėję, koroduojantys armatūros tinklas paviršiuje.
	Vandens nuleidimo sistema	3.00	Dalis šulinėlių užkimšti.
	Važiuojamoji dalis	3.00	Provėžos 1 juostoje > 4 cm, lopyta supleišėjusi.
Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos		3.00	-
2. Perdanga	Sijos (visos)	2.00	Per plonas nutrupėjęs apsauginis betono sluoksnis, koroduojanti sankabinė armatūra paviršiuje. Vietomis aplink vandens nuleidimo šulinėlius atšokęs betonas matosi pagrindinė koroduojanti armatūra (sumažėjęs skerspjuvis).
		Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos	2.00
3. Atramos	Atraminiai guoliai	3.00	Koroduoja.
	Ramtai	3.00	Ant rėmsių per kiaurus deformacinius pjūvius teka vanduo, sunkiasi balti karbonatai, atsivėrę išilginiai plyšiai (koroduoja pagrindinė armatūra), vietomis ištrupėjęs betonas.

	Taurai	1.00	3 atramos 4 kolona apačioje sumažėjęs skerspjūvis. Antros atramos rėmsijėje tarp 5-6 sijų () mm pločio plyšys, tarp 8-9 sijų () mm pločio plyšys, tarp 10-11 sijų apačioje () mm pločio plyšys. 2 atramoje rėmsijoje atsiradę naujų plyšių iki () mm. Trečia atramos rėmsijoje tarp 5-6 sijų 5 () mm plyšys, 6 sijos apačioje su rėmsijėje įstrižas () mm pločio plyšys, tarp 8-9 sijų rėmsijės apačioje () mm pločio plyšys ir 11 sijos apačioje įstrižas () mm pločio plyšys pereinantis į rėmsiją. Naujų plyšių nesimato.
Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos		1.00	-
4. Prietilčiai			
	Kelio ženklai	5.00	Pažaidų nėra.
	Kūgio šlaitai	3.00	Užpildas nuslinkęs žemyn
	Laiptai	3.00	Turėklai kliba, koroduoja, pakopų betonas ištrupėjęs.
	Tvarka patiltėje	5.00	Pažaidų nėra.
	Vandens nuleidimo įrenginiai	4.00	Sąnašos išbėgimo vamzdžiuose.
	Važiuojamosios dalies danga	3.00	Provėžos 1 juostoje > 4 cm supleišėjusi, sutrūkinėjusi pereinamųjų plokščių galuose.
Bendras prietilčių elementų įvertis ir pastabos		4.00	-
Bendras tilto įvertis ir bendros išvados			
Bendras tilto įvertis ir bendros išvados		2.00	Viaduko būklė bloga. Rekomenduoju atlikti kapitalinį/rekonstrukciją.