

Apžiūros aktas



Apžiūros data	2024-10-03
Atsakingas vertintojas	
Indeksas	ŠRSLJK0009T1967G009PLT
Kelias	153 Joniškis–Žagarė–Naujoji Akmenė (7.378 km)
Statiny	Tiltas
Kertami objektai	Upė: Platonis

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai	4.00	Aprtrupėję
	Deformaciniai pjūviai	2.00	Kiauri išplatintose tilto dalyse ir labiausiai sandūrose su monolitine dalimi
	Hidroizoliacija	2.00	Nesandari po pirma-trečia sijomis
	Šalitilčiai	3.00	Blokuose koroduoja armatūra, kraštai aprtrupėję, einamoji dalis nusidėvėjusi
	Turėklai	3.00	Per dideli tarpai tarp užpildo elementų. Kairėje tilto pusėje per žemi. Dešinėje - lupasi dažai, koroduoja. Turėklai nekliba
	Važiuojamoji dalis	3.00	Plyšiai, nelygumai, lopai, provėžos.
Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos		2.00	-
2. Perdanga	Kraštinės sijos	2.00	Pirmos sijos išorinės lentynos kraštas permirkęs, betonas nutrupėjęs iki armatūros, prisamanojęs, auga žolės. Dvejose vietose, kur ant sijos intensyviai teka vanduo, išorinėje pusėje koroduoja pagrindinė armatūra, betone yra išilginiai plyšiai. Pirmos ir šeštos sijų galai atrėmimo vietose peršlapę, betonas suiręs, koroduoja armatūra.
	Tarpinės sijos	3.00	Išplatiniuose sijos koroduoja tik atrėmimo vietose; nutrupėjęs betonas, koroduoja armatūra diafragmoje tarp 5-6 sijų virš antros atramos. Monolitinės perdangos sijų galuose virš pirmos atramos sijų apačiose nutrupėjęs apsauginis betono sluoksnis (betonas labai netankus, už armatūros strypų – tuštumos, koroduoja armatūra. Nutrupėjęs betonas, koroduoja armatūra senos perdangos krašte dešinėje tilto pusėje prie antros atramos.
Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos		2.00	-
3. Atramos	Ramtai	2.00	Tilto išplatiniuose abiejose tilto pusėse atramų būklė labai bloga: rygeluose ir poliuose plyšiai, nutrupėjęs betonas, koroduoja armatūra, atraminės sienutės pasėdusios.. Atramų sandūrose (naujų ir senų) ant rygelių pribirę žvyro, grunto. Akmenų mūro atramose ištrupėję keletas siūlių tarp akmenų.

Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos		2.00	-
4. Prielčiai	Kelio ženklai	5.00	Pažaidų nėra
	Tvarka patiltėje	4.00	Išplovą prie pirmos atramos dešinėje tilto pusėje
	Upės vaga	5.00	Tvarkinga
	Vandens nuleidimo įrenginiai	5.00	Pažaidų nėra
	Važiuojamosios dalies danga	3.00	Danga lopyta. Nelygumai, provėžos, plyšiai.
Bendras prietilčių elementų įvertis ir pastabos		4.00	-
Bendras tilto įvertis ir bendros išvados		2.10	<p>Tilto būklė bloga. Rekomenduoju:</p> <ul style="list-style-type: none"> - užsandarinti tarpus atraminėse sienutėse; - nuvalyti sąnašas nuo rygelių; - atstatyti betono apsauginį sluoksnį perdangoje; - užpilti išplovą prie pirmos atramos dešinėje tilto pusėje; - nuvalyti augmeniją ir gruntą nuo perdangos sijų kraštinių lentynų