

Apžiūros aktas



Apžiūros data	2024-09-23
Atsakingas vertintojas	
Indeksas	ŠRPSPK0028T1970G006PLO
Kelias	2913 Bardiškiai–Mikoliškis–Gedučiai (9.954 km)
Statinys	Tiltas
Kertami objektai	Upė: Plonė

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai	2.00	Atitvarų nėra, bordiūrai aptrupėję.
	Deformaciniai pjūviai	3.00	Pjūviai neįrengti. Pataikai, pažaliavimai ant rygelių, daugiau po kraštinėmis plokštėmis.
	Hidroizoliacija	3.00	Kiaura kraštinių plokščių ir sijų sandūrose.
	Šalitilčiai	3.00	Asfalto danga vietomis nusidėvėjusi, auga samanės, skylės (neužsandarinti galai) šalitilčių galuose.
	Turėklai	3.00	Lupasi dažai, koroduoja.
	Važiuojamoji dalis	1.00	Danga nelygi, duobėta. Daugelyje vietų nėra žvyro dangos sluoksnio, nusidėvėjęs išlyginamasis betono sluoksnis, styro armatūros tinklas.
	Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos		2.00
2. Perdanga	Plokštės	4.00	Plokštės prastai išbetonuotos, yra netankių paviršių plotų, vietomis armatūros strypai paviršiuje. Keletoje vietų nutrupėjęs betonas, matyti armatūra. Kraštinės plokštės drėkinamos. Ištrupėjusi sijos ir kraštinės plokštės sandūra kairėje tilto pusėje.
	Sijos (visos)	3.00	Sieniniai paviršiai patakuoti, prikerpėję, apačiose betonas ištrupėjęs, koroduoja armatūra. Ant sijų galų vanduo teka per kiauras šalitilčių ir kelkraščių sandūras.
	Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos		3.00
3. Atramos	Ramtai	1.00	Rygelių galai po kraštinėmis plokštėmis šlapi, rygelių, polių, sienučių paviršiai padengti žaluma. Atraminių sienučių kelios plokštės lūžusios pusiau, kitos sutrūkusios, išpūstos. Pirmoje atramoje tarp 3-4 polių apatinės plokštės nėra, viršutinė plokštė nustumusi, matosi pereinamoji plokštė (būklė nuo pernai metų nepasikeitusi). Antroje atramoje būklė nepasikeitusi.
	Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos		1.00
4. Prietilčiai	Kelio ženklai	4.00	Suskilinėjęs dažų sluoksnis vertikalaus ženklinimo ženkluose.

	Tvarka patiltėje	5.00	Tvarkinga.
	Upės vaga	5.00	Tvarkinga.
	Važiuojamosios dalies danga	3.00	Važiuojamojoje dalyje prietilčiuose duobės. Duobė virš išmukusios pereinamosios plokštės prie pirmos atramos. Kiauros šalitilčių ir kelkraščių sandūros.
Bendras prietilčių elementų įvertis ir pastabos		4.00	-
Bendras tilto įvertis ir bendros išvados		2.25	Tilto būklė bloga. Toks įvertis skirtas dėl labai blogos ramtų atraminių sienučių būklės. Rekomenduoju: - suremontuoti atramines sienutes; - pakeisti tilto pakloto elementus.