

Apžiūros aktas



Apžiūros data	2024-10-08
Atsakingas vertintojas	
Indeksas	ŠRSLJK0035T1985G006VEŠ
Kelias	1641 Maldeniai–Butniūnai (2.927 km)
Statiny	Tiltas
Kertami objektai	Upė: Vešėtinis

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai	3.00	Vietomis nutrupėjęs betonas, koroduoja į paviršių išlinde armatūros strypai.
	Deformaciniai pjūviai	2.00	Konstrukcija neįrengta, drėkinamos žemiau esančios konstrukcijos
	Hidroizoliacija	2.00	Kiaura
	Šalitilčiai	3.00	Betonas apiręs, matosi atvira armatūra, nėra apsauginės dangos
	Turėklai	3.00	Lupasi dažai, koroduoja. Užpildo elementai per retai išdėstyti, silpni. Kliba statramstis dešinėje tilto pusėje, tilto gale. Nestabilūs, siūbuoja
	Važiuojamoji dalis	3.00	Žvyro dangoje nelygumai
Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos		2.00	-
2. Perdanga	Plokštės	2.00	Nutrupėjęs betonas, koroduoja armatūra, šonai patakuoti
Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos		2.00	-
3. Atramos	Ramtai	3.00	Abiejose atramos atraminės sienutės pasėdusios, koroduoja armatūra. Vietomis nutrupėjęs betonas poliuose. Rygeliai patakuoti, apsamanoję.
Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos		3.00	-
4. Priedilčiai	Kelio ženklai	4.00	Vertikalaus ženklinimo ženklas prie pirmos atramos suraižytas, sulankstytas
	Tvarka patiltėje	3.00	Išsikraipę, pasmukę upės krantų sutvirtinimo plokštės
	Upės vaga	5.00	Tvarkinga
	Važiuojamosios dalies danga	3.00	Nelygumai
Bendras priedilčių elementų įvertis ir pastabos		4.00	-

Bendras tilto įvertis ir bendros išvados	2.40	Tilto būklė bloga. Rekomenduoju: įrengti kelio ženklai su vandens telkinio pavadinimu - atlikti kapitalinį remontą;