

Apžiūros aktas



Apžiūros data	2024-09-05
Atsakingas vertintojas	Rimas Kasiulevičius
Indeksas	PRALVR013V1986G015APS
Kelias	133 Merkinė–Leipalingis (11.201 km)
Statinys	Viadukas
Kertami objektai	Kelias: Vietinės reikšmės kelias

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai	5.00	Metalinė juosta be pažaidų, gelžbetoninių atitvarų paviršiai šiek tiek ištrupėję, nusidėvėjęs ženklėjimas.
	Deformaciniai pjūviai	2.00	Kiauri, pataikai ant rėmsijų.
	Hidroizoliacija	1.00	Kiaura visame plote, pažeista perdanga (iš sijų sandūrų sunkiasi vanduo, visa perdanga peršlapus)
	Šaltilčiai	3.00	Blokai peršlapę (nehidroizoliuoti, sunkiasi vanduo, išsisunkę karbonatai).
	Turėklai	4.00	Užpildo elementai per retai išdėstyti, yra korozijos židinių.
	Važiuojamoji dalis	5.00	Pažaidų nėra.
	Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos		1.00
2. Perdanga	Sijos (visos)	1.00	Sijų būklė labai bloga (avarinė): iš sijų sandūrų laša vanduo, sijos peršlapusios, išsisunkę karbonatiniai produktai, betonas sutrūkęs/nutrupėjęs per visą sijų ilgį, vietomis ištrupėjęs iš už armatūros, sueižėjęs (išplauta rišančioji medžiaga, betonas trupa); armatūros strypai koroduoja, sumažėję skerspjūviai, nukorodavę pagalbinės armatūros (sankabų) strypai. Sijų sienutėse yra vertikalių plyšių.
		Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos	1.00
3. Atramos	Ramtai	4.00	Rėmsijės patakuotos, labiau - galai, keliose vietose sutrūkęs apsauginis betonas (armatūros korozija, pažaidos nedidelės)
		Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos	4.00
4. Prietilčiai	Kelio ženklai	4.00	Pažaidų nėra. (Nesilaikoma kelio ženklo ribotas svoris)
	Kūgių šlaitai	4.00	Kūgių nėra, sutvirtinti šlaitai prie ramtų apačių. Sutvirtinimo plokštės pasiklapijusios, tarp plokščių, tarpai, viršuje esantis monolitinis betonas sutrūkinėjęs.

	Tvarka patiltėje	2.00	Šiuokšlės, nešienauta.
	Važiuojamosios dalies danga	4.00	Pasėdę prietilčiai daugiau prie 2 atramos danga lopyta, kairėje pusėje už tilto asfaltas sutrūkinėjęs.
Bendras prietilčių elementų įvertis ir pastabos		3.00	-
Bendras tilto įvertis ir bendros išvados		2.00	Viaduko būklė labai bloga (avarinė). Perdangos sijos dėl jose esančių pažaidų turi galimai avarinės būklės požymių pagal STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, netenkina STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimų. Rekomenduoju: - rekomenduoju parengti ir įgyvendinti rekonstravimo/remonto projektą