

Apžiūros aktas



Apžiūros data	2024-05-03
Atsakingas vertintojas	
Indeksas	PRKNMR0002T1930G010KOK
Kelias	230 Mauručiai–Vinčiai–Puskelniai (13.309 km)
Statinys	Tiltas
Kertami objektai	Upė: Kokė

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai	3.00	Apsauginis betono sluoksnis suskilinėjęs, visi blokų galai nutrupėję
	Deformaciniai pjūviai	4.00	Neįrengti, bet ant atramų vandens bėgimo pėdsakų nėra
	Hidroizoliacija	2.00	Kiaura tilto šonuose virš plokščių ir kraštinių sijų, šlapia
	Turėklai	3.00	Pažeisti korozijos, porankiuose lupasi apsauginė dažų danga
	Važiuojamoji dalis	3.00	Provėžos, kelkraščių dalyje asfaltas sutrūkinėjęs. Grunto sankaupos prie atitvarų, auga žolės
Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos		3.00	-
2. Perdanga	Plokštės	1.00	Plokštės permirkusios dėl nesandarios hidroizoliacijos, nutrupėjęs betonas, koroduoja armatūra, dešinėje pusėje armatūros strypas kybo ore. Abi monolitinės plokštės yra įlinkusios
	Sijos (visos)	2.00	Supleišėjęs pirmos ir ketvirtos sijų betonas, nutrupėjęs, armatūra koroduoja, trupa. Sijos įlinkusios
	Skersinės sijos (diafragmos)	2.00	Betono ištrupėjimai, prie kraštinių sijų armatūra koroduoja, trupa
Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos		1.00	-
3. Atramos	Ramtai	3.00	Sienučių betonas porėtas, vietomis aptrupėjęs, nusidėvėjęs apsauginis dažų sluoksnis
Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos		3.00	-
4. Prietilčiai	Tvarka patiltėje	4.00	Išplova prie ir po atitvaro galo prie antros atramos kairėje tilto pusėje
	Upės vaga	2.00	Vagos monolitiniai sutvirtinimai suskilę ir ištrupėję
	Vandens nuleidimo įrenginiai	2.00	Po latakų prie antros atramos, kairėje tilto pusėje yra išplova, sulūžinėjęs betonas. Latakai prinešti grunto, samanoti, žolėti, betonų sutrūkinėjęs

	Važiuojamosios dalies danga	4.00	Prietiltyje prieš tiltą asfalto dangoje yra plyšys per visą plotį, provėžos. Už antros atramos kairėje tilto pusėje prie atitvaro skylė - išplovą
Bendras prietilčių elementų įvertis ir pastabos		3.00	-
Bendras tilto įvertis ir bendros išvados		2.10	Tilto būklė bloga. Rekomenduoju: - atlikti detalius tyrimus remonto rūšiai nustatyti; - suremontuoti atitvarus; - sutvarkyti išplovą prie antros atramos kairėje tilto pusėje; - išvalyti latakus; - įrengti ženklus su vandens telkinio pavadinimu