

Apžiūros aktas



Apžiūros data	2025-03-16
Atsakingas vertintojas	Linartas Kiškis
Indeksas	VRKRKR0021T1962G017SAL
Kelias	226 Kartena–Kūlpėnai–Salantai (18.214 km)
Statiny	Tiltas
Kertami objektai	Upė: Salantai

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai	3.00	Nusitrynęs ženklinimas, yra ištrupėjimų.
	Deformaciniai pjūviai	2.00	Kiauri, ant atkalčių matyti vandens pataikai.
	Hidroizoliacija	2.00	Kiaura, perdangoje sunkiasi vanduo.
	Šalutiniai	3.00	Einamoji dalis ištrupėjusi, iš apačios yra nutrupėjimų.
	Turėklai	5.00	Pažaidų nėra.
	Vandens nuleidimo sistema	5.00	Pažaidų nėra.
	Važiuojamoji dalis	4.00	Formuojasi provėžos.
Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos		2.00	-
2. Perdanga	Kraštinės sijos	1.00	Kraštinė sijų būklė bloga, beveik visame plote nutrupėjęs apsauginis betono sluoksnis, pagrindinės armatūros strypų skerspjūvis suplonėjęs nuo 36 mm iki 33 mm, sankabinės armatūros strypai suplonėję ~80 %. Betonas labai prastos kokybės.
	Sijos (visos)	2.00	Vidurinių sijų apsauginis betono sluoksnis atšokęs lokaliuose vietose, suplonėjęs tempiamos armatūros skerspjūvis.
Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos		1.00	-
3. Atramos	Ramtai	4.00	Ramtų paviršiai šlapi, matyti vandens pataikai ant atkalčių, vietomis nutrupėjęs paviršinis betono sluoksnis, sparnuose iš mikrotrūkių sunkiasi balti karbonatai.
Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos		4.00	-
4. Priediniai	Kelio ženklai	5.00	Pažaidų nėra.
	Laiptai	5.00	Pažaidų nėra.
	Tvarka patiltėje	5.00	Pažaidų nėra.

	Upės vaga	5.00	Pažaidų nėra.
	Vandens nuleidimo įrenginiai	5.00	Pažaidų nėra.
	Važiuojamosios dalies dangą	3.00	Prietilčiuose formuojasi "slenksčiai", asfalto dangą nusėdusi.
Bendras prietilčių elementų įvertis ir pastabos		5.00	-
Bendras tilto įvertis ir bendros išvados		2.30	Bendra tilto būklė bloga. Apribota masė, ribotas aukštis, ribotas plotis.