

Apžiūros aktas



Apžiūros data	2024-10-02
Atsakingas vertintojas	
Indeksas	PRALAL0003T1976P212NEM
Kelias	128 Naujieji Valkininkai–Daugai–Alytus (41.946 km)
Statinyš	Tiltas
Kertami objektai	Upė: Nemunas

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai	4.00	Lokaliuose vietose koroduoja statramsčiai.
	Deformaciniai pjūviai	1.00	Kiauri vienprofiliniai virš 2 ir 5 atramų iškritusi guma. Virš 1 ir 6 atramų išplaukes (įspaustas) bitumas kraštuose nesandarūs.
	Hidroizoliacija	5.00	Pažaidų nėra.
	Šalitimčiai	4.00	Kairėje pusėje lokaliuose vietose lupasi apsauginė danga.
	Turėklai	4.00	Pažaidų nėra. (Trūkinėja turėklinio bloko apsauginė danga)
	Vandens nuleidimo sistema	2.00	Sulaužyti vandens nuleidimo vamzdžiai 1 ir 5 tarpatramiuose. Dešinėje pusėje per trumpi (drėkina sijų apatines lentynas)
	Važiuojamoji dalis	3.00	Provėžos < 4 cm. Virš ramtų įdubos > 4 cm.
Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos		3.00	-
2. Perdanga	Kraštinės sijos	4.00	Lokali pažaida 6 tarpatramyje kairėje pusėje užtaisyta.
	Plokštės	4.00	Prasisunkę karbonatiniai pataakai, aprupėjęs betonas.
	Ryšiai	4.00	Nusidėvėjusi apsauginė danga, paviršinė korozija.
	Sijos (visos)	4.00	Nusidėvėjusi apsauginė danga, prasidėjusi paviršinė korozija. Didžiausia korozija metalinių sijų galuose virš 2 ir 5 atramų.
	Skersinės sijos (diafragmos)	4.00	Nusidėvėjusi apsauginė danga, paviršinė korozija.
Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos		4.00	-
3. Atramos	Atraminiai guoliai	4.00	Koroduoja.
	Ramtai	4.00	Trūkusi 1 atramos rėmsija, ištrupėjęs betonas tarp akmenų. Pataakai ant akmenų
	Taurai	4.00	Ištrupėjęs betonas tarp akmenų. Trūkusios atraminės prizmės. Aprupėję rėmsijos, pataakai ant akmenų.
	Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos		4.00

4. Prietilčiai	Kelio ženklai	5.00	Pažaidų nėra.
	Kūgio šlaitai	4.00	Prie 1 atramos auga medžiai.
	Laiptai	4.00	Prie 1 atramos nuvalyti. Aprtrupėję pakopos koroduoja turėklai.
	Upės vaga	5.00	Pažaidų nėra.
	Vandens nuleidimo įrenginiai	4.00	Vandens išleidimo slopintuvai, apaugę žolėmis.
	Važiuojamosios dalies danga	4.00	Provežos < 4 cm, nelygi, trūkinėja.
Bendras prietilčių elementų įvertis ir pastabos		4.00	-
<hr/>			
Bendras tilto įvertis ir bendros išvados		3.80	<p>Tilto būklė pakankamai gera. Rekomenduoju atlikti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remonto darbus: - remontiniais betono mišiniais atstatyti betono ištrupėjimus akmens mūre; - prailginti vandens nuleidimo vamzdžius pakeisti sulaužytus 1 ir 5 tarpatramiuose, nuleisti taip kad nedrėkintų žemiau esančių konstrukcijų; -pakeisti bituminius ir pakeisti kiaurus profilinius deformacinius pjūvius; - antikoroziiniu tepalu sutepti atraminius guolius.