

## Apžiūros aktas



Apžiūros data	2025-04-10
Atsakingas vertintojas	[Redacted]
Indeksas	PRKNMR0025T1963G015ŠLV
Kelias	2605 Marijampolė–Daukšiai–Šventragis (23.649 km)
Statinys	Tiltas
Kertami objektai	Upė: Šlavanta

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai	3.00	Aptrupėjęs betonas, sutrūkę
	Deformaciniai pjūviai	5.00	Konstrukcija neįrengta
	Hidroizoliacija	3.00	Nesandari, perdangos apačioje, lokaliuose vietose, matyti išsisunkę karbonatiniai produktai
	Turėklai	3.00	Lupasi apsauginė dažų danga, koroduoja. Per dideli tarpai tarp užpildo elementų
	Važiuojamoji dalis	4.00	Važiuojamoji dalis susiaurinta atitvarais iki 4,24 m (po 0,96 iš abiejų pusių)
<b>Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos</b>		4.00	-
2. Perdanga	Kraštinės sijos	2.00	Bloga kraštinių perdangos sijų būklė. Daugelyje vietų atšokęs ir nukritęs apsauginis betono sluoksnis, stipriai koroduoja pagrindinės išilginės armatūros strypai, trūkinėja sankabos. Dalis sankabų apžiūros metu buvo nutrūkę
	Plokštės	3.00	Netankus, porėtas ir prastai sutankintas betonas, koroduoja į paviršių išilginę pagrindinės armatūros strypai
	Sijos (visos)	4.00	Vidurinių perdangos sijų būklė yra pakankamai gera. Sijų betonas porėtas, tačiau esminių pažaidų sijose nėra
	Skersinės sijos (diafragmos)	3.00	Pavienėse diafragmose nutrūpėjęs apsauginis betono sluoksnis, tačiau bendra diafragmų būklė yra pakankamai gera
	<b>Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos</b>		2.00
3. Atramos	Ramtai	2.00	Antroje atramoje atsivėręs vertikalus plyšys per visą atramos aukštį. Didžiausias plyšio plotis (2,0 cm) užfiksuotas apie 1,30 m nuo atraminės aikštelės viršaus. Betono ištrupėjimai sieniniuose paviršiuose
	<b>Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos</b>		2.00
4. Prielčiai	Kelio ženklai	4.00	Įrengti nauji kelio ženklai susiaurinus važiuojąją dalį. Suskilinėjusi vandens telkinio pavadinimo ženklo danga tilto gale

	Tvarka patiltėje	5.00	Tvarkiga
	Upės vaga	5.00	Tvarkinga
	Vandens nuleidimo įrenginiai	2.00	Latakų prietilčiuose nematyti, prakasti grioveliai šlaituose
	Važiuojamosios dalies danga	4.00	Prie pirmos atramos plyšys skersai važiuojamąją dalį, ištrupėjęs asfaltas
<b>Bendras prietilčių elementų įvertis ir pastabos</b>		4.00	-
<b>Bendras tilto įvertis ir bendros išvados</b>		2.50	Tilto būklė yra bloga. Rekomenduoju: - tęsti statinio būklės kitimo stebėseną; - įrengti vandens nuleidimo latakus prietilčiuose