

Apžiūros aktas



Apžiūros data	2025-06-05
Atsakingas vertintojas	
Indeksas	RRROZR0001T1958G079ŠVN
Kelias	A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis* (162.037 km)
Statinyš	Tiltas
Kertami objektai	Upė: Šventoji

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai	4.00	Ištrupėjusios atraminės prizmės, koroduoja varžtai
	Deformaciniai pjūviai	5.00	Ties šalitelčiais pjūviai atšokę nuo kraštų
	Hidroizoliacija	4.00	Po šalitelčiais lokalsios hidroizoliacijos pažaidos
	Šalitelčiai	4.00	Aptrupėję šalitelčių kraštai, sutrūkusi apsauginė danga
	Turėklai	5.00	Pažaidų nėra, tik aptrupėję turėkliniai blokai
	Vandens nuleidimo sistema	5.00	Pažaidų nėra
	Važiuojamoji dalis	4.00	Formuojasi provėžos, plyšiai dangoje
Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos		4.00	-
2. Perdanga	Sijos (visos)	2.00	Labai pažeisti sijų galai virš atramų, betonas permirkęs, atšokęs, nutrupėjęs, apačioje veriasi išilginiai plyšiai iki 2 mm pločio, koroduoja pagrindinės ir pagalbinės armatūros strypai, suplonėję skerspjūviai
	Skersinės sijos (diafragmos)	2.00	Koroduoja armatūros strypai, trupa apsauginis betono sluoksnis
Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos		2.00	-
3. Atramos	Atraminiai guoliai	3.00	Koroduoja
	Ramtai	5.00	Pažaidų nėra
	Taurai	3.00	Taurų rėmsijęs aptrupėjusios, išilginiai plyšiai (koroduoja armatūra), pataakai ant paviršių
Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos		4.00	-
4. Prietilčiai	Kelio ženklai	5.00	Pažaidų nėra
	Kūgio šlaitai	5.00	Pažaidų nėra

	Važiuojamosios dalies danga	4.00	Formuojasi provėžos, danga vietomis sutrūkusi
Bendras prietilčių elementų įvertis ir pastabos		5.00	-
Bendras tilto įvertis ir bendros išvados		3.15	Tilto būklė patenkinama, pagal tyrimų rezultatus siūlome suremontuoti perdangos ir atramų elementus: nukapati peršlapusį, sutrūkusi, porėtą betoną, nuo armatūros strypų pašalinti rūdis, strypus padengti antikorozinėmis dangomis, remontiniais mišiniais atstatyti betono apsauginį sluoksnį.