

Apžiūros aktas



Apžiūros data	2025-05-19
Atsakingas vertintojas	
Indeksas	ŠRPNPN0029T1940P010VĖB
Kelias	3005 Panevėžys–Skaistgiriai–Pušalotas (8.825 km)
Statinyš	Tiltas
Kertami objektai	Upė: Vebrupė

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai	5.00	Pažaidų nėra.
	Hidroizoliacija	1.00	Neįrengta (sukorodavę ant sijų esantys stringeriai, patakuotos, rūdija sijos).
	Turėklai	4.00	Nežymi korozija, dešinėje pusėje pasvirę į upės pusę, silpnai įtvirtinti. Mechaninė pažaida k.p.
	Važiuojamoji dalis	5.00	Pažaidų nėra.
Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos		1.00	-
2. Perdanga	Perdangos plokštė	1.00	Stringeriai sukorodavę, sulūžę, kiauri, byra akmenys, gruntas.
	Ryšiai	3.00	Pažeista apsauginė dangą, koroduoja.
	Sijos (visos)	3.00	Nusidėvėjusi apsauginė dangą (ant kraštinių sijų jau nėra), sijos patakuotos, sienutėse paviršinė korozija, viršutinėse lentynos dėl korozijos sumažėję skersjūviai (pažaidos didesnės kraštinėse sijose).
	Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos		1.00
3. Atramos	Ramtai	3.00	Akmenų mūro ramtuose daugelyje vietų ištrupėjusi rišančioji medžiaga iš siūlių tarp akmenų
	Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos		3.00
4. Priedilčiai	Kelio ženklai	5.00	Pažaidų nėra.
	Tvarka patiltėje	4.00	Kūgiuose šalai tilto auga krūmai
	Upės vaga	5.00	Pažaidų nėra.
	Važiuojamosios dalies dangą	4.00	Kelio ir tilto sandūros sklandžios, tik prietiltyje prieš tiltą dangoje skersinis plyšys, šiek tiek nusėdę prietilčiai prie antros atramos.
	Bendras prietilčių elementų įvertis ir pastabos		4.00

Bendras tilto įvertis ir bendros išvados	1.75	Tilto būklė bloga. Rekomenduoju paruošti ir įgyvendinti tilto remonto/rekonstravimo projektą. Atlikti priežiūros darbus: - sutvirtinti turėklus dešinėje pusėje - užtaisyti siūles akmenų mūro ramtuose
---	------	---