

Apžiūros aktas



Apžiūros data	2024-11-19
Atsakingas vertintojas	Laimutė Ulevičienė
Indeksas	PRJOJV0010T1958G011ŠEV
Kelias	1504 Išorai–Užusaliai–Būdos (3.802 km)
Statinys	Tiltas
Kertami objektai	Upė: Šešuva

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai	3.00	Atitvarų nėra, įrengti tik 0,26 m aukščio bordiūrai. Aprtrupėję
	Deformaciniai pjūviai	1.00	Kiauri, šlampa atramų elementai
	Hidroizoliacija	1.00	Kiaura, perdanga visą peršlapusi
	Šalitulčiai	2.00	Einamoji dalis ištrupėjusi. Aprtrupėję blokų išoriniai šonai
	Turėklai	2.00	Labai koroduoja statramsčiai, kairėje pusėje kliba
	Važiuojamoji dalis	4.00	Danga susiaurinta iš abiejų pusių iki 4,3 m įrengiant metalinius atitvarus. Danga virš deformacinių pjūvių sutrūkusi, plyšiai
Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos		1.00	-
2. Perdanga	Kraštinės sijos	2.00	Apsauginis betonas nutrupėjęs, koroduojantys pagrindinės armatūros strypai paviršiuje
	Sijos (visos)	3.00	Sijos yra drėkinamos per kiaurą hidroizoliaciją tekančio vandens, vietomis aprtrupėjęs betonas
	Skersinės sijos (diafragmos)	2.00	Sutrūkusios, koroduoja jungiamosios plokštelės
	Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos		2.00
3. Atramos	Atraminės sienutės	3.00	Sienutės šlapios, sparnai aprtrupėję. Nėra viršutinio atraminės sienutės bloko antros atramos sparne
	Ramtai	3.00	Rygeliai šlapii, aprtrupėjęs apsauginis betono sluoksnis, koroduojantys strypai paviršiuje
Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos		3.00	-
4. Prietilčiai	Kelio ženklai	5.00	Pažaidų nėra. Įrengti laikini kelio ženklai
	Tvarka patiltėje	4.00	Patiltėje senų medinių polių liekanos
	Upės vaga	4.00	Patiltėje senų medinių polių liekanos
	Važiuojamosios dalies danga	3.00	Danga nelygi, formuojasi laiptai, provėžos. Skersiniai plyšiai už antros atramos

Bendras prietilčių elementų įvertis ir pastabos	4.00	-
Bendras tilto įvertis ir bendros išvados	2.20	Tilto būklė bloga, rekomenduoju įgyvendinti kapitalinio/rekonstrukcijos projektą.