


Dalis: SE

Tomas: 1

Objektas: Administracinės paskirties, ypatingasis statinys (unikalus daikto Nr. 2194-0004-9037, žymėjimas plane 1B5p; žemės sklypo unikalus daikto Nr. 4400-0853-5208; žemės sklypo kadastro Nr. ir kadastro vietovės pavadinimas: 2101/0003:589 Klaipėdos m.k.v.), adresu Bangų g. 5A, Klaipėda

Stadija: Statinio ekspertizė

<div><div></div><div>Kvalifikacijos atestatas Nr. 8486</div></div>			Užsakovas: VŠĮ „Klaipėdos kultūros fabrikas“
Pareigos	Parašas	V. pavardė	Objekto Nr. 25-62E Markė Data 2025-09
Direktorius		R.Petkevičius	
SDEV (konstrukcijų) kv. atestato Nr. 31912		R.Petkevičius	
SEV kv. atestato Nr. 39951		R.Petkevičius	

**Priedas Nr. 1 prie Paslaugų sutarties Nr. 2025/08/01-01
EKSPERTIZĖS UŽDUOTIS**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ	
1.	UŽSAKOVAS	Klaipėdos kultūros fabrikas, kodas 142031277, Bangų g. 5A, 91250 Klaipėda. Kontaktinis asmuo: Kultūros fabriko vadovė Raimonda Masalskienė; tel. (0 46) 311 010, mob. tel. +370 687 53 857, el. p. raimonda@kulturosfabrikas.lt
2.	PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS	Administracinio pastato (unikalus Nr. 2194-0004-9037) Bangų g. 5A, Klaipėda esamos techninės būklės vertinimo (ekspertizės) paslaugos pirkimas.
3.	OBJEKTO ADRESAS	Bangų g. 5A, Klaipėda
4.	OBJEKTO ESAMA BŪKLĖ	Administracinio pastato (unikalus Nr. 2194-0004-9037) būklė yra aprašyta statinio kasmetinės apžiūros akte Nr. 25-KL-0008.
5.	PASTATO PROBLEMINĖS VIETOS, KURIOMS YRA REIKALINGA EKSPERTIZĖ	<p>1. 3. a. stogo terasa, esanti ant centrinės pastato dalies stogo</p> <p>Aprašymas: remiantis statinio techninės priežiūros patikrinimo aktu, stogo terasoje kaupiasi drėgmė. Dangos, esančios po dekoratyviniais akmenukais, būklės objektyviai įvertinti neįmanoma. Daroma prielaida, kad dėl galimų stogo terasos konstrukcijos defektų drėgmė infiltruoja į rūsio patalpas.</p> <p>2. Rūsysis</p> <p>Aprašymas: ant rūsio lubų ir viršutinėje sienų dalyje fiksuojami drėgmės pažeidimai: matomos drėgmės dėmės, vietomis – vandens nuobėgos, kartkartėmis laša vanduo. Taip pat stebimas dažų atšokimas bei paviršiaus trupėjimas.</p> <p>3. 4 aukšto betoninių grindų dangos įtrūkimai.</p> <p>Aprašymas: Ketvirtame aukšte vizualiai nustatyti betoninės grindų dangos įtrūkimai. Įtrūkimai įvairaus ilgio ir pločio, kai kuriose vietose matomi nedideli, kitur – gilesni plyšiai. Įtrūkimų pobūdis gali rodyti galimus deformacinius veiksnius, o taip pat netolygų betono susitraukimą ar įrengimo metu padarytas klaidas. Šie pažeidimai reikalauja tolimesnio vertinimo, siekiant nustatyti jų kilmę, mastą ir būtinas remonto priemones.</p>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<p>4. Fasado apdaila. (Fasadas į Taikos pr. pusę, Jonų kalnelio pusę, į Bangų g. pusę).</p> <p>Aprašymas: Fasado apdailoje fiksuojami keli tipiniai pažeidimai. Kai kuriose vietose yra atšokusių ir nuo paviršiaus nukritusių klinkerio apdailos plytelių. Taip pat stebimas sienų dažų sluoksnio nusidėvėjimas – dažai atšokę ar visiškai nutrupėję. Vietomis kartu su dažais yra pažeistas ir tinko sluoksnis – jis atsilupęs arba ištrupėjęs, o tai rodo galimą padidėjusį drėgmės poveikį ar mechaninius veiksnius. Esami pažeidimai ne tik blogina pastato estetinę išvaizdą, bet gali sąlygoti tolesnį fasado sluoksnių ir konstrukcijų irimą, todėl būtina atlikti detalesnį vertinimą ir numatyti remonto priemones.</p>
5.	STATINIO KATEGORIJA	<p>Bangų g. 5A, Klaipėda Administracinis Paskirtis – administracinių Ypatingasis statinys</p>
II. PERKAMŲ PASLAUGŲ APIMTIS IR TRUKMĖ		
6.	PIRKIMO PASLAUGŲ APIMTIS	<p>Atlikti administracinės paskirties pastato (2194-0004-9037) Bangų g. 5A esamos techninės būklės vertinimą (ekspertizę) pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.</p> <p>Nustatyti pastato išorės ir vidaus patalpų drėkimo ir priežastis ir numatyti priemones bei sprendimo būdus užtikrinti statinių esminius reikalavimus.</p> <p>Nurodyti, kokie Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodyti esminiai statinių reikalavimai pažeisti ir pažeidimų sukeltų neigiamų (esamų ir prognozuojamų) pasekmių charakteristikas, aprašyti kiekvieno esminio statinių reikalavimo pažeidimo įtaką statinių sprendiniams, susijusiems su esminiais statinių reikalavimais, numatyti priemones bei sprendimo būdus pažeidimams pašalinti.</p> <p>Planuojamų investicijų poreikiui nustatyti būtina atlikti pastato remonto darbų kainos skaičiavimą vadovaujantis statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo pagrindiniais principais,</p>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Užsakovas atidengia statinio konstrukcijas eksperto nurodytose vietose.
8.	PASLAUGŲ TRUKMĖ	Teikėjas įsipareigoja atlikti ekspertizę ir perduoti Perkančiajai organizacijai rezultatą ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo ir konstrukcijų atidengimo dienos (Užsakovas ekspertizės atlikimo metu atidengia statinio konstrukcijas eksperto nurodytose vietose) Pirkimas į dalis neskirstomas. Pasiūlymas turi būti teikiamas visai paslaugų apimčiai.
9.	KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga atlikti statinių ekspertizę.
III. REIKALAVIMAI PASLAUGOMS		
10.	TAIKOMI TEISĖS AKTAI	Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“; STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ ir kt. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją (užsakovą).
11.	APLINKOSAUGOS, SVEIKATOS, SAUGOMOS TERITORIJOS IR NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS APSAUGOS REIKALAVIMAI	Pagal galiojančius LR teisės aktus, higienos normas, Klaipėdos miesto savivaldybės patvirtintus dokumentus.
12.	REIKALAVIMAI RENGIMO DOKUMENTŲ KALBAI (-OMS)	Ekspertizė rengiama lietuvių kalba.
13.	NURODYMAI DOKUMENTŲ KOMPLEKTAVIMUI,	Pateikti statinio ekspertizės aktą su rezultatais ir išvadomis pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	ĮFORMINIMUI IR PATEIKIMUI	ekspertizė“ reikalavimus elektroniniu paštu raimonda@kulturosfabrikas.lt pdf formate, pasirašytą elektroniniu eksperto parašu.

PIRKIMO VYKDYTOJO (STATYTOJO/UŽSAKOVO) PATEIKIAMAI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas	Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai	Lapų sk.
Esamos techninės būklės vertinimo (ekspertizės) paslaugos pirkimas	RC išrašas	2
	Statinio kasmetinės apžiūros aktas Nr. 25-KL-0008	31
	STATINIO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PATIKRINIMO aktas Nr. SL5-8	2
	Darbo projektas – Sklypo Plano, architektūrinė, interjeras	78
	Darbo projektas – statinio konstrukcijos (rūsio ir pirmo aukšto konstrukcijos)	25
	Darbo projektas – statinio konstrukcijos (Deltbeam ir kompozitinės kolonos)	21
	Darbo projektas – Laida 0 - elektroniniai ryšiai	14
	Darbo projektas – Laida 0 - esamų pamatų stiprinimas ašyse	9
	Darbo projektas – Laida 0 – gaisrinė signalizacija	14
	Darbo projektas - Laida 0 - interjerų (SI); multifunkcinės salės interjeras	7
	Darbo projektas - Laida 0 - patalpų vėdinimas ir vėsinimas	40
	Darbo projektas - Laida 0 - procesų valdymas ir automatizacija	50
	Darbo projektas – Laida 0 – sklypo plano (SP)	13
	Darbo projektas – Laida 0 – vidaus vandentiekis ir nuotekos	33
	Darbo projektas – apsauginė signalizacija	19
	Darbo projektas – Laida A- elektrotechnika	106
	Darbo projektas – Laida A- šildymas	29
	Darbo projektas – Laida A – statinio konstrukcijos I Tomas	192
	Darbo projektas – Laida A- stogo medinis laikančios konstrukcijos	81
	Techn. projektas – Laida B – aplinkos apsaugos	61
	Techninis planas - Laida B - bendroji	282
	Techninis planas - Laida B – vandentiekio ir nuotekų šalinimo (vidaus tinklai) (VVN)	40
	Techninis planas - Laida B - vėdinimo	46
	Techninis projektas - Laida B - elektrotechnika	102

	Techninis projektas - Laida B – gaisrinė signalizacija	20
	Techninis projektas - Laida B - konstrukcinė (SK)	93
	Techninis projektas - Laida B – sklypo plano, architektūros, technologinė	148
	Techninis projektas - Laida B - technologinė (TD)	13
	Techninis projektas - Laida B – vidaus šilumos	49
	Techninis projektas - Laida B – vandentiekio ir nuotekų šalinimo (lauko tinklai) (LVN)	38

STATINIO EKSPERTIZĖS AKTAS Nr. 25-62E

2025-09-26

IŽANGINĖ DALIS

I. STATINIO EKSPERTIZĖS PRIEŽASTIS

Statinio ekspertizė atlikta VšĮ „Klaipėdos kultūros fabrikas“ užsakymu, vadovaujantis 2025-08-01 paslaugų sutartimi Nr. 2025/08/01-01 ir ekspertizės užduotimi.

II. STATINIO EKSPERTIZĖS TIKSLAS


Vadovaujantis 2025-08-01 paslaugų sutartimi Nr. 2025/08/01-01 ir ekspertizės užduotimi, reikia atlikti Administracinės paskirties, ypatingojo statinio (unikalus daikto Nr. 2194-0004-9037, žymėjimas plane 1B5p; žemės sklypo unikalus daikto Nr. 4400-0853-5208; žemės sklypo kadastro Nr. ir kadastro vietovės pavadinimas: 2101/0003:589 Klaipėdos m.k.v.), adresu Bangų g. 5A, Klaipėda esamos techninės būklės vertinimą (statinio ekspertizę), vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ II skirsnio „Statinio ekspertizės privalomumas“ 74 punkto ir V skirsnio „Statinio ekspertizės sudėtis“ 96 punkto reikalavimais. Žemės sklypas (Nekilnojamasis daiktas) yra Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje), nekilnojamojo daikto kodas – 16075.

Nurodyti, kokie Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodyti esminiai statinių reikalavimai pažeisti ir pažeidimų sukeltų neigiamų (esamų ir prognozuojamų) pasekmių charakteristikas, aprašyti kiekvieno esminio statinių reikalavimo pažeidimo įtaką statinių sprendiniams, susijusiems su esminiais statinių reikalavimais, numatyti priemonės bei sprendimo būdus pažeidimams pašalinti. (detaliau žiūrėti priedą Nr. 1 – „Ekspertizės užduotis“). Nustatyti pastato išorės ir vidaus patalpų drėkimo ir priežastis ir numatyti priemonės bei sprendimo būdus užtikrinti statinių esminius reikalavimus.

Planuojamų investicijų poreikiui nustatyti būtina atlikti pastato remonto darbų kainos skaičiavimą, vadovaujantis statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo pagrindiniais principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

III. STATINIO EKSPERTIZĖS ATLIKIMAS

3.1. Statinio ekspertizė atlikta vadovaujantis:

Atestato Nr. 8486					Administracinės paskirties, ypatingojo statinio (unikalus daikto Nr. 2194-0004-9037, žymėjimas plane 1B5p; žemės sklypo unikalus daikto Nr. 4400-0853-5208; žemės sklypo kadastro Nr. ir kadastro vietovės pavadinimas: 2101/0003:589 Klaipėdos m.k.v.), adresu Bangų g. 5A, Klaipėda statinio ekspertizės aktas		LAIDA
					25-62E		0
	Direktorius	R. PETKEVIČIUS		2025-09		LAPAS	LAPŲ
Nr. 31912	SDEV	R. PETKEVIČIUS		2025-09		1	86
Nr. 39951	SEV	R. PETKEVIČIUS		2025-09			

3.1.1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu.

3.1.2. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

3.1.3. STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“.

3.1.4. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

3.1.5. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“

3.1.6. STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“.

3.1.7. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.

3.1.8. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“.

3.1.9. Mida LT gamintojo „Rekomendacijos plokščių stogų projektavimui ir įrengimui bituminėmis – polimerinėmis medžiagomis“.

3.1.10. Sigitas Mitkus „Statybos darbų kokybės teisiniai aspektai“.

3.1.11. Vidmantas Jokūbaitis, Gintas Šiaučiuvėnas „Statinių konstrukcijų techninės būklės vertinimas“, Vilnius, „Technika“ 2012.

3.1.12. Bei kitais statybos techniniais reglamentais ir literatūra. Toliau ekspertizės tekste nuorodos į šiuos dokumentus žymimos [], o tekstas kabutėse „ – ištraukos iš šių dokumentų.

3.2. Atliekant statinio ekspertizę:

3.2.1. Susipažinta su Užsakovo pateiktais dokumentais:

- Ekspertizės užduotimi.

- 2025-01-16 Statinio techninės priežiūros patikrinimo aktu Nr. SL5-8.

- 2025-02-11 Statinio kasmetinės apžiūros aktu Nr. 25-KL-0008.

- Projektine dokumentacija (žr. ekspertizės užduoties priedą).

IV. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI *

Statinio unikalus Nr.	-	2194-0004-9037
Žymėjimas plane	-	1B5p
Statinio naudojimo paskirtis	-	Administracinė
Statinio kategorija	-	Ypatingasis
Statinio statybos pab. metai	-	1940
Rekonstravimo pab. metai	-	2014
Aukštų skaičius	-	5
Bendras plotas m ²	-	3931.57
Tūris m ³	-	20128

*Valstybės įmonės Registrų centras kadastro duomenys

V. STATINIO TYRIMAMS PANAUDOTI ĮRANKIAI (PRIETAISAI)

5.1. Skaitmeninis fotoaparatas „Nikon D7000“.

5.2. Lazerinis atstumų matuoklis Bosch GLM 250 VF Professional Nr.0701289467.

5.3. Gulsčiukas, stabila tipo, Nr. 0422, matavimo ribos 2000 mm. Kalibravimo liudijimas Nr. 075224.

5.4. Medienos ir statybinių medžiagų drėgmės indikatorius Exotek MC-380 XCA.

5.5. Metalinė matavimo ruletė Komelon, Nr. L364, (0...5) m, II tikslumo klasė. Patikros sertifikatas Nr. 1205686.

5.6. Nešiojamas plyšių matuoklis Elcometer 143 Crack Width Ruler, min. matavimo diapazonas – 0.1 mm.

5.7. Pleištinis tarpumatis, Nr. 0421, matavimo ribos (0,4...11) mm. Kalibravimo liudijimas Nr. 075222.

Visiems matavimo prietaisams yra atlikta metrologinė patikra, prietaisai sukalibruoti.

TIRIAMOJI DALIS

VI. STATINIO KONSTRUKCIJŲ APŽIŪRA, TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS, TYRINĖJIMŲ ANALIZĖ

2025 m. rugsėjo mėn. 04 d., dalyvaujant MB „Statinių ekspertizės biuras“ statinio ekspertizės vadovui Renatui Petkevičiui buvo atlikta Administracinės paskirties, ypatingojo statinio (unikalus daikto Nr. 2194-0004-9037, žymėjimas plane 1B5p; žemės sklypo unikalus daikto Nr. 4400-0853- 5208; žemės sklypo kadastro Nr. ir kadastro vietovės pavadinimas: 2101/0003:589 Klaipėdos m.k.v.), adresu Bangų g. 5A, Klaipėda statinio konstrukcijų (ekspertizės užduotyje numatytose statinio vietose) vizualinė apžiūra, matavimai, tyrimai, atliktos foto fiksacijos.

Pastato konstrukcijų techninės būklės vertinimas atliktas, įvertinant statinio laikančiąsias konstrukcijas saugos ribinio būvio atžvilgiu pagal pažaidų pavojaus laipsnius (kategorijas), atsižvelgiant į pažaidų charakteristikų aprašymus ir išorinius tinkamumo eksploatacijai požymius (naudojamus normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose) bei pagal pažaidų, defektų dydį laikančioms konstrukcijoms priskiriant ir pavojaus kategoriją.

Vadovaujantis [3.1.11] 17 - 18 psl.:

Saugos ribinio būvio atžvilgiu konstrukcijų defektų ir pažaidų pavojaus kategorijos:

- „pirmosios kategorijos – nepavojingi, neturintys tendencijos plisti, bet nepageidautini estetikos ir higienos sumetimais (gera konstrukcijų būklė);
- antrosios kategorijos – turintys neigiamą poveikį konstrukcijų laikomajai galiai, pleišėjamajam atsparumui, standumui ir naudojimo trukmei; laikui bėgant pažaidos gali plisti ir

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	86	0

konstrukcijų ar jų elementų deformacijų ir plyšių rodikliai gali viršyti projektavimo normų leistinas reikšmes (patenkinama konstrukcijų būklė);

- trečiosios kategorijos defektai ir pažaidos yra pavojingi – reikšmingai sumažėjusi konstrukcijų laikomoji galia (vėliau gali būti pasiektas saugos ribinis būvis), atsivėrę neleistino didumo plyšiai ir pasireiškusios neleistinos deformacijos (nepatenkinama būklė, tačiau tyrimų metu konstrukcijos dar galimos naudoti);
- konstrukcijos ar jų elementai su ketvirtosios kategorijos defektais ir pažaidomis turi avarinės būklės požymių.“

6.1. Tyrimo metodai ir naudotos priemonės

Tyrimo metu buvo naudoti šie tyrimo metodai:

- **Dokumentų analizės metodas:** šiuo metodu buvo analizuojama ekspertizės Užsakovo pateikta medžiaga (žiūrėti šios ekspertizės 3.2.1 punktą).
- **Vizualinis diagnostikos metodas:** vizualiai buvo apžiūrėtas objektas ir statinio konstrukcijos, atlikta fotofiksacija.
- **Instrumentinis diagnostikos metodas:** panaudojant šios ekspertizės V skyriuje išvardintas priemones, buvo atlikti neardomieji tyrimai ir matavimai.

6.2. Statinio techninės būklės įvertinime panaudotos sąvokos

[3.1.3] STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ „III skyrius. Pagrindinės sąvokos:

4.2. **statinio dalis** – bet kuri statinio dalis: statinio konstrukcija ar jos dalis; statinio inžinerinė sistema ar jos dalis;

4.3. **avarinis statinys** – statinys, kurio būklė neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [3.1.1] nustatyto esminio statinio reikalavimo – mechaninio atsparumo ir pastovumo, todėl toliau naudoti jį nesaugu;

4.4. **statinio galimos avarinės būklės požymiai** – statinio (jo dalies, konstrukcijų) deformacijos, dėl kurių statinys yra avarinis arba jų nepanaikinus statinys gali tapti avariniu.

[3.1.8] STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ „III skyrius. Sąvokos.

7.1. **apsauginis hidroizoliacinės stogo dangos sluoksnis** – paviršinis hidroizoliacinės stogo dangos sluoksnis, saugantis ją nuo atmosferos poveikio;

7.6. **hidroizoliacinė stogo danga** – vandeniui nelaidi stogo danga iš vieno arba kelių sluoksnių;

7.7. **išorinė termoizoliacinė sistema** (toliau – sistema) – statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema;

7.8. **išorinė tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema** (toliau – nevėdinama sistema) – statybvietėje mūrinių, mūrinių tinkuotų, betoninių ir betoninių tinkuotų vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama nevėdinama sistema, kuri susideda iš šių komponentų:

7.8.1. nevėdinamos sistemos klijų ir (arba) mechaninio tvirtinimo elementų;

7.8.2. nevėdinamos sistemos termoizoliacinio statybos produkto sluoksnio;

7.8.3. nevėdinamos sistemos armuotojo sluoksnio;

7.8.4. nevėdinamos sistemos armavimo tinklelio;

7.8.5. nevėdinamos sistemos išorinio apdailos sluoksnio, kuris gali turėti dekoratyvųjį sluoksnį (dekoratyvųjį tinką, dažomą dekoratyvųjį tinką ir pan.);

7.11. **įlaja** – vandens rinktuvas stogo dangoje;

7.25. **naudotojas** – pastato savininkas ar jo įgaliotas fizinis arba juridinis asmuo, statantis arba naudojantis pastatą;

7.26. **nevėdinamos sistemos klijai** – statybos produktas, skirtas priklijuoti termoizoliacinį statybos produktą prie pagrindo;

7.27. **nevėdinamos sistemos mechaninio tvirtinimo elementai** – elementai, pvz., smeigės arba profiliai, skirti termoizoliaciniam statybos produktui mechaniškai pritvirtinti prie pagrindo;

7.28. **nevėdinamos sistemos armuotasis sluoksnis** – armuotas tinko sluoksnis, dengiantis termoizoliacinį statybos produktą;

7.29. **nevėdinamos sistemos išorinis apdailos sluoksnis** – išorinis sluoksnis, apsaugantis nevėdinamą sistemą nuo atmosferos poveikio;

7.30. **nevėdinamos sistemos armavimo tinklelis** – tinklelis, skirtas nevėdinamos sistemos armuotojo sluoksnio armavimui;

7.31. **pagrindas** – išorinė pastato siena, atitinkanti mechaninio stiprumo bei standumo ir oro sandarumo reikalavimus, prie kurios tvirtinama vėdinama arba nevėdinama sistema, arba kurios paviršiuje/paviršiuose įrengiami termoizoliaciniai sluoksniai;

7.32. **paklotas** – stogo konstrukcijos sluoksnis, skirtas garų izoliacijos, termoizoliaciniam, hidroizoliaciniam arba kitokiam sluoksniui įrengti;

7.33. **papildomasis hidroizoliacinis stogo sluoksnis** – pridėtinis hidroizoliacinis sluoksnis virš hidroizoliacinės stogo dangos arba po ja;

7.34. **parapetas** – sienos tęsinys virš stogo dangos;

7.35. **plokščiasis stogas** – stogas, kurio nuolydis nuo 0,7° iki 7°;

7.40. **stogas** – viršutinė pastatą dengianti dalis, sauganti pastato vidų nuo atmosferos poveikio. Stogų konstrukcijoms priskiriami: plokščiasis neeksploatuojamas stogas, plokščiasis eksploatuojamas stogas, plokščiasis neeksploatuojamiesiems atvirkštinis stogas, plokščiasis neeksploatuojamas

apželdintas stogas bei šlaitinis stogas, įrengti tarp šildomų patalpų ir išorės, tarp šildomų patalpų ir šiltnamio, tarp šildomų patalpų ir įstiklinto balkono arba įstiklintų galerijų, tarp šildomo ir nešildomo pastato patalpų, tarp šildomų ir nešildomų apšiltintų patalpų STR 2.01.02:2016, o taip pat perdangos po nešildoma pastoge, perdangos po patalpų oru vėdinamomis pastogėmis;

7.41. **stogo elementas** – vėdinimo kanalas, kaminėlis, alsuoklis, stoglangis, dūmtraukis, deformacinė siūlė, antena ar kita stoge ar virš stogo esanti konstrukcija;

7.42. **stogo konstrukcija** – stoge panaudotų statybos produktų ir jų sluoksnių struktūra;

7.43. **stogo karnizas** – stogo dalis, išsikišanti už išorinės sienos vertikaliosios plokštumos;

7.44. **stogo latakas** – nuožulnus lovio pavidalo dviejų stogo šlaitų sankirtos ruožas arba pritvirtintas prie atbrailos pakabinamas latakas, taip pat stogo plokštumoje įrengtas nuožulnus latakas;

6.3. Statinio konstrukcijų techninės būklės įvertinimas

Ekspertas, nustatydamas statinio statybos darbų rezultato kokybę, rėmėsi Civiliniame kodekse CK 6.663 straipsnio 1 ir 2 dalyje galiojančiomis nuostatomis: „1. Rangovo atliekamų darbų kokybė privalo atitikti rangos sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje kokybės sąlygos nenustatytos, – įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus. Darbų rezultatas jo perdavimo užsakovui momentu turi turėti rangos sutartyje numatytas ar įprastai reikalaujamas savybes ir turi būti tinkamas naudoti pagal paskirtį protingą terminą. 2. Jeigu įstatymas ar rangos sutartis nustato atliekamų darbų privalomus reikalavimus, rangovas, veikiantis kaip verslininkas, privalo tų reikalavimų laikytis. Rangos sutartyje šalys gali numatyti rangovo pareigą atlikti darbą pagal aukštesnius, nei nustatyti privalomi, reikalavimus“. Ekspertas taip pat rėmėsi statybos darbų kokybės atitikimu normatyvinei statinio kokybei bei tinkamumui naudoti pagal paskirtį protingą terminą.

Remiantis [3.1.10] Sigitas Mitkus „Statybos darbų kokybės teisiniai aspektai“ „**1.6. Pirmojo skyriaus išvados.** ...galima daryti išvadą, kad tinkama statybos darbų rezultato kokybė bus tada, kai statinys (žr. 5 paveikslą):

- atitiks normatyvinę statinio kokybę;
- atitiks sutarties dokumentuose nustatytus kokybės reikalavimus;
- atitiks įprastai tos rūšies darbams keliamus reikalavimus;
- bus tinkamas naudoti pagal paskirtį protingą terminą“.

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	6	86	0

Normatyvinė statinio kokybė	Sutartinė kokybė	Įprastai tos rūšies darbams keliami reikalavimai	Tinkamumas naudoti protingą terminą
<ul style="list-style-type: none"> • Normatyviniai statybos techniniai dokumentai • Normatyviniai statinio paskirties ir saugos dokumentai • Kiti privalomieji normatyviniai dokumentai 	<ul style="list-style-type: none"> • Sutarties tekste numatyti kokybės reikalavimai • Statinio projekte numatyti kokybės reikalavimai • Kituose sutarties dokumentuose numatyti kokybės reikalavimai 	<ul style="list-style-type: none"> • Metodinė literatūra • Mokslo literatūra • Statybos produktų gamintojų rekomendacijos • Kokybės reikalavimai analogiškiems darbams • Eksperto vertinimas 	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomiškai pagrįsta statinio naudojimo trukmė • Garantiniai terminai • Garantinių terminų trumpinimo atvejai: <ul style="list-style-type: none"> - objekto normalus nusidėvėjimas; - netinkamas naudojimas

5 paveikslas. Tinkama statybos darbų rezultato kokybė

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, ekspertas, nustatydamas statinio statybos darbų rezultato kokybės atitikimą įprastai tokios rūšies darbams keliamiems reikalavimams, rėmėsi: metodine literatūra, mokslo literatūra, statybos produktų gamintojų rekomendacijomis, kokybės reikalavimais analogiškiems darbams, eksperto patirtimi ir vertinimu; nustatydamas statinio statybos darbų kokybės atitikimą normatyvinei statinio kokybei, rėmėsi: normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio paskirties ir saugos dokumentais, kitais privalomaisiais normatyviniais dokumentais, kurie galiojo statinio statybos darbų atlikimo metu 2023 m.; nustatydamas statinio statybos darbų kokybės atitikimą tinkamumui naudoti pagal paskirtį protingą terminą, rėmėsi: ekonomiškai pagrįsta statinio naudojimo trukme, garantiniais terminais pagal LR Statybos įstatymą (žr. [3.1.10] 5 paveikslą).

[3.1.10] Sigitas Mitkus „Statybos darbų kokybės teisiniai aspektai“ **2.1. Netinkamos statybos darbų kokybės lygmenys**

„Galimi įvairūs netinkamos statybos darbų kokybės lygmenys, kitaip tariant, nuokrypis nuo tinkamos kokybės gali būti nevienodo dydžio ir dėl to gali kilti skirtingų padarinių. Atsižvelgiant į Civilinio kodekso nuostatas, netinkamą kokybę galima skirstyti į tokius lygmenis:

- 1) smulkūs nuokrypiai nuo kokybės reikalavimų;
- 2) nepriimtina kokybė;
- 3) neatitiktys esminiams statinio reikalavimams;

- 4) neatitiktys esminiams projekto sprendiniams;
- 5) statinio avarinė būklė.

...sąvoka „defektas“ reiškia netinkamai atliktus darbus, kuriuos reikia ne užbaigti, bet taisyti darbų rezultatą (taisytiną dalyką). Defektų padariniai dažniausiai yra ekonomiškai blogesni. Užbaigiant nebaigtus darbus paprastai neprisireikia papildomų sąnaudų, t. y. darbui užbaigti nereikalingi jokie papildomi darbai, tiesiog toliau atliekami dar neatlikti darbai. Taisant defektus tenka atlikti papildomų (taisymo) darbų. Defektu laikytini visi neatlikti darbai, kurie yra uždengiami kitais darbais.



6 paveikslas. Trūkumų klasifikacija

Ekspertas, formuluodamas išvadas, taikė tokią išvadų skalę:

kategoriška išvada;

labiausiai tikėtina, kad;

tikėtina, kad;


mažai tikėtina, kad;

nustatyti negalima.


Ekspertizės užduotis.

6.3.1. Trečio aukšto stogo terasa, esanti ant centrinės pastato dalies stogo.

Ekspertizės užduotis: „Remiantis statinio techninės priežiūros patikrinimo aktu, stogo terasoje kaupiasi drėgmė. Dangos, esančios po dekoratyviniais akmenukais, būklės objektyviai įvertinti neįmanoma. Daroma prielaida, kad dėl galimų stogo terasos konstrukcijos defektų drėgmė infiltruoja į rūsio patalpas.“

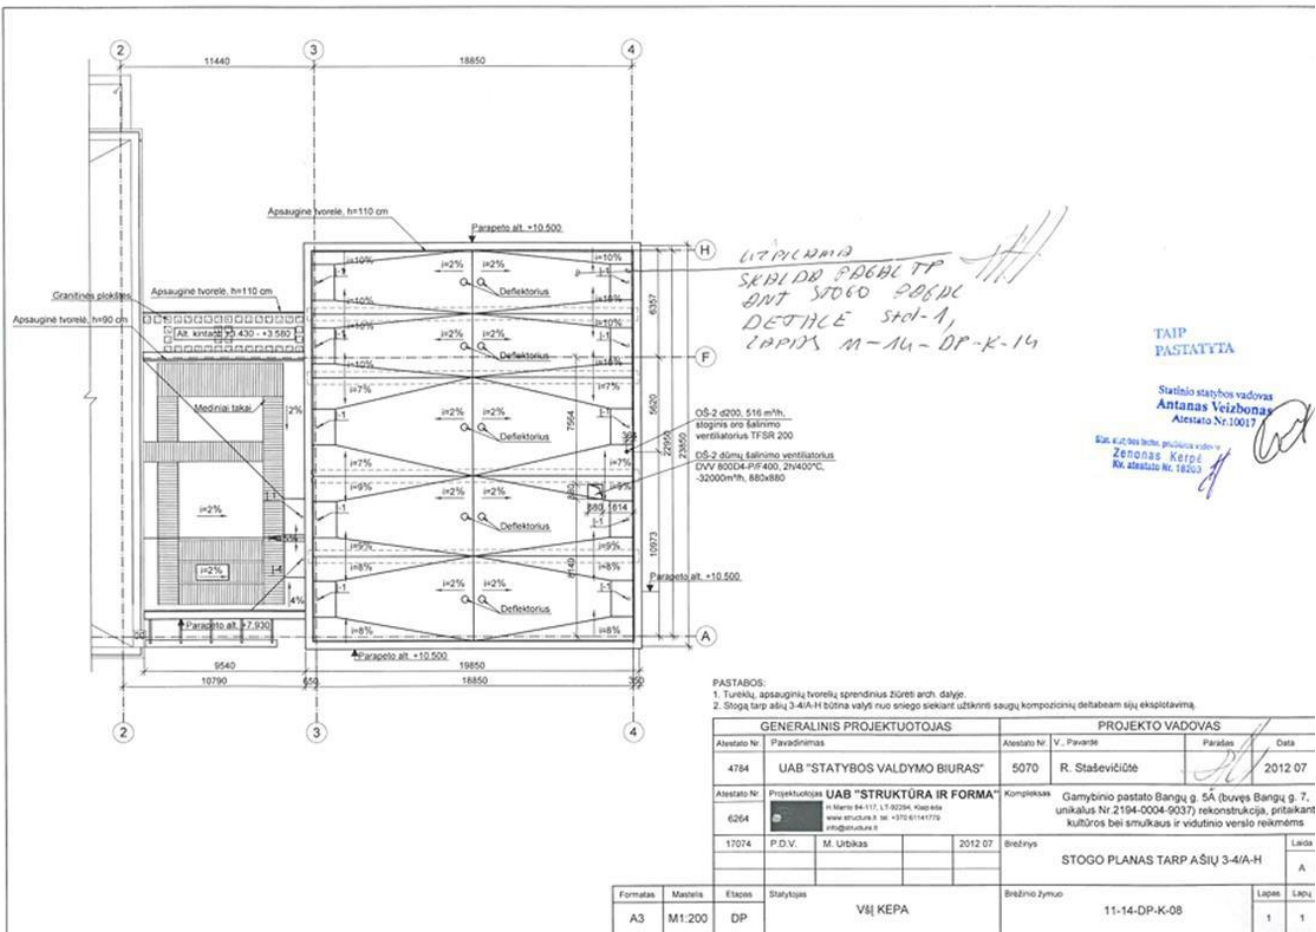

Nagrinėjama stogo terasa tarp ašių 2-3/A-F (darbo projekto Nr. 11-14-DP-K-08, laida A)

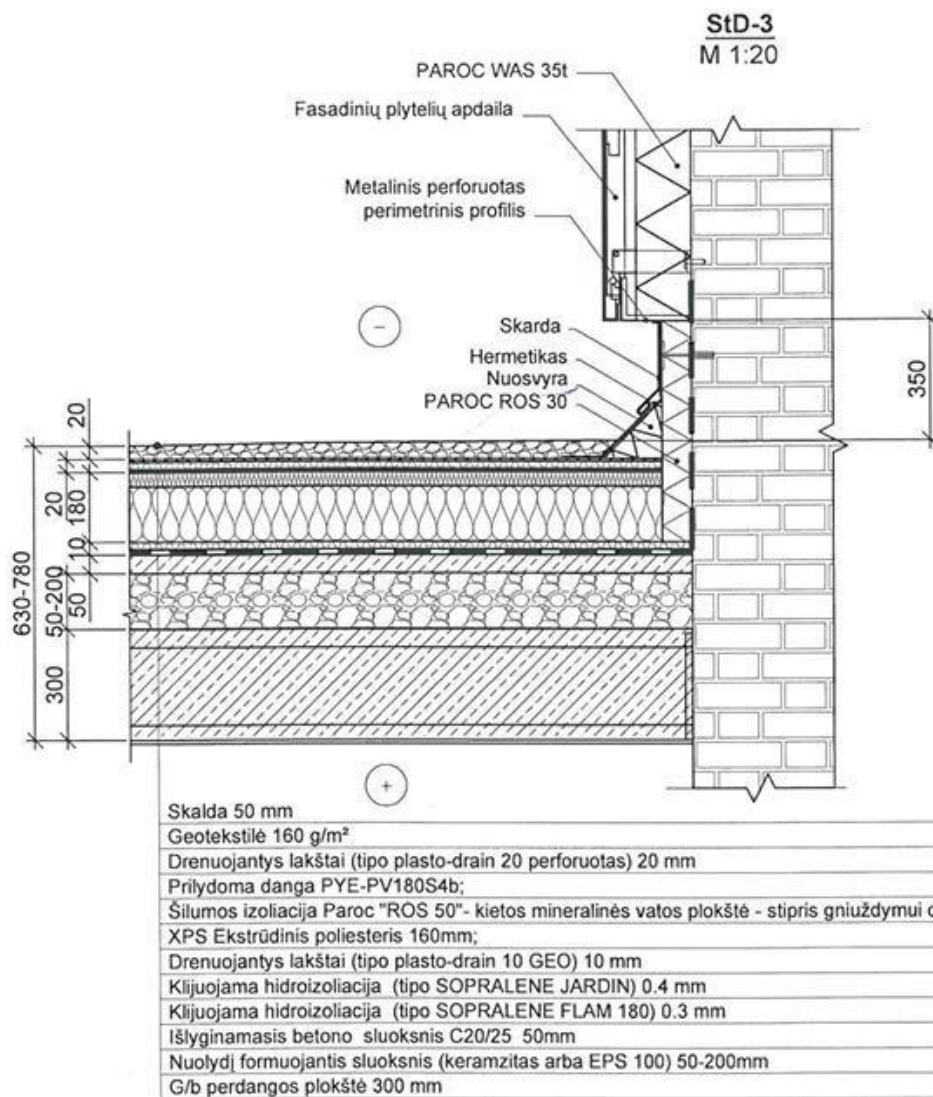

Stogo terasos tarp ašių 2-3/A-F įrengimo detalė StD-3 (darbo projekto Nr. 11-14-DP-K-13, laida A)



Nuotrauka Nr. 1 Bendras stogo terasos trečiame aukšte tarp ašių 2-3/A-F vaizdas

Tyrimas: Išnagrinėjus projektinę dokumentaciją (darbo projekto Nr. 11-14-DP-K, laida A) ir joje numatytus terasos trečiame aukšte tarp ašių 2-3/A-F įrengimo sprendinius, susipažinus su faktine situacija, buvo nustatyta, kad stogo terasoje tarp ašių 2-3/A-F stogas plokščiasis eksploatuojamas, lietus nuo stogo terasos surenkamas keturiomis vidinėmis įlajomis. Atidengtos stogo konstrukcijos nuo viršaus iki prilydomos bituminės dangos ir nustatytas medžiagiškumas: skalda, geotekstilė, drenuojantys lakštai (korys), prilydoma bituminė danga. Vaikščiavimui ant skaldos sumontuoti takai iš medinių lentų skydų. Apžiūrėtos po trečio aukšto terasa tarp ašių 2-3/A-F esančios antro ir pirmo aukšto patalpos, jose drėgmės požymių nenustatyta, iki rūšio patalpų drėgmė iš terasos konstrukcijų nepatenka. Buvo atidengti stogo konstrukcijos pasluoksniai ties išėjimo iš trečio aukšto patalpų į terasą durimis (žr. nuotrauką Nr. 2) ir nustatyta, kad išorės durys iš patalpų į trečio aukšto terasą tarp ašių 2-3/A-F sumontuotos ant prilydomos bituminės stogo dangos, po slenksčiu matomos montavimo putos, kurios dūlija ir neapsaugotos nuo atmosferos poveikių, krituliai ar tirpdamas sniegas turi galimybę prasiskverbti į patalpų vidų, **būtina užsandarinti durų montavimo siūlę, įrengiant hidroizoliaciją iš bituminės prilydomos dangos.** Neužtikrinami [3.1.7] STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ reikalavimai „10. Esminis reikalavimas „Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga“ nustato, kad statinys turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ar prie jo būnantiems žmonėms (toliau – žmonės) dėl šių priežasčių: 10.6. drėgmės statinio dalyse ir jo dalių vidaus paviršiuose. 34. Drėgmę ant statinių vidinių paviršių ir (arba) statybos produktų viduje būtina reguliuoti: 34.1.3. izoliuojant sienas ir grindis. Sienos turi būti tokios,

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	11	86	0

kad iš grunto drėgmė nepatektų į pastatus ir kokią nors statinio dalį, kuri dėl to gali būti sugadinta. Išorinės sienos ir stogai taip pat turi būti nelaidūs lietaus ir sniego prasiskverbimui į pastato vidų; jų neturi sugadinti lietūs ir sniegas, per juos lietūs ir sniegas neturi patekti į jokią dalį, kuri dėl to gali būti sugadinta; 34.1.4. izoliuojant išorinių sienų ir stogo dangą. Dangos medžiagos gali būti: nepralaidžios vandeniui ir pralaidžios ar nepralaidžios garams, atsparios atmosferos poveikiui ir drėgmei“.



Nuotrauka Nr. 2 Durys sumontuotos ant prilydomos bituminės stogo dangos, tačiau po slenksčiu matomos montavimo putos, kurios dūlija ir neapsaugotos nuo atmosferos poveikių, krituliai ar tirpdamas sniegas turi galimybę prasiskverbti į patalpų vidų (žr. rodyklę).

Atidengus skaldą, matyti, kad esamos geotekstilės paviršius užterštas lapais, žemėmis, tinkamai nenufiltruoja lietaus kritulių vandens (žr. nuotraukas Nr. 3, 4). Būtina pakeisti geotekstilę į naują ir vykdyti nuolatinę priežiūrą, metuose kartą prieš rudens ir žiemos sezoną pašalinant iš skaldos lapus, žemes, nuplaunant geotekstilės paviršių, geotekstilės paskirtis yra kaip filtracinis sluoksnis tarp skaldos ir drenuojančių lakštų (korio). Geotekstilės pagrindinė funkcija – praleisti vandenį ir kartu sulaikyti smulkias daleles, kad neužsikimštų дренаžinio lakšto latakai. Jei eksploatacijos metu ji užsiteršia žemėmis, lapais ar kitomis organinėmis medžiagomis, tai reiškia, kad geotekstilės poros gali būti užkimštos. Užsikimšusios poros sumažina vandens pralaidumą, todėl ji filtruoja prasčiau. Geotekstilės nuplovimas gali padėti pašalinti paviršinę organiką ir dalį dulkių, tačiau smulkios dalelės jau bus įstrigusios geotekstilės pluošto porose bei neišsiplaus ir plaunant visiškai atstatyti pradinės filtracijos savybių nebus įmanoma. **Rekomenduojame kartą metuose prieš rudens ir žiemos sezoną pašalinti iš skaldos lapus, žemes, nuplaunant geotekstilės paviršių, o geotekstilę keisti į naują kas 3-5**

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	12	86	0

metus, neatliekant nurodytų darbų, geotekstilė tinkamai nefiltruos kritulių iki drenuojančio lakšto (korio) ir vanduo gali pradėti tvenktis virš geotekstilės, skaldos sluoksnyje ir tinkamai nebenubėgs iki lietaus surinkimo įlajų.




Nuotrauka Nr. 3 Esamos geotekstilės paviršius užterštas lapais, žemėmis, tinkamai nenufiltruoja kritulių vandens



Nuotrauka Nr. 4 Esamos geotekstilės paviršius užterštas lapais, žemėmis, tinkamai nenufiltruoja kritulių vandens

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	13	86	0

- Nustatyta, kad trečio aukšto stogo terasoje tarp ašių 2-3/A-F esami mediniai takai susidėvėję, daugelyje vietų įlūžę, būtina keisti į naujus (žr. nuotrauką Nr. 5).

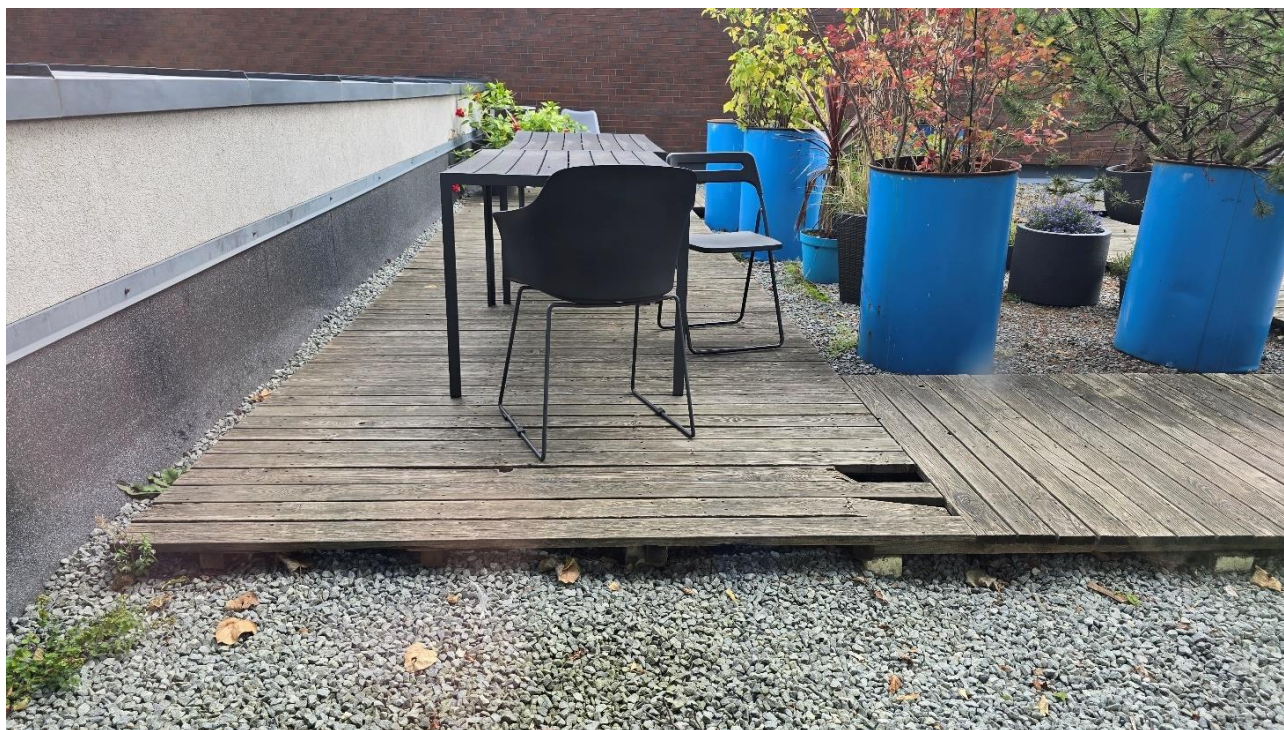

Nuotrauka Nr. 5 Esami mediniai takai susidėvėję, daugelyje vietų įlūžę, būtina keisti į naujus

6.3.2. Rūsysis

Ekspertizės užduotis: „ant rūšio lubų ir viršutinėje sienų dalyje fiksuojami drėgmės pažeidimai: matomos drėgmės dėmės, vietomis – vandens nuobėgos, kartkartėmis laša vanduo. Taip pat stebimas dažų atšokimas bei paviršiaus trupėjimas“.

Tyrimas: Rūsio patalpose Nr. 14 (vyrų WC), (žr. nuotraukas Nr. 6, 7); Nr. 13 (vestibiulis), (žr. nuotrauką Nr. 8) nustatytos kritulių pratekėjimo žymės, ant lubų ir sienų matomi nuo drėgmės atšokę dažai; pirmo aukšto patalpoje Nr. 13 (laiptinė) atšokę dažai nuo sienos (žr. nuotraukas Nr. 9, 10).

Medienos ir statybinių medžiagų drėgmės indikatoriumi Exotek MC-380 XCA buvo išmatuotas iki 10 cm sienos konstrukcijos gylio pirmo aukšto patalpos Nr. 13 (laiptinė) sienos absoliutinis drėgnumas, kuris faktiškai nustatytas 6% ir pagal gautus tyrimo rezultatus **darytina išvada, jog pirmo aukšto patalpoje Nr. 13 (laiptinė) sienos konstrukcija yra šlapia (žr. žemiau).**

Siekiant nustatyti koku būdu krituliai patenka iš lauko į rūšio/pirmo aukšto patalpų vidų, buvo atidengtos eksploatuojamo stogo konstrukcijos dalys iš išorės ties įėjimo durimis/vitriniomis ir plieniniais atitvarų stulpeliais bei ties plienine kolona lauke (žr. nuotraukas Nr. 11-21).

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	14	86	0

Nustatyti defektai ir pažaidos:

- Hidroizoliacija iš bituminės prilydomos dangos virš rūšio perdangos tarp ašių 2-3/F-H neužkelta iki vitrinos/įėjimo durų rėmo; krituliai patenka po hidroizoliacija ir per vitrinos/įėjimo durų rėmo montavimo sandūrą bei nubėga iki rūšio patalpų (žr. nuotraukas Nr. 15, 16);

- fasado šiltinimo sluoksnyje matomos skylės (žr. nuotrauką Nr. 15);

- ties cokoline pamato dalimi hidroizoliacija iš bituminės prilydomos dangos atšokusi, Rangovas ją klijava prie neužarmuoto polistireninio putplasčio, jį aptirpdydamas lietlempė (žr. nuotrauką Nr. 16);

- Pamatas ant kurio sumontuotos vitrinos/išorės durys įrengtas tame pačiame aukštyje kaip granito danga, granito dangai įrengti/privesti iki išorės durų/vitrinų neužtenka aukščio (žr. nuotraukas Nr. 15, 18, 22).

- nuo ledą ir sniegą tirpdančių druskų poveikio, besisukančių įėjimo aliuminio vitrinų rėmai buvo paveikti, matomos skylės vitrinų rėme (žr. nuotraukas Nr. 20, 21). Krituliai dėl nepakankamo dangos nuolydžio turi galimybę užsilaikyti, žiemos metu granito akmenų danga apšala ir ties lauko įėjimo durimis paviršiai tampa slidūs, tikėtina, jog įėjimo stogelis uždengia grindinio paviršių nuo saulės poveikio, susidaręs ledas neturi galimybės tirpti. Eksploatuojamo stogo viršutinės granito dangos nuolydis nepakankamas, tik $0,5^{\circ}$, kai turėtų būti ne mažesnis kaip $0,7^{\circ}$ ir ne didesnis kaip 7° .

- hidroizoliacija iš bituminės prilydomos dangos virš perdangos ant sienų ir plieninės kolonos užkelta tik 80 - 120 mm (žr. nuotrauką Nr. 17), kai privalo būti užkelta ne mažiau kaip 300 mm pagal [3.1.8] STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ „Aštuntasis skirsnis. Plokštieji eksploatuojami stogai. 54. Plokščiųjų eksploatuojamųjų stogų prijungimo prie vertikalių paviršių reikalavimai:

54.1. stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais hidroizoliacinė danga turi būti pakelta į viršų ne mažiau kaip 300 mm virš grindų dangos. Sujungimo vietose su parapetais, kai parapeto aukštis žemesnis kaip 300 mm, hidroizoliacinė danga užleidžiama ant parapeto viršaus ir pritvirtinama. Hidroizoliacinės dangos kraštas turi būti užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo;“.

- Plieninės kolonos hidroizoliacija įrengta, Rangovui nesilaikant įprastai taikomų prilydomos bituminės dangos gamintojo reikalavimo stogą kertančių vamzdynų (ortakių) stogo dangos įrengimui, pvz: Mida LT gamintojo „Rekomendacijos plokščių stogų projektavimui ir įrengimui bituminėmis – polimerinėmis medžiagomis“ “11.2. Vietose, kur stogo danga susijungia su antenomis, vamzdžiais, reikia naudoti fasonines detales. Jeigu to padaryti neįmanoma, tuomet plieniniai vamzdžiai su ne mažesniu nei 100 mm skersmeniu apklijuojami prilydomąja danga, o sandarinimas vykdomas plieninės įvorės ir dvikomponenčio hermetiko pagalba. 11.3. Fasoninė detalė montuojama ant karštos bituminės – polimerinės mastikos, kuri užnešama ant pirmo stogo dangos hidroizoliacinio

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	15	86	0

sluoksniu. Iš viršaus horizontali dalis užpilama taip pat bitumine – polimerine mastika ir uždengiama viršutinio sluoksniu danga. Viršutinė guminio elemento dalis apspaudžiama cinkuoto metalo apkaba ir aptepama poliuretaniniu hermetiku”.

Virš rūsio perdangos įrengto eksploatuojamo stogo detalė Užsakovo pateiktuose darbo projektu brėžiniuose nerasta. Užsakovo pateiktame techniniame projekte 0308-TP-SK-26, Laida B stogo detalė GM-6 iš dalies atitinka faktiškai nustatytus viršutinius pasluoksnius, nėra smulkiau detalizuoti eksploatuojamo stogo ir vitrinų/išorės durų bei sienų įrengimo mazgai. **Nustatyti defektai:**

- **Išorinės durys iš lauko į pirmo aukšto patalpą Nr. 13 (laiptinę) sumontuotos virš pamato, neužsandarinant apatinės montavimo siūlės, matomos montažinės putos, krituliai per jas patenka į patalpų vidų (žr. nuotrauką Nr. 22).**

- Vizualiai apžiūrėjus eksploatuojamo stogo konstrukcijas, **labiausiai tikėtina, kad virš rūsio perdangos neįrengtas „nuolydžio suformavimo sluoksniu“,** kuris per granito dangos ir žvyro pasluoksnį iki drenažinio lakšto (korio) nusidrenavusius kritulius nuvestų nuo išorinių durų/vitrinų iki rūsio perdangos ir rūsio sienos galo/užbaigimo ašyje H/2-3 į gruntą, krituliai stovi ant hidroizoliacinės bituminės prilydomos dangos („nuolydžio suformavimo sluoksniu“ įrengimą galima nustatyti tik nuardžius visus eksploatuojamo stogo pasluoksnius iki hidroizoliacinės dangos visame plote nuo išorės durų/vitrinų iki šoninių rūsio sienų ir rūsio perdangos galo/užbaigimo ašyje H/2-3). Tikėtina, kad eksploatuojamo stogo „nuolydžio suformavimo sluoksniu“ įrengimas neatitinka [3.1.8] STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ „Aštuntasis skirsnis. Plokštieji eksploatuojami stogai. 50.2 punkto reikalavimų.

- **Eksploatuojamo stogo nuolydis nepakankamas, tik 0,5⁰,** kai turėtų būti ne mažesnis kaip 0,7° ir ne didesnis kaip 7° pagal [3.1.8] STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ „Aštuntasis skirsnis. Plokštieji eksploatuojami stogai. 49. Plokščiųjų eksploatuojamųjų stogų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,7° ir ne didesnis kaip 7°. Šie stogai skirti ne tik apsaugoti statinius nuo atmosferinių poveikių, bet ir vykdyti ant jų veiklą. Įrengiant stogus su nuolydžiu nuo 0,7° iki 1,4°, naudojami šio nuolydžio stogams pritaikyti statybos produktai ir konstrukciniai sprendiniai pagal hidroizoliacinės dangos gamintojo dangos įrengimo rekomendacijas“ (žr. nuotraukas Nr. 20, 21). Krituliai turi galimybę užsilaikyti, žiemos metu granito akmens danga apšala ir ties besisukančiomis įėjimo durimis/aliuminio vitrinomis paviršiai tampa slidūs, žiemos metu naudojamos ledą tirpdančios druskos, ko pasekoje besisukančiose išorinėse aliuminio duryse dėl cheminio poveikio atsirado skylės, kyla pavojus žiemos metu dėl apledėjusio granito grindinio naudotojams bei tretiesiems asmenims susižaloti paslydus, **neatitinka [3.1.6.] STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ keliamų reikalavimų:**

„I SKIRSNIS. KRITIMAS

16. Rizikos apibūdinimas. Kritimo riziką galima suskirstyti į:

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	16	86	0

- kritimą paslydus;
- kritimą užkliuvus ar apvirtus;
- kritimą pasikeitus grindų lygiui.

16.1. Kritimas paslydus.

Rizika yra susijusi su einančiojo koordinacija, avalynės tipu ir grindų ar kelio (teritorijos) paviršiaus sąlygomis. Statybos produktų esminė charakteristika šiuo atveju yra grindų ar kelio (teritorijos) slidumas.

16.2. Kritimas užkliuvus ar apvirtus.


Ši rizika apima sužalojimą ar mirtį nukritus užkliuvus ar apvirtus ir gali kilti dėl blogo matomumo ar grindų paviršiaus nelygumo, įskaitant staigius nedidelius lygio pasikeitimus, slidumo pakitimus ir kitokias netikėtas kliūtis.

• **Rangovas įrengė ne tokio tipo drenažinį lakštą (korį), įrengė drenažinį lakštą be geotekstilės sluoksnio.** Netinkamai įrengti arba neįrengti: hidroizoliacinės dangos apsauginis sluoksnis (geotekstilė) - **neįrengtas**; vandenį drenuojantis sluoksnis (drenažinis korys) – **įrengtas netinkamai**, kaip nurodyta [3.1.8] STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ Aštuntasis skirsnis. Plokštieji eksploatuojami stogai. 50.9. hidroizoliacinės dangos apsauginio sluoksnio; 50.10. oro sluoksnio arba vandenį drenuojančio sluoksnio;“

Duobėtieji lakštai be geotekstilės sluoksnio nėra pritaikyti naudoti, kur yra birus pagrindas, kai faktiškai įrengtas birus žvyro pasluoksnis. Šie lakštai naudojami su betono armuotu sluoksniu. Drenažinis lakštas (korys) įrengtas apverstas ir sumontuotas kita puse, kauburėliais į viršų, kurie užpilti žvyro mišiniais ir nebeatlieka drenavimo funkcijos, ant hidroizoliacinės dangos privalėjo būti sumontuota geotekstilė, tuomet paklotas drenažinis lakštas (korys) kauburėliais į viršų su geotekstile, kad atskirti drenuojantį lakštą nuo žvyro pasluoksnio (žr. nuotraukas Nr. 12, 13). Drenuojantys lakštai komponuojami kartu su geotekstile: geotekstilė veikia kaip filtras ir apsaugo oro tarpą, kuris sudarytas tarp duobučių. Geotekstilė neleidžia užsikimšti duobutėms ir palaiko pastovų vandens filtravimąsi, neleidžia jam kauptis. Duobėti lakštai gaminami taip, kad visos apkrovos pasiskirstytų tolygiai visoje medžiagoje ir nebūtų susikoncentravusios vienoje vietoje. Šie lakštai atlaiko ypač dideles apkrovas, todėl pagrindinis jų panaudojimas yra automobilių stovėjimo aikštelės ir pėsčiųjų praėjimai. Labai svarbi šių lakštų montavimo sąlyga – duobėtieji lakštai su geotekstile klojami geotekstilę nukreipus į viršų (duobėtųjų lakštų kaušeliai nukreipiami į viršų). **Drenažinė membrana per siūles nesujungta/tarpusavyje nesuklijuota** - jeigu reikia sujungti membraną iš dviejų ar daugiau membranos gabalų, tuomet rekomenduojama naudoti dvipusę butilinę sandarinimo juostą. Ant vieno gabalo galo maždaug 10 cm nuo krašto užklijuoti juostą ir ant viršaus uždėti kitą gabalą. Tokiu būdu užleidžiama membrana viena ant kitos ir siūlė užsandarinama. Butilinė juostelė per kurį laiką

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	17	86	0

vulkanizuosis ir bus patikima bei sandari siūlė. Taip pat svarbu tinkamai įrengti prijungimą prie vertikalių paviršių ir išorės durų/vitrinų (žr. nuotraukas Nr. 12, 13, 15, 16).

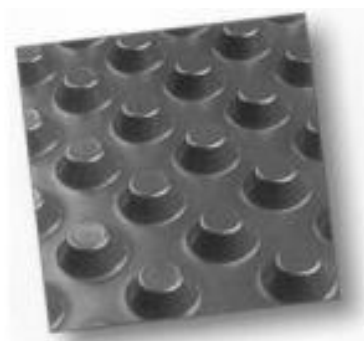

Duobėtieji lakštai be geotekstilės sluoksnio (technical guide 2013)



1.26 pav. Duobėtieji lakštai su geotekstile (Techninis gidas 2013)

Vadovaujantis [3.1.8] STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ „Aštuntasis skirsnis. Plokštieji eksploatuojami stogai. 49.Plokščiųjų eksploatuojamųjų stogų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip $0,7^\circ$ ir ne didesnis kaip 7° . Šie stogai skirti ne tik apsaugoti statinius nuo atmosferinių poveikių, bet ir vykdyti ant jų veiklą. Įrengiant stogus su nuolydžiu nuo $0,7^\circ$ iki $1,4^\circ$, naudojami šio nuolydžio stogams pritaikyti statybos produktai ir konstrukciniai sprendiniai pagal hidroizoliacinės dangos gamintojo dangos įrengimo rekomendacijas.

50. Plokščiųjų eksploatuojamųjų stogų konstrukcijų reikalavimai. Projektuojant ir įrengiant plokščiųjų eksploatuojamųjų stogų konstrukcijas, būtina įvertinti šių stogo konstrukcijų sluoksnių naudojimą:

- 50.1. garus izoliuojančio sluoksnio;
- 50.2. nuolydžio suformavimo sluoksnio;
- 50.3. termoizoliacinio sluoksnio;
- 50.4. vėjui nelaidaus sluoksnio;

- 50.5. vėdinamo oro sluoksnio;
- 50.6. vandens garų slėgį išlyginančio sluoksnio;
- 50.7. papildomų hidroizoliacinių sluoksnių;
- 50.8. hidroizoliacinės stogo dangos;
- 50.9. hidroizoliacinės dangos apsauginio sluoksnio;
- 50.10. oro sluoksnio arba vandenį drenuojančio sluoksnio;
- 50.11. grindų dangos pasluoksnių;
- 50.12. grindų dangos.

Atsižvelgiant į stogo konstrukciją ir panaudotus statybos produktus gali būti įrengiami visi 50.1–50.12 papunkčiuose minimi ir kiti būtini, bet 50.1–50.12 papunkčiuose nepaminėti sluoksniai, arba gali būti įrengiami atskirų sluoksnių deriniai. Jeigu garus izoliuojantis sluoksnis neįrengiamas, turi būti numatyti konstrukciniai sprendimai, užtikrinantys stogo vidinių sluoksnių sandarumą, kad dėl susidarančių oro slėgių skirtumų tarp patalpų ir išorės į termoizoliacinių sluoksnių vidų nepatektų šiltas patalpų oras.“

Neužtikrinami [3.1.7] STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ reikalavimai „10. Esminis reikalavimas „Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga“ nustato, kad statinys turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ar prie jo būnantiems žmonėms (toliau – žmonės) dėl šių priežasčių: 10.6. drėgmės statinio dalyse ir jo dalių vidaus paviršiuose. 34. Drėgmę ant statinių vidinių paviršių ir (arba) statybos produktų viduje būtina reguliuoti: 34.1.3. izoliuojant sienas ir grindis. Sienos turi būti tokios, kad iš grunto drėgmė nepatektų į pastatus ir kokią nors statinio dalį, kuri dėl to gali būti sugadinta. Išorinės sienos ir stogai taip pat turi būti nelaidūs lietaus ir sniego prasiskverbimui į pastato vidų; jų neturi sugadinti lietus ir sniegas, per juos lietus ir sniegas neturi patekti į jokią dalį, kuri dėl to gali būti sugadinta; 34.1.4. izoliuojant išorinių sienų ir stogo dangą. Dangos medžiagos gali būti: nepralaidžios vandeniui ir pralaidžios ar nepralaidžios garams, atsparios atmosferos poveikiui ir drėgmei;“

ГИГРОМЕТР БЕЗ ШТЫРЕВЫХ
ЭЛЕКТРОДОВ РУКОВОДСТВО

MC-380XCA




ПРИМЕРНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ АБСОЛЮТНОЙ ВЛАЖНОСТИ (% H₂O):

Строительный материал	Сухой	Влажн.	Сырой
Блок из шлакобетона (легкий ячеистый бетон)	0 - 4	4 - 5	> 5
Кирпичи, штукатурка	0 - 2.5	2.5 - 3.5	> 3.5
Асбестоцемент	0 - 5	5 - 7	> 7
Напольная плитка на клинкерной глине, стеновая плитка	0 - 1,5	1.5 - 2.0	> 2,0
Бетон, цементная стяжка	0 - 3	3 - 4	> 4
Гипс	0 - 1	1 - 2	> 2
Мрамор, песчаник	0 - 1,5	1.5 - 2	> 2


РУС

Древесина	Сухая	Влажная	Сырая
Паркет	6 - 8		
Мебель (в помещении)	6 - 9		
Двери/окна (наружные)	12 - 15		

Medienos ir statybinių medžiagų drėgmės indikatoriumi Exotek MC-380 XCA buvo išmatuotas iki 10 cm sienos konstrukcijos gylio patalpos Nr. 16 (laiptinė) sienos absoliutinis drėgnumas, kuris faktiškai nustatytas 6% ir pagal gautus tyrimo rezultatus **darytina išvada, jog pirmo aukšto patalpoje Nr. 13 (laiptinė) sienos konstrukcija yra šlapia**

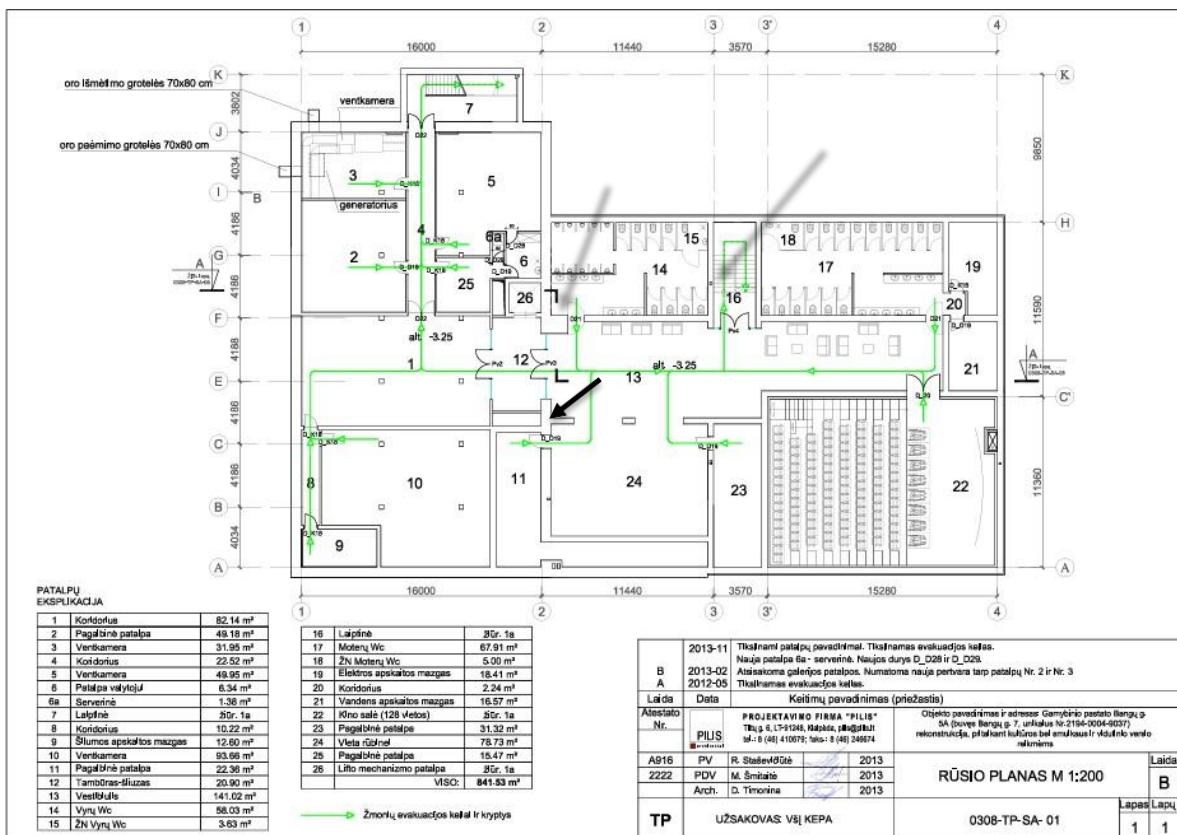


Rūsių patalpų planas (techninis projektas Nr. 0308-TP-SA-01, laida B). Drėgmės vietų pažymėjimą žr. rodyklėmis

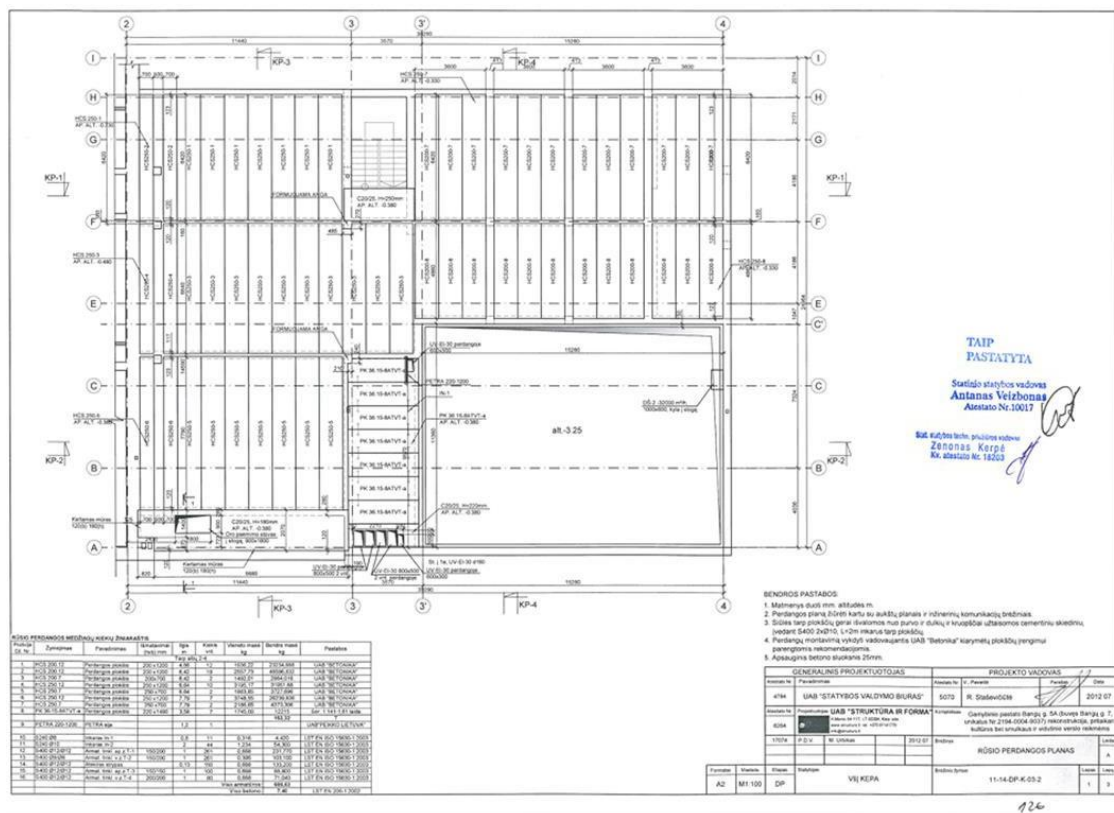


Rūsių perdangos planas (darbo projekto Nr. 11-14-DP-K-03-2, laida A)

GM-6
M 1:20

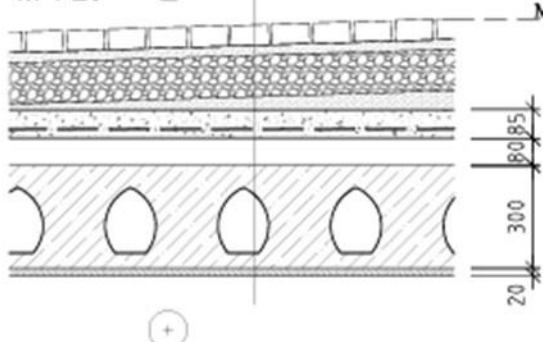


Akmenėliai pėsčiųjų takams (60 mm) ;
Sausas cemento smėlio mišinys (30 mm) ;
Dolomitinė skalda (120 mm) ;
Nuolydį formuojantis smėlis (kintamas) (min 10 mm) ;
Hidroizoliacija ;
Armuotas išlyginamasis sluoksnis (80 mm) ;
Polietileno plėvelė ;
Apšiltinimas (80 mm) ;
Perdenginys (300 mm) ;
Vidaus apdaila ;

 GM-7
M 1:20



Grindų danga pagal arch. (~30 mm) ;
Armuotas išlyginamasis betono sluoksnis (80 mm) ;
C16/20, armatūra S400 Ø6/Ø6/200/200 ;
Garso izoliacija (20 mm) ;
Perdenginys ;


GM-8
M 1:20

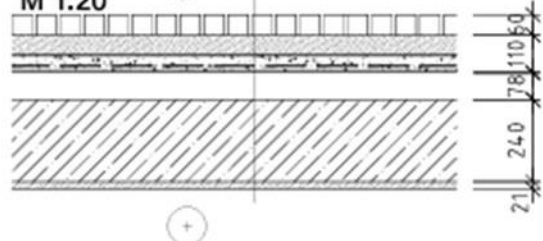


Akmenėliai pėsčiųjų takams (60 mm) ;
Sausas cemento smėlio mišinys (60 mm) ;
Hidroizoliacija ;
Armuotas išlyginamasis sluoksnis (50 mm) ;
Polietileno plėvelė ;
Apšiltinimas (80 mm) ;
Esamas perdenginys ;
Vidaus apdaila pagal arch. ;

B	2013	Paskeltė pastato matmenys rūsyje. Mazgų sprendiniai neskelstė.					
A	2012-05	Pakoreguoti konstrukciniai mazgai					
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)					
Atestato Nr.		PROJEKTAVIMO FIRMA "PILIS" Tiltų g. 6, LT-91248, Klaipėda, pils@pils.lt tel.: 8 (46) 410679; faks.: 8 (46) 246674		Objekto pavadinimas ir adresas: Gamybinių pastatų Bangų g. 5A (buvęs Bangų g. 7, unikalus Nr. 2194-0004-9037) rekonstrukcija, pritaikant kultūros bei smulkaus ir vidutinio verslo reikmėms			
A916	PV	R. Staševičūtė		2013	KONSTRUKCINIAI PERDENGINIO MAZGAI GM-1; GM-2; GM-3; GM-4; GM-5; GM-6; GM-7; GM-8 M 1:20	Laida	
15310	PDV	A. Preikšaitis		2013		B	
TP	UŽSAKOVAS: VšĮ KEPA				0308-TP-SK-26	Lapas	Lapų
						1	5

Grindų ir eksploatuojamo stogo detalės (techninis projektas 0308-TP-SK-26, Laida B)

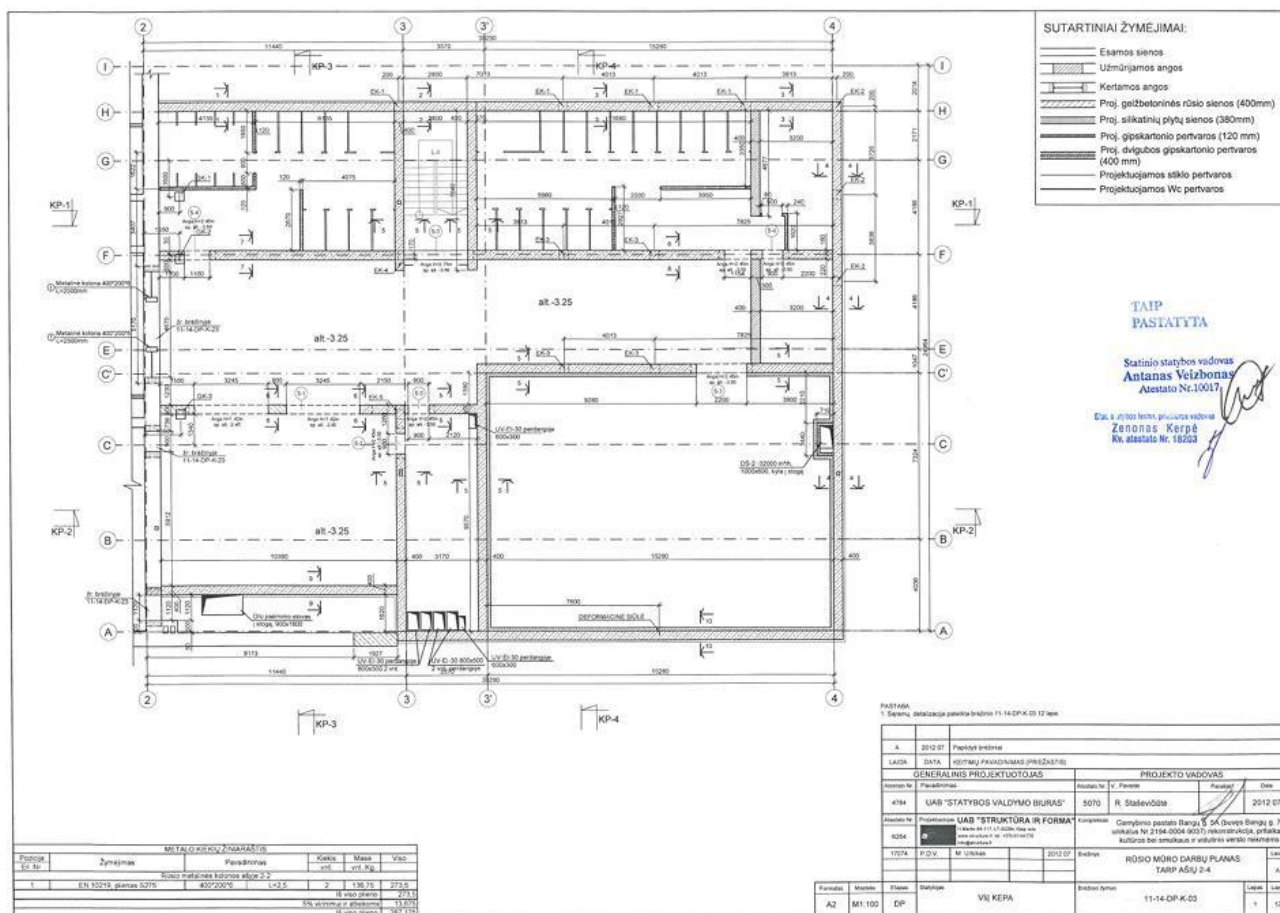

Rūsio mūro darbų planas tarp ašių 2-4 (darbo projekto Nr. 11-14-DP-K-03, laida A)

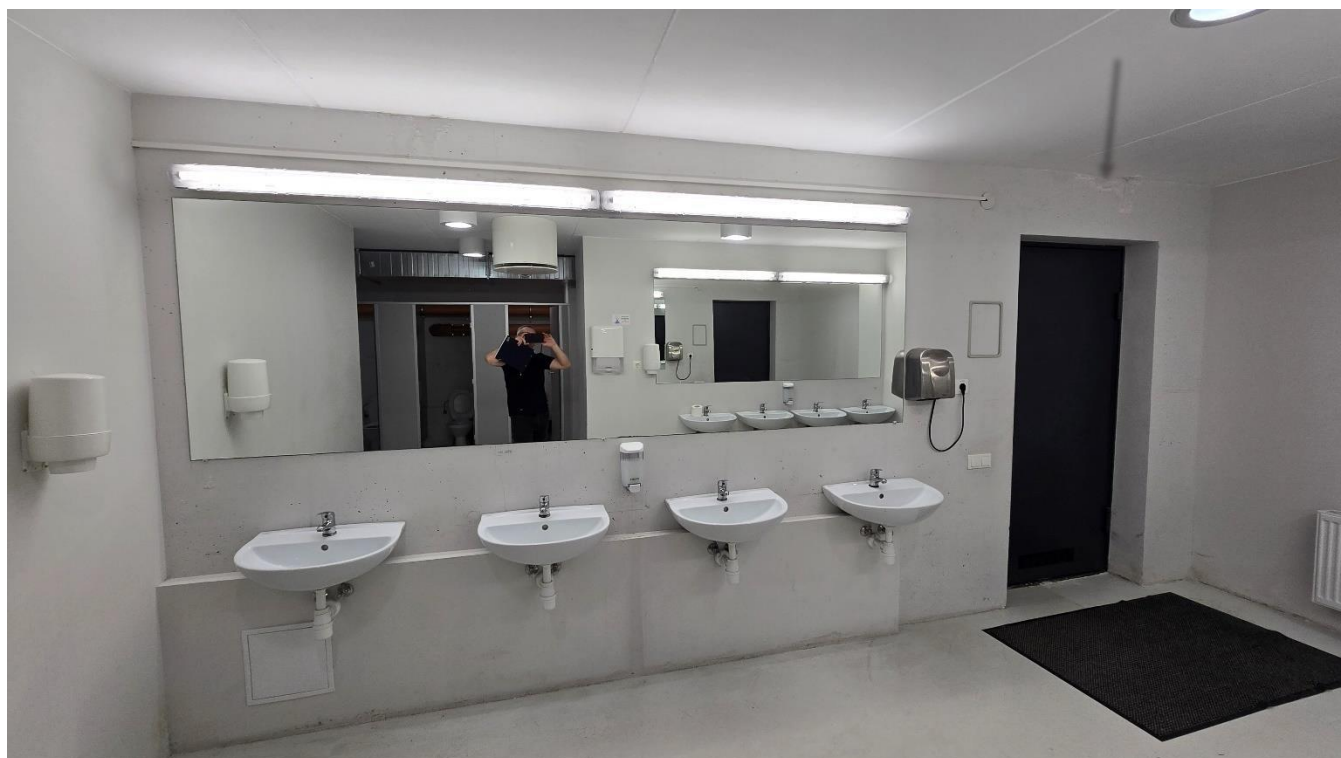

Nuotrauka Nr. 6 Rūsio patalpoje Nr. 14 (vyrų WC) nustatytos kritulių pratekėjimo žymės, ant lubų ir sienų matomi nuo drėgmės atšokę dažai (žr. žymėjimą rodykle)



Nuotrauka Nr. 7 Rūsio patalpoje Nr. 14 (vyrų WC) nustatytos kritulių pratekėjimo žymės, ant lubų ir sienų matomi nuo drėgmės atšokę dažai




Nuotrauka Nr. 8 Rūsio patalpoje Nr. 13 (vestibiulis) nustatytos kritulių pratekėjimo žymės, ant lubų ir sienų matomi nuo drėgmės atšokę dažai (žr. žymėjimą rodykle)



Nuotrauka Nr. 9 Pirmo aukšto patalpoje Nr. 13 (laiptinė) atšokę dažai nuo sienos. Medienos ir statybinių medžiagų drėgmės indikatoriumi Exotek MC-380 XCA buvo išmatuotas iki 10 cm sienos konstrukcijos gylio patalpos Nr. 13 (laiptinė) sienos absoliutinis drėgnumas, kuris faktiškai nustatytas 6% ir pagal gautus tyrimo rezultatus **darytina išvada, jog patalpoje Nr. 13 (laiptinė) sienos konstrukcija yra šlapia**

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	25	86	0

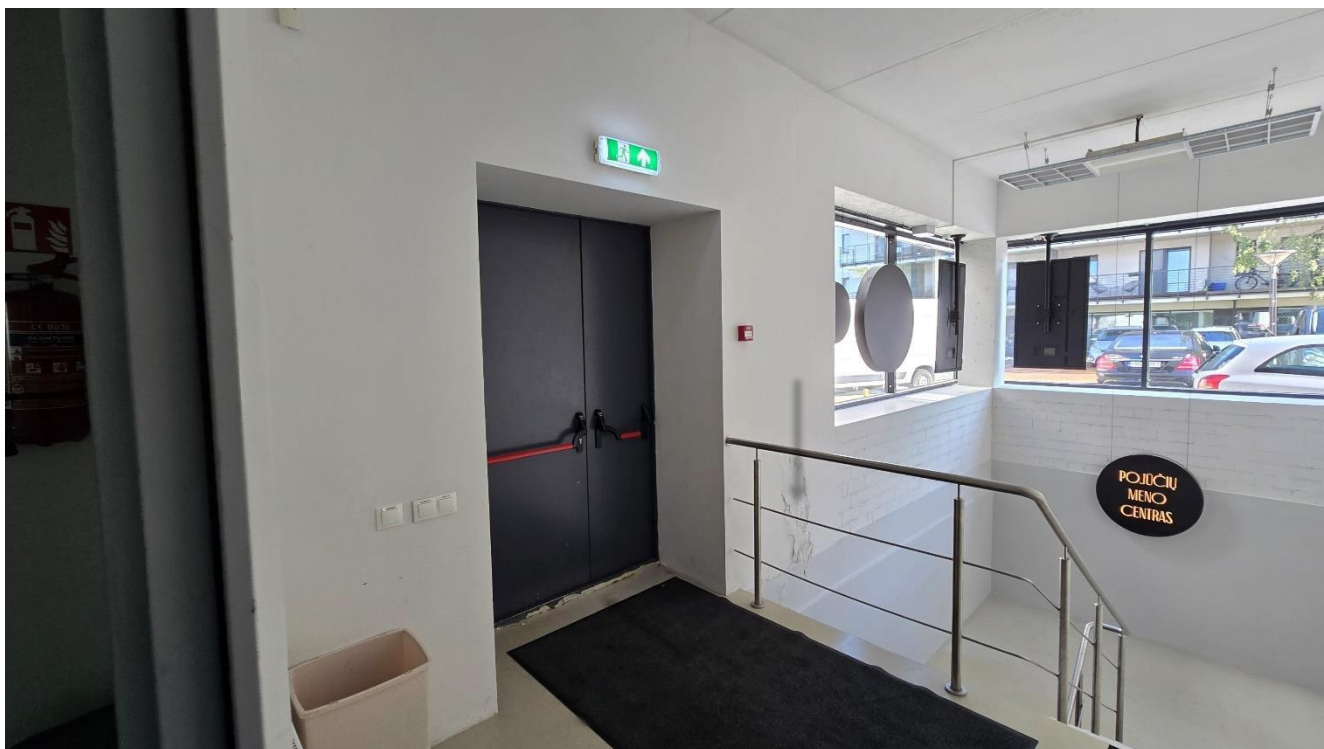

Nuotrauka Nr. 10 Pirmo aukšto patalpoje Nr. 13 (laiptinė) atšokę dažai nuo sienos. Durų montavimo apatinė siūlė nesandari, matomos montavimo putos (žr. žymėjimus rodyklėmis)



Nuotrauka Nr. 11 Siekiant nustatyti koku būdu krituliai patenka iš lauko į rūsio/pirmo aukšto patalpų vidų, buvo atidengtos eksploatuojamo stogo grindinio konstrukcijos dalys iš išorės ties įėjimo durimis/vitrinomis ir plieniniais atitvarų stulpeliais bei ties plienine kolona lauke

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	26	86	0



Nuotrauka Nr. 12 Siekiant nustatyti koku būdu krituliai patenka iš lauko į rūsio patalpų vidų, buvo atidengtos eksploatuojamo stogo grindinio konstrukcijos dalys iš išorės ties plieniniais atitvarų stulpeliais. Matoma rūsio perdangos ir sienos pabaiga ašyje H/2-3



Nuotrauka Nr. 13 Siekiant nustatyti koku būdu krituliai patenka iš lauko į rūsio patalpų vidų, buvo atidengtos eksploatuojamo stogo grindinio konstrukcijos dalys iš išorės ties plieniniais atitvarų stulpeliais. Rangovas įrengė ne tokio tipo drenažinį lakštą (korį), įrengė drenažinį lakštą be geotekstilės sluoksnio. Matoma rūsio perdangos ir sienos pabaiga ašyje H/2-3

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	27	86	0



Nuotrauka Nr. 14 Siekiant nustatyti koku būdu krituliai patenka iš lauko į rūsio patalpų vidų, buvo atidengtos grindinio konstrukcijos dalys iš išorės ties plieniniais atitvarų stulpeliais. Plieniniai stulpeliai buvo įbetonuoti už rūsio sienų ašyje H/2-3, hidroizoliacija ir kitos konstrukcijos nepažeistos.

25-62E

LAPAS	LAPŲ	LAIDA
28	86	0



Nuotrauka Nr. 15 Siekiant nustatyti koku būdu krituliai patenka iš lauko į rūsio patalpų vidų, buvo atidengtos eksploatuojamo stogo grindinio konstrukcijos dalys iš išorės ties įėjimo durimis/vitrinomis.

Nustatyti defektai: hidroizoliacija iš bituminės prilydomos dangos virš rūsio perdangos neužkelta iki

vitros/įėjimo durų rėmo; šiltinimo sluoksnyje matomos skylės; ties cokoline pamato dalimi

hidroizoliacija iš bituminės prilydomos dangos atšokusi, Rangovas ją klijo prie neužarmuoto polistireninio putplasčio, jį aptirpdydamas kaitinimo lietlempė, krituliai patenka po hidroizoliacija ir per vitros/įėjimo durų rėmo montavimo sandūrą bei nubėga iki rūsio patalpų. Hidroizoliacija iš bituminės prilydomos dangos virš perdangos užkelta tik 80 mm, kai privalo būti užkelta 300 mm.

Rangovas įrengė ne tokio tipo drenažinį lakštą (korį), įrengė drenažinį lakštą be geotekstilės sluoksnio.

Neįrengti drenažinio lakšto prijungimai prie vertikalių paviršių bei išorės durų/vitrinų. Pamatas ant kurio sumontuotos vitros/išorės durys įrengtas tame pačiame aukštyje kaip granito danga, granito dangai įrengti iki išorės durų/vitrinų neužtenka aukščio



Nuotrauka Nr. 16 Nustatyti defektai: Hidroizoliacija iš bituminės prilydomos dangos ties cokoline pamato dalimi atšokusi, Rangovas ją klijavo prie neužarmuoto polistireninio putplasčio, ji aptirpdydamas kaitinimo lietlempė, krituliai patenka po hidroizoliacija. Hidroizoliacija iš bituminės prilydomos dangos virš perdangos užkelta tik 80 mm, kai privalo būti užkelta 300 mm. Neįrengti drenažinio lakšto prijungimai prie vertikalių paviršių ir išorės durų/vitrinų.



Nuotrauka Nr. 17 Nustatyti defektai: Hidroizoliacija iš bituminės prilydomos dangos virš plieninės kolonos užkelta tik 120 mm (žr. pažymėjimą rodykle), kai pagal [3.1.8] STR 2.04.01:2018

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	30	86	0

„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ „Aštuntasis skirsnis. Plokštieji eksploatuojami stogai. 54. Plokščiųjų eksploatuojamųjų stogų prijungimo prie vertikalių paviršių reikalavimai: 54.1. stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais hidroizoliacinė danga turi būti pakelta į viršų ne mažiau kaip 300 mm virš grindų dangos. Plieninės kolonos hidroizoliacija įrengta, Rangovui nesilaikant įprastai taikomų prilydomos bituminės dangos gamintojo reikalavimo stogą kertančių vamzdynų (ortakių) stogo dangos įrengimui, pvz: Mida LT gamintojo „Rekomendacijos plokščių stogų projektavimui ir įrengimui bituminėmis – polimerinėmis medžiagomis“ „11.2. Vietose, kur stogo danga susijungia su antenomis, vamzdžiais, reikia naudoti fasonines detales. Jeigu to padaryti neįmanoma, tuomet plieniniai vamzdžiai su ne mažesniu nei 100 mm skersmeniu apklijuojami prilydomąja danga, o sandarinimas vykdomas plieninės įvorės ir dvikomponenčio hermetiko pagalba. 11.3. Fasoninė detalė montuojama ant karštos bituminės – polimerinės mastikos, kuri užnešama ant pirmo stogo dangos hidroizoliacinio sluoksnio. Iš viršaus horizontali dalis užpilama taip pat bitumine – polimerine mastika ir uždengiama viršutinio sluoksnio danga. Viršutinė guminio elemento dalis apspaudžiama cinkuoto metalo apkaba ir aptepama poliuretaniniu hermetiku”.



Nuotrauka Nr. 18 Nuo ledą ir sniegą tirpdančių druskų poveikio, aliuminio vitrinų rėmai buvo paveikti, matomos skylės. Krituliai dėl nepakankamo dangos nuolydžio turi galimybę užsilaikyti, žiemos metu granito akmenų danga apšala ir ties lauko įėjimo durimis paviršiai tampa slidūs, tikėtina, jog įėjimo stogelis uždengia grindinio paviršių nuo saulės poveikio, susidaręs ledas neturi galimybės tirpti. Eksploatuojamo stogo nuolydis nepakankamas, tik $0,5^\circ$, kai turėtų būti ne mažesnis kaip $0,7^\circ$ ir ne didesnis kaip 7° . Pamatas ant kurio sumontuotos vitrinos/išorės durys įrengtas tame pačiame aukštyje kaip granito danga, granito dangai įrengti iki išorės durų/vitrinų neužtenka aukščio (žr. rodyklę)

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	31	86	0



• **Nuotrauka Nr. 19** Nuo ledą ir sniegą tirpdančių druskų poveikio, aliuminio vitrinų rėmai buvo paveikti, matomos skylės. Krituliai dėl nepakankamo dangos nuolydžio turi galimybę užsilaikyti, žiemos metu granito akmenų danga apšala ir ties lauko įėjimo durimis paviršiai tampa slidūs, tikėtina, jog įėjimo stogelis uždengia grindinio paviršių nuo saulės poveikio, susidaręs ledas neturi galimybės tirpti. Eksploatuojamo stogo nuolydis nepakankamas, tik $0,5^0$, kai turėtų būti ne mažesnis kaip $0,7^0$ ir ne didesnis kaip 7^0 .



Nuotrauka Nr. 20 Eksploatuojamo stogo nuolydis nepakankamas, tik $0,5^0$, kai turėtų būti ne mažesnis kaip $0,7^0$ ir ne didesnis kaip 7^0 pagal [3.1.8] STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“, „Aštuntasis skirsnis. Plokštieji eksploatuojami stogai. 49.Plokščiųjų

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	32	86	0

eksploatuojamųjų stogų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip $0,7^\circ$ ir ne didesnis kaip 7° . Šie stogai skirti ne tik apsaugoti statinius nuo atmosferinių poveikių, bet ir vykdyti ant jų veiklą. Įrengiant stogus su nuolydžiu nuo $0,7^\circ$ iki $1,4^\circ$, naudojami šio nuolydžio stogams pritaikyti statybos produktai ir konstrukciniai sprendiniai pagal hidroizoliacines dangos gamintojo dangos įrengimo rekomendacijas.



Nuotrauka Nr. 21 Eksploatuojamo stogo nuolydis nepakankamas, tik $0,5^\circ$, kai turėtų būti ne mažesnis kaip $0,7^\circ$ ir ne didesnis kaip 7° .



Nuotrauka Nr. 22 Išorinės durys iš lauko į pirmo aukšto patalpą Nr. 13 (laiptinę) sumontuotos virš pamato, neužsandarinant apatinės montavimo siūlės, matomos montažinės putos, krituliai per jas patenka į patalpų vidų. Pamatą ant kurio sumontuotos vitrinos/išorės durys įrengtas tame pačiame aukštyje kaip granito danga, granito dangai įrengti iki išorės durų/vitrinų neužtenka aukščio.

6.3.3. Ketvirto aukšto betoninių grindų dangos įtrūkimai.


Ekspertizės užduotis: „Ketvirtame aukšte vizualiai nustatyti betoninės grindų dangos įtrūkimai. Įtrūkimai įvairaus ilgio ir pločio, kai kuriose vietose matomi nedideli, kitur – gilesni plyšiai. Įtrūkimų pobūdis gali rodyti galimus deformacinius veiksnius, o taip pat netolygų betono susitraukimą ar įrengimo metu padarytas klaidas. Šie pažeidimai reikalauja tolimesnio vertinimo, siekiant nustatyti jų kilmę, mastą ir būtinas remonto priemones“.

Tyrimas: Siekiant nustatyti betoninės grindų dangos ketvirtame aukšte tarp ašių 1-2/A-J įtrūkimų priežastį, buvo susipažinta su ekspertizės Užsakovo pateikta dokumentacija (ekspertizės 3.2.1 punktas) bei vizualiai apžiūrėta grindų konstrukcija, išmatuotas trūkių plotis, nustatytos įtrūkimų kryptys (žr. nuotraukas Nr. 23-26).

Pagal darbo projekto brėžinį Nr. 11-14-DP-K-40 laida A perdangos virš trečio aukšto konstrukcija tarp ašių 1-2/A-G kompozicinė, tarp plieninių sijų NP20, išdėstytų kas 1050 mm įrengta monolitinė perdanga 180 mm storio, armuota dviem tinklais T-1/T-2 S400Ø12/Ø12/200/200. Apžiūrėjus perdangos konstrukcijas iš žemiau esančio trečio aukšto, perdangos įlinkių ar deformacijų, viršijančių leistinąsias, nenustatyta. Ketvirto aukšto patalpose tarp ašių 1-2/A-J nėra sumontuota jokių sunkių įrengimų, kurių svoris viršytų projekte numatytas naudojimo apkrovas 5,00 kN/m². Virš kompozicinės perdangos pagal darbo projekto brėžinį Nr. 11-14-DP-K-40 laida A įrengtas armuotas 50 mm betono pasluoksnis ir 2-4 mm storio poliuretaninė grindų danga. Techninio projekto konstrukcinėje dalyje Nr. 0308-TP-SK, laida B 2.5 punkte Pastato deformacijų siūlės nurodyta, kad „Grindyse numatomos 6x6m deformacinės siūlės“, techninėse specifikacijose 4.3 punkte Deformacinės siūlės nurodyta „Esamo bei naujo pastatų jungties vietoje, grindyse privaloma įrengti deformacines siūles. Deformacijų siūlių sprendiniai detalizuojami darbo projekte. Darbai vykdomi pagal medžiagų tiekėjo reikalavimus bei statybos darbus vykdančios įmonės statybos taisyklės“.

Nustatyti defektai: Ketvirto aukšto patalpose tarp ašių 1-2/A-J grindų konstrukcijoje matomi iki 2,5 mm pločio įvairiomis kryptimis nueinantys trūkiai. **Nustatyta, jog Rangovas armuoto 50 mm betono pasluoksnyje neįrengė deformacinių siūlių kas 6x6 m**, kaip nurodyta Techninio projekto konstrukcinėje dalyje Nr. 0308-TP-SK, laida B 2.5 punkte ir 4.3 punkte, ko pasekoje betoninis pasluoksnis dėl susidariusių įtempimų įtrūko įvairiomis kryptimis per visą 50 mm betoninio pasluoksnio storį. Betoninio grindų pasluoksnio trūkiai neturi įtakos statinio mechaniniam atsparumui ir pastovumui, tačiau neatitinka estetinių ir higienos reikalavimų, įtrūkių vietose kaupsis nešvarumai ir bakterijos, įtrūkimus būtina remontuoti.

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	34	86	0

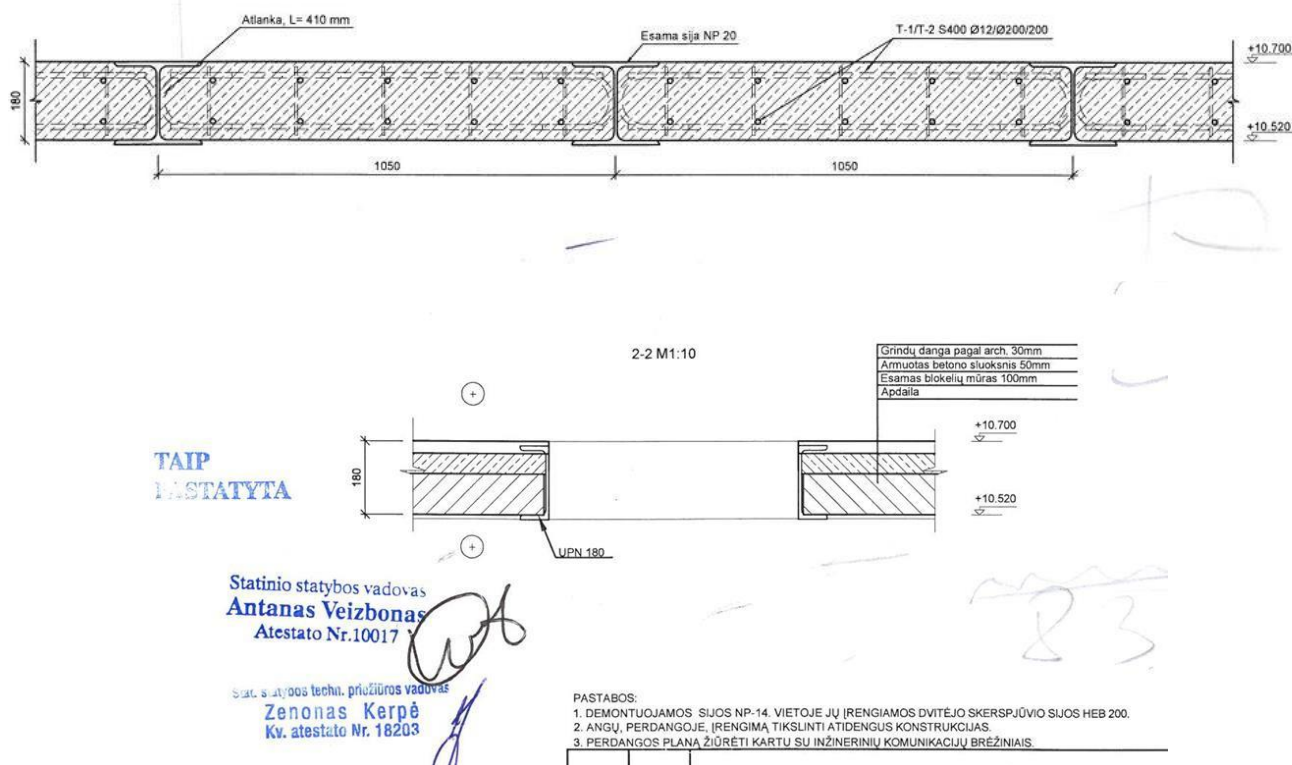

Perdangos virš trečio aukšto konstrukcija tarp ašių 1-2/A-G (ištrauka iš darbo projekto 11-14-DP-K-40 laida A)

7. STATINIO IR JO KONSTRUKCIJŲ SVARBUMO KLASĖ, ILGAAMŽIŠKUMAS, GALIMŲ DEFORMACIJŲ LEISTINI DYDŽIAI, ATSARGOS KOEFICIENTAI.

Projektuojamas statinys pagal galimos avarijos metu patirtas pasekmes yra priskiriamas CC2 pasekmių klasei, tai yra vidutinio kiekio žmonių gyvybių praradimas, reikšmingos ekonominės, socialinės arba aplinkos pasekmės. Skaičiuotinio eksploatacijos laikotarpio kategorija IV-ta.(50 metų), patikimumo klasė RC2.

Statybinių konstrukcijų įlinkiai ir deformacijos tikrinamos, atsižvelgiant į šiuos veiksnius:

1) technologinius; 2) konstrukcinius; 3) fiziologinius; 4) estetinius – psichologinius.

Apkrovos patikimumo koeficientas visoms apkrovoms priimamas 1,0.

Vertikalūs ir horizontalūs leistini įlinkiai ir deformacijos priimti vadovaujantis STR 2.05.04:2003.

Sijoms, santvaroms, ilginiams, plokštėms, paklotams, laiptinių elementams vertikalus ribinis įlinkis, kai reikalavimai tik estetiniai – psichologiniai:

- $L = 6.0 \text{ m}$; $f_u = L/200 = 3 \text{ cm}$;
- $L = 3.0 \text{ m}$, $f_u = L/150 = 2,0 \text{ cm}$.

Sijoms, santvaroms, ilginiams, plokštėms, paklotams vertikalus ribinis įlinkis, kai reikalavimai technologiniai:

- $L = 6,0 \text{ m}$; $f_u = L/400 = 1,5 \text{ cm}$;

Sąramoms ir ilginiams įstiklinimui, kai keliama konstrukciniai reikalavimai: $f_u = L/200$.

Pastatų ir statinių konstrukcijoms leistini horizontalūs ir vertikalūs įlinkiai ir deformacijos, kurie neįvardinti šiose normose, nuo pastovių, ilgalaikių ir trumpalaikių apkrovų neturi viršyti 1/150 angos arba 1/75 konsolės ilgio.

Konstrukcijų leistini įlinkiai ir deformacijos (ištrauka iš darbo projekto konstrukcinės dalies Nr. 11-14-DP-K, laida A)

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	36	86	0

4.2. Grindų pagrindas, paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai

Pagrindų iš betono įrengimas apima gruntinio pagrindo paruošimą ir betoninių ar cementinio skiedinio sluoksnių įrengimą. Įrengiant grunto pagrindą, suardytos struktūros natūralūs arba pilti gruntai sutankinami iki 0,10 MPa atsparumo. Neleidžiama palikti augalinio grunto, durpių, dumblo ir statybinių šiukšlių. Viršutinį pagrindo sluoksnį reikia sutvirtinti žvyru arba skalda, kurie įplūkiami į gruntą per 40 mm. Įrengtų prieduobių, kanalų, trapų ir panašūs paviršiai, kurie bus užbetonuoti įrengiant pagrindą, turi būti nuvalyti ir sudrėkinti. Įrengiant išlyginamąjį sluoksnį ant perdangos plokščių, užtaisomos perdangos plokščių siūlės, plyšiai sandūrose su sienomis, montažinės skylės ir pan. Grindų pagrindai, paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai įrengiami esant ne žemesnei kaip + 5°C aplinkos temperatūrai. Tokia temperatūra išlaikoma, kol betonas pasieks 50% stiprumo. Pagrindų ir išlyginamųjų sluoksnių leistini nuokrypiai neturi viršyti ribinių (2 lentelėje).


2 lentelė Pagrindų, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių ribiniai nuokrypiai

Nr.	Pagrindo paskirtis	Leistini nuokrypiai, mm, matuojant 2 m ilgio liniuote
1	Gruntinis pagrindas	20
2	Betoniniai pagrindai visų tipų grindų dangoms, išskyrus klijuojamas karštomis mastikomis ir pagrindus hidroizoliacijai	10
3	Betoniniai pagrindai ir paruošiamieji sluoksniai grindų dangoms, klijuojamoms karštomis mastikomis, ir pagrindai hidroizoliacijai, taip pat šlifuojami betoniniai sluoksniai	5
4	Išlyginamieji sluoksniai polimerinėms ruloninėms ir plytelių, linoleumo, parketo ir mastikinėms dangoms	2
5	Pagrindų nukrypimas nuo horizontalios plokštumos patalpoje	≤0.2% patalpos matmens

4.3 Deformacinės siūlės

Esamo bei naujo pastatų jungties vietoje, grindyse privaloma įrengti deformacines siūles. Deformacijų siūlių sprendiniai detalizuojami darbo projekte. Darbai vykdomi pagal medžiagų tiekėjo reikalavimus bei statybos darbus vykdančios įmonės statybos taisykles.

Techninio projekto konstrukcinė dalis Nr. 0308-TP-SK, laida B grindų išlyginamųjų sluoksnių techninė specifikacija

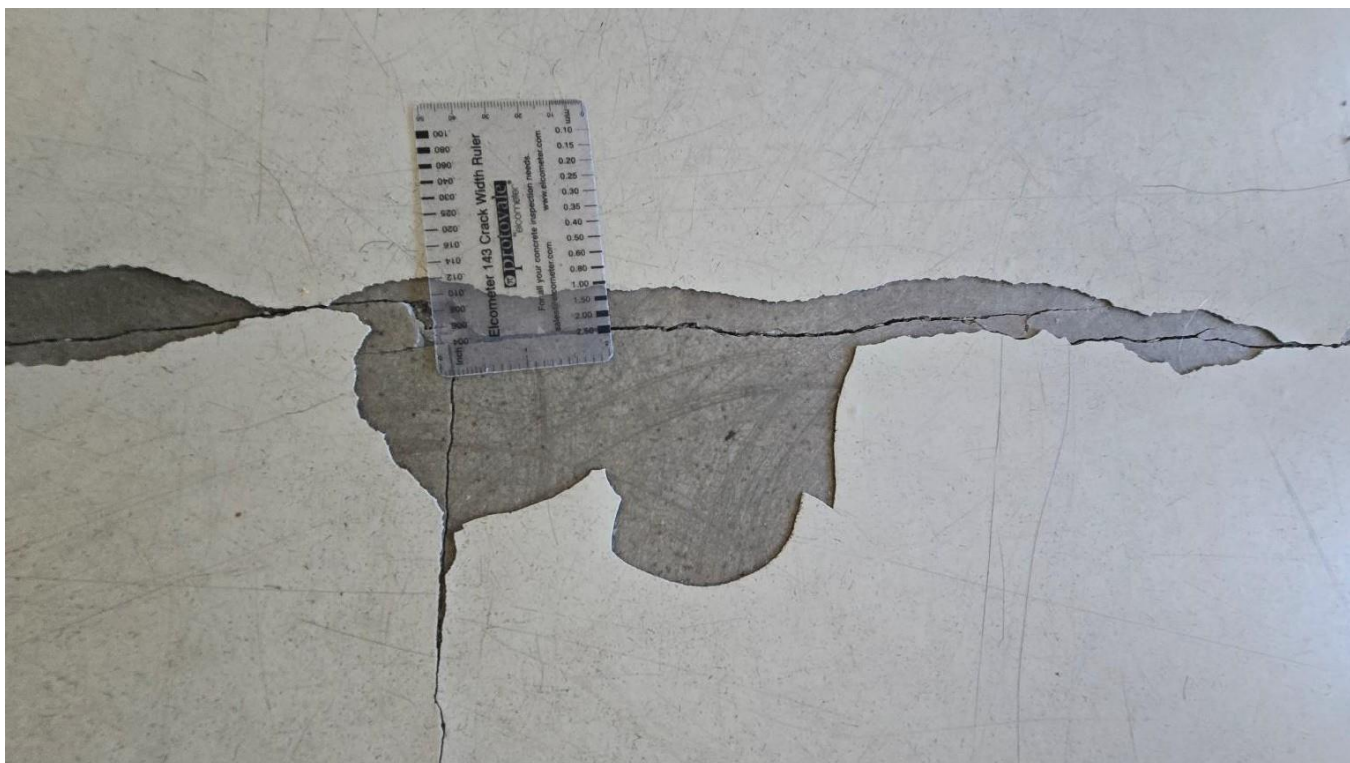

Nuotrauka Nr. 23 Nustatyti iki 2,5 mm pločio betoninio 50 mm storio pasluoksnio trūkiai



Nuotrauka Nr. 24 Nustatyti iki 2,5 mm pločio betoninio 50 mm storio pasluoksnio trūkiai



Nuotrauka Nr. 25 Nustatyta, jog Rangovas armuoto 50 mm betono pasluoksnyje neįrengė deformacinių siūlių kas 6x6 m, kaip nurodyta Techninio projekto konstrukcinėje dalyje Nr. 0308-TP-SK, laida B 2.5 punkte ir 4.3 punkte, ko pasekoje betoninis pasluoksnis dėl susidariusių įtempimų įtrūko įvairiomis kryptimis per visą 50 mm betoninio pasluoksnio storį.



Nuotrauka Nr. 26 Nustatyti iki 2,5 mm pločio betoninio 50 mm storio pasluoksnio trūkiai

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	40	86	0

6.3.4. Fasado apdaila. (Fasadas į Taikos pr. pusę, Jonų kalnelio pusę, į Bangų g. pusę).

Ekspertizės užduotis: „Fasado apdailoje fiksuojami keli tipiniai pažeidimai. Kai kuriose vietose yra atšokusių ir nuo paviršiaus nukritusių klinkerio apdailos plytelių. Taip pat stebimas sienų dažų sluoksnio nusidėvėjimas – dažai atšokę ar visiškai nutrupėję. Vietomis kartu su dažais yra pažeistas ir tinko sluoksnis – jis atsilupęs arba ištrupėjęs, o tai rodo galimą padidėjusį drėgmės poveikį ar mechaninius veiksnius. Esami pažeidimai ne tik blogina pastato estetinę išvaizdą, bet gali sąlygoti tolesnį fasado sluoksnių ir konstrukcijų irimą, todėl būtina atlikti detalesnį vertinimą ir numatyti remonto priemones“.

Tyrimas: Siekiant nustatyti Fasadų į Taikos pr. pusę, Jonų kalnelio pusę, į Bangų g. pusę išorės sienų konstrukcijų defektų ir pažeidų priežastis, buvo susipažinta su ekspertizės Užsakovo pateikta dokumentacija (ekspertizės 3.2.1 punktas) bei vizualiai apžiūrėtos išorės sienų konstrukcijos.

Nustatyti defektai ir pažaidos:

- **Fasade tarp ašių A-H/4 RECKLI plokščių ir šiltinimo plokščių akmens vata PAROC FAS3 160 mm su klinkerio plytelių apdaila sandūra visame ilgyje įrengta netinkamai** (žr. nuotraukas Nr. 27-33). Virš RECKLI plokščių sumontuota apdailinė aliuminio juosta nesandari, atšokusi, neužtikrina apsaugos nuo kritulių. Krituliai visu sandūros ilgiu patenka į šiltinamąjį akmens vatos sluoksnį ir gavusi drėgmės akmens vata išbrinko bei vietomis atšoko klinkerio plytelių apdaila, klinkerio plytelės vietomis laikosi tik siūlių užpildo pagalba. Užsakovo pateiktame Techniniame ir Darbo projekte detalus dviejų skirtingų fasado apdailų sandūros mazgas nenustatytas/nerastas, neaišku kuo remiantis Rangovas įgyvendino šiuos sprendinius. Apdailinė aliuminio juosta privalėjo būti atbor- tuota, skardinės palangės tipo, sujungta su armavimo tinkleliu kad užtikrinti sandūros sandarumą.

- **Fasade tarp ašių A-H/4 šiltinimo plokščių akmens vata PAROC FAS3 160 mm su klinkerio plytelių apdaila sandūra su aliuminio vitrinų rėmu visu ilgiu įrengta netinkamai.** Paspaudus ranka šiltinamasis sluoksnis su klinkerio plytelėmis juda, nėra stabilus, į sandūrą tarp aliuminio vitrinės rėmo ir akmens vatos šiltinamojo sluoksnio patenka krituliai, gavusi drėgmės akmens vata išbrinko bei vietomis atšoko klinkerio plytelių apdaila. Darbai atlikti nesilaikant Statybos taisyklėse ST121895674.205.20.01:2012 Fasadų įrengimo darbai. Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų įrengimas” nurodytų reikalavimų „16.17. punkto *Langų ir durų angokraščiai, ar nišų kampai klijuojami taip (1 Priedas): - jei langai sumontuoti lygiai su sienos išorine plokštuma, tai prie lango ar durų rėmo priklijuojamas sandarinimo profiliuotis arba sandarinimo juosta, o termoizoliacinės plokštės klijuojamos užleidžiant ant rėmo*“. Užsakovo pateiktame Techniniame ir Darbo projekte detalus dviejų skirtingų fasado elementų (aliuminio vitrinės ir šiltinamojo sluoksnio) sandūros mazgas nenustatytas/nerastas, neaišku kuo remiantis Rangovas įgyvendino šiuos sprendinius.

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	41	86	0

• Fasade tarp ašių A-H/4 neįrengti ventiliacijos vamzdeliai Ø12 mm ties RECKLI plokštėmis kaip nurodyta Darbo projekto brėžinyje Nr. 0308-DP-SA-10 laida 0, kurių paskirtis pašalinti per 30 mm oro tarpą tarp RECKLI plokščių ir šiltinamojo sluoksnio iš akmens vatos drėgmę.


Dėl nuo drėgmės poveikio atšokusių klinkerio plytelių kyla pavojus joms nukritus sužeisti statinio naudotojus ir trečius asmenis, Fasado tarp ašių A-H/4 konstrukcijos neatitinka [3.1.6.] STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ keliamų reikalavimų:

„II SKIRSNIS. TIESIOGINIS SMŪGIS


Rizika yra susijusi su sužalojimu ar mirtimi dėl atsitiktinės ar neatsitiktinės sąveikos (smūgiai, susidūrimas) tarp statinio ar jo konstrukcijų (elementų) ir naudotojų statinyje ar greta jo.

19.1. Rizika apima:

– smūgiai nuo krintančių ant naudotojų statinio konstrukcijų.“

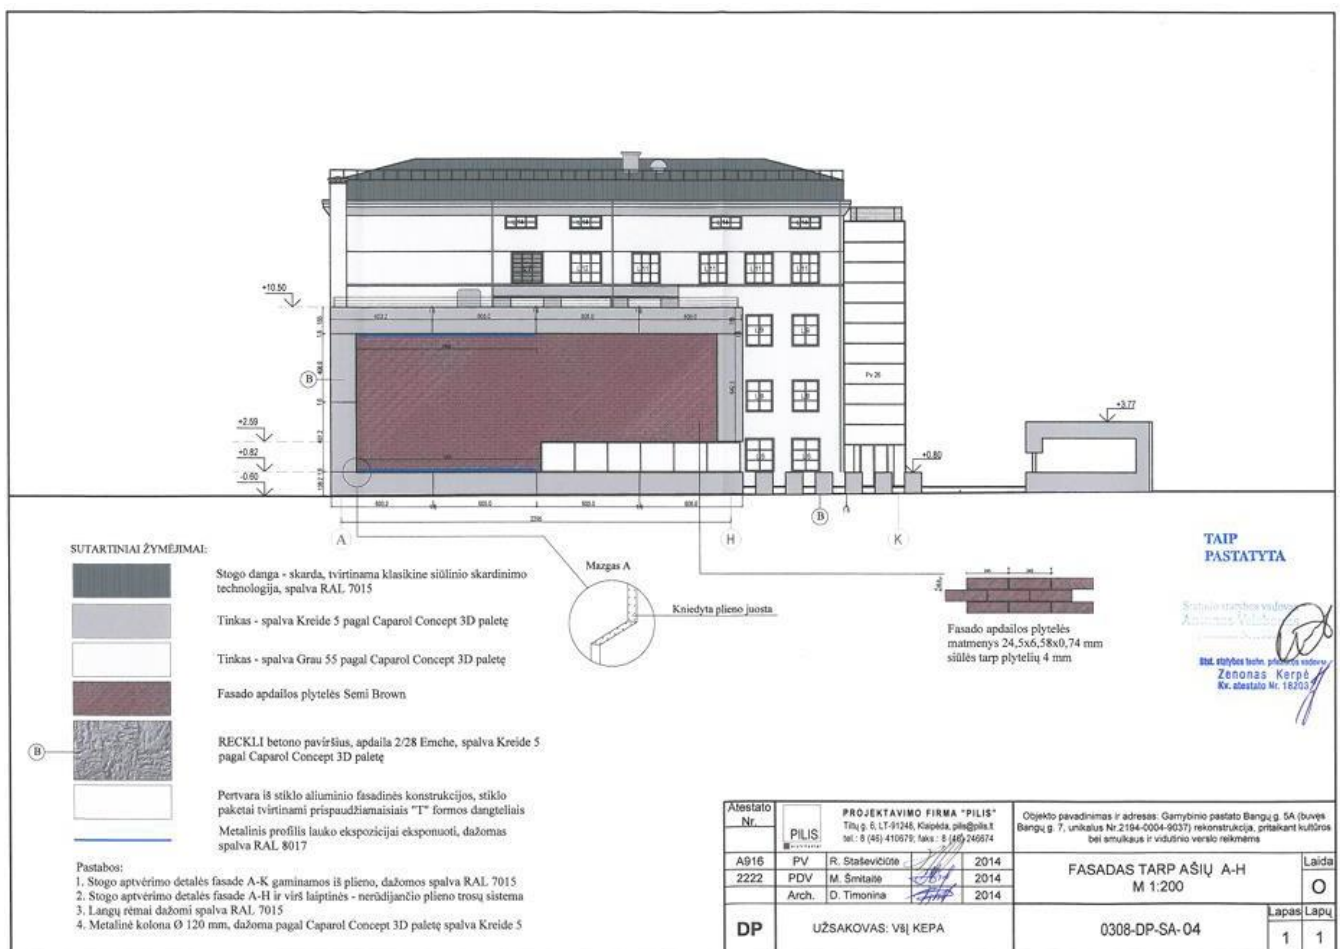


Tiriamas fasadas tarp ašių A-H/4 (darbo projektas Nr. 0308-DP-SA-04 laida 0)

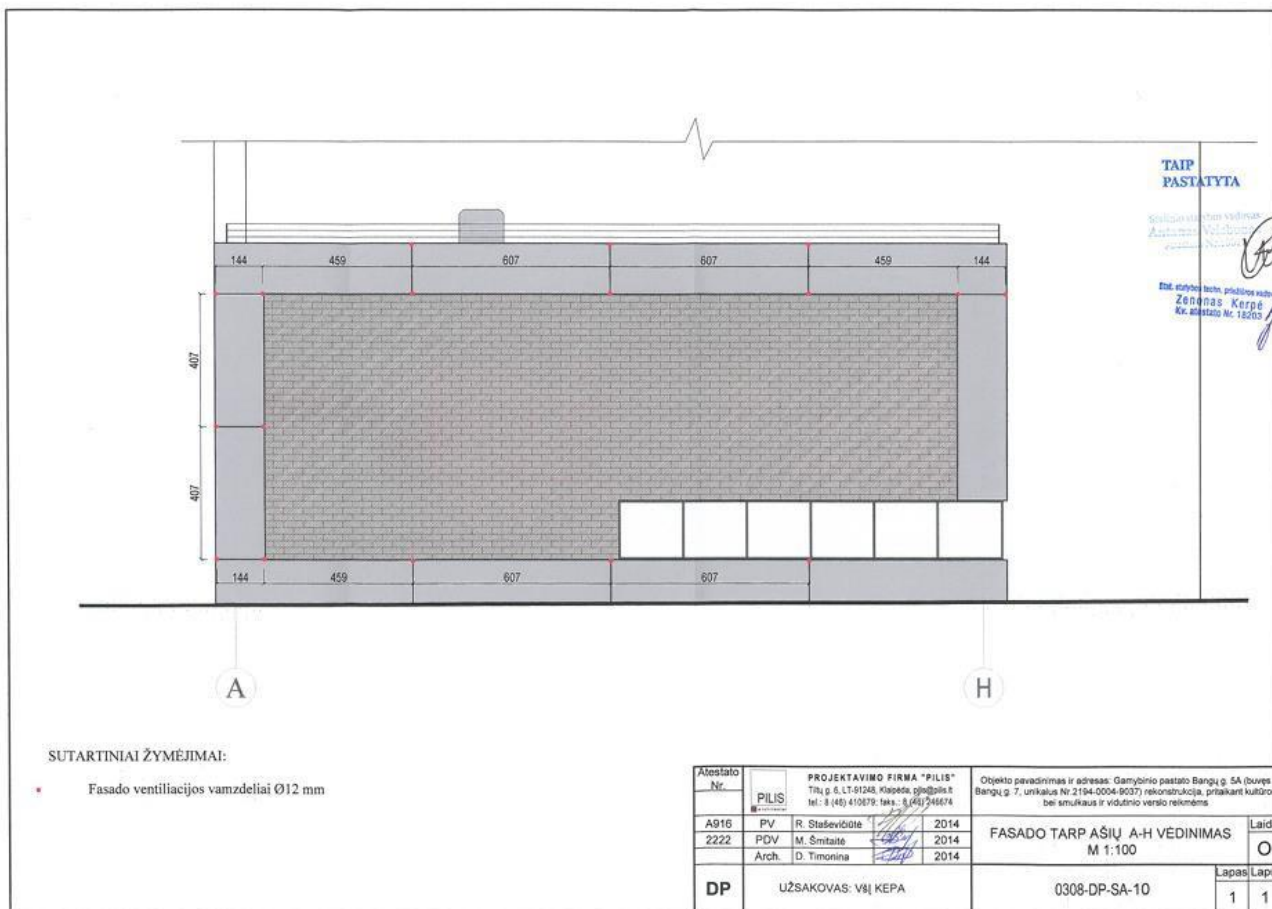

Tiriamas fasadas tarp ašių A-H/4 (darbo projektas Nr. 0308-DP-SA-10 laida 0).

Pažymėtas ventiliacijos vamzdelių Ø12 mm išdėstymas

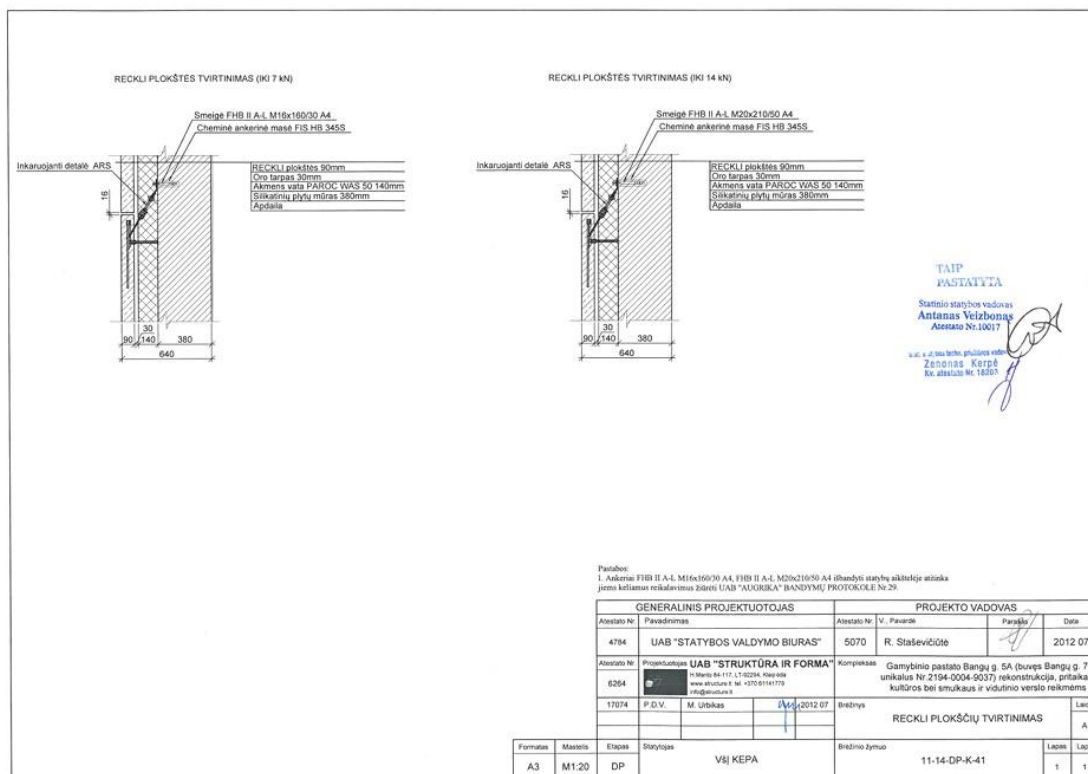

25-62E

LAPAS	LAPŲ	LAIDA
43	86	0



Nuotrauka Nr. 27 Fasado tarp ašių A-H/4 bendras vaizdas



Nuotrauka Nr. 28 Paspaudus ranka šiltinamasis sluoksnis su klinkerio plytelėmis juda, nėra stabilus, į sandūrą tarp aliuminio vitrinų rėmo ir akmens vatos šiltinamojo sluoksnio patenka krituliai, gavusi drėgmės akmens vata išbrinko bei vietomis atšoko klinkerio plytelių apdaila (žr. rodyklę)

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	45	86	0



Nuotrauka Nr. 29 Virš RECKLI plokščių sumontuota apdailinė aliuminio juosta nesandari, atšokusi, neužtikrina apsaugos nuo kritulių. Krituliai visu sandūros ilgiu patenka į šiltinamąjį akmens vatos sluoksnį ir gavusi drėgmės akmens vata išbrinko bei vietomis atšoko klinkerio plytelių apdaila.



Nuotrauka Nr. 30 Virš RECKLI plokščių sumontuota apdailinė aliuminio juosta nesandari, atšokusi, neužtikrina apsaugos nuo kritulių. Krituliai visu sandūros ilgiu patenka į šiltinamąjį akmens vatos sluoksnį ir gavusi drėgmės akmens vata išbrinko bei vietomis atšoko klinkerio plytelių apdaila.

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	46	86	0



Nuotrauka Nr. 31 Sandūros tarp apdailinės aliuminio juostos ir klinkerio plytelių silikoninė siūlė atšokusi. Apdailinė aliuminio juosta privalėjo būti atbortuota, skardinės palangės tipo, sujungta su armavimo tinkleliu kad užtikrinti sandūros sandarumą



Nuotrauka Nr. 32 Apdailinė aliuminio juosta atšokusi nuo RECKLI plokščių paviršiaus visu ilgiu. Apdailinė aliuminio juosta privalėjo būti atbortuota, skardinės palangės tipo, sujungta su armavimo tinkleliu kad užtikrinti sandūros sandarumą (žr. žymėjimą rodyklėmis)

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	47	86	0



Nuotrauka Nr. 33 Apdailinė aliuminio juosta atšokusi nuo RECKLI plokščių paviršiaus visu ilgiu. Apdailinė aliuminio juosta privalėjo būti atbortuota, skardinės palangės tipo, sujungta su armavimo tinkleliu kad užtikrinti sandūros sandarumą. Neįrengti ventiliacijos vamzdeliai Ø12 mm ties RECKLI plokštėmis

• **Fasade tarp ašių 3-4/A RECKLI plokščių ir šiltinimo plokščių akmens vata PAROC FAS3 160 mm su klinkerio plytelių apdaila sandūra visame ilgyje įrengta netinkamai (žr. nuotraukas Nr. 34-43).** Virš RECKLI plokščių sumontuota apdailinė aliuminio juosta nesandari, atšokusi, neužtikrina apsaugos nuo kritulių. Krituliai visu sandūros ilgiu patenka į šiltinamąjį akmens vatos sluoksnį ir gavusi kritulių drėgmės akmens vata išbrinko bei vietomis atšoko klinkerio plytelių apdaila. Armavimo tinklelis vietomis tarpusavyje neprakeistas, užleidžiant vieną tinkelį ant kito sandūroje ne mažiau kaip 100 mm, kaip nurodyta *Statybos taisyklėse ST121895674.205.20.01:2012 Fasadų įrengimo darbai. Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų įrengimas* 18.9. punkte

„Armotasis sluoksnis įrengiamas ant paskleisto klajinio glaisto klojant armavimo tinkelį ir jį įspaudžiant į glaistą. Klajinis glaistas tepamas nuo viršaus į apačią ir nerūdijančio plieno dantytu glaistikliu paskleidžiamas. Armavimo tinklelis įspaudžiamas į paskleistą klajinį glaistą. Išspaudęs per armavimo tinklelio akutes glaistas išlyginamas, jei reikia, užtepamas papildomai ir užglaistomas. Armavimo tinklelis klojamas nuo viršaus į apačią, gretimos juostos užleidžiamos viena ant kitos ne mažiau kaip 100 mm. Jei armuojant tinklelis baigėsi, viršutinė armavimo tinklelio juosta užleidžiama ne mažiau kaip 100 mm.“ Užsakovo pateiktame Techniniame ir Darbo projekte detalus dviejų skirtingų fasado apdailų sandūros mazgas nenustatytas/nerastas, neaišku kuo remiantis Rangovas įgyvendino ši-

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	48	86	0

uos sprendinius. Apdailinė aliuminio juosta privalėjo būti atbortuota, skardinės palangės tipo, sujungta su armavimo tinkleliu kad užtikrinti sandūros sandarumą.

• **Fasade tarp ašių 3-4/A neįrengti ventiliacijos vamzdeliai Ø12 mm ties RECKLI plokštėmis** kaip nurodyta Darbo projekto brėžinyje Nr. 0308-DP-SA-08 laida 0, kurių paskirtis pašalinti per 30 mm oro tarpą tarp RECKLI plokščių ir šiltinamojo sluoksnio iš akmens vatos drėgmę. RECKLI plokščių sandūrose, užpildytose hermetiku, matomi trūkiai, krituliai patenka į sandūrą (žr. nuotraukas Nr. 42-43).


• **Dėl nuo drėgmės poveikio atšokusių klinkerio plytelių kyla pavojus joms nukritus sužeisti statinio naudotojus ir trečius asmenis, Fasado tarp ašių 3-4/A konstrukcijos neatitinka [3.1.6.] STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ keliamų reikalavimų:**

„II SKIRSNIS. TIESIOGINIS SMŪGIS

Rizika yra susijusi su sužalojimu ar mirtimi dėl atsitiktinės ar neatsitiktinės sąveikos (smūgiai, susidūrimas) tarp statinio ar jo konstrukcijų (elementų) ir naudotojų statinyje ar greta jo.

19.1. Rizika apima:


– smūgiai nuo krintančių ant naudotojų statinio konstrukcijų.“

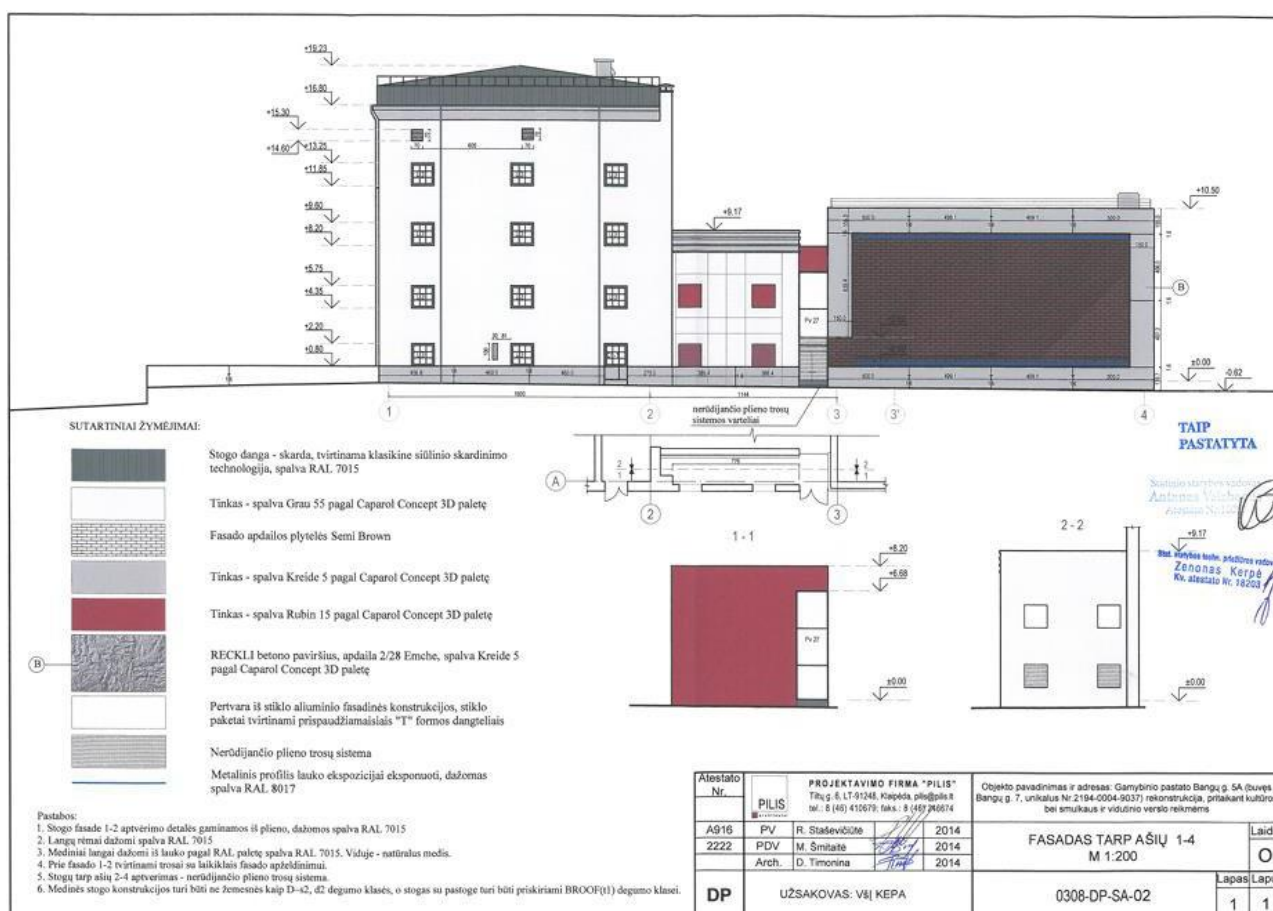

Tiriamas fasadas tarp ašių 3-4/A (darbo projektas Nr. 0308-DP-SA-02 laida 0)

TAIP
PASTATYTA

Savinio statybos vadovas
Antanas Vildas
Asistentas Nr. 1603
Stat. kurybos techn. priežiūra
Zenonas Kerpė
Kv. atestato Nr. 18203

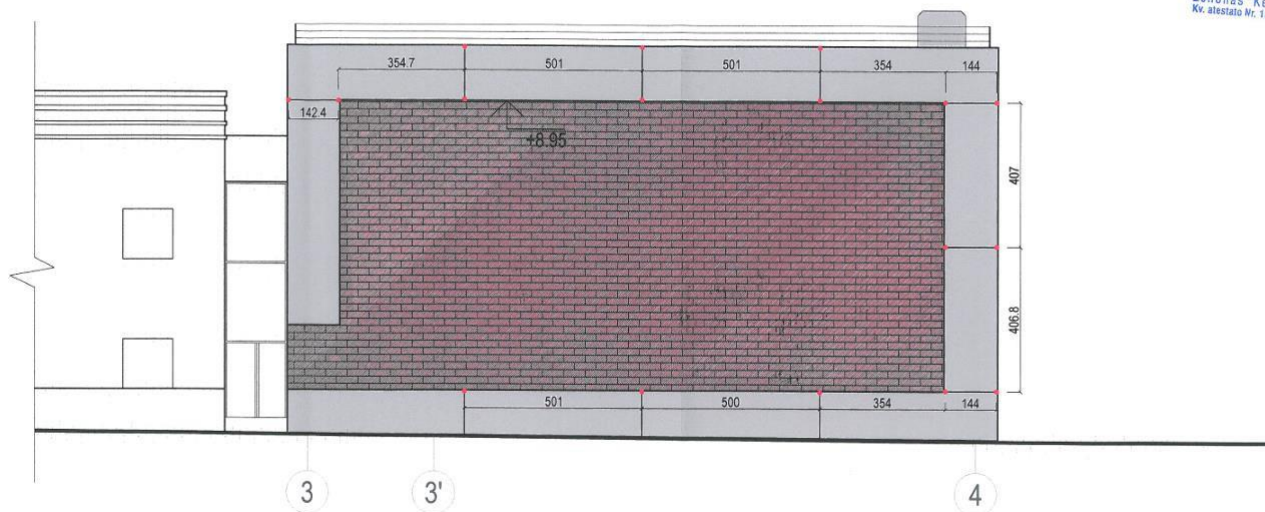

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

• Fasado ventiliacijos vamzdeliai Ø12 mm

Tiriamas fasadas tarp ašių 3-4/A (darbo projektas Nr. 0308-DP-SA-08 laida 0).

Pažymėtas ventiliacijos vamzdelių Ø12 mm išdėstymas



Nuotrauka Nr. 34 Fasado tarp ašių 3-4/A bendras vaizdas. Atidengiamos atšokusios klinkerio plytelių dalys

25-62E

LAPAS	LAPŲ	LAIDA
50	86	0



Nuotrauka Nr. 35 Armavimo tinklelis vietomis tarpusavyje neprakeistas, užleidžiant vieną tinklelį ant kito sandūroje ne mažiau kaip 100 mm, kaip nurodyta Statybos taisyklėse ST121895674.205.20.01:2012 Fasadų įrengimo darbai. Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų įrengimas” (žr. žymėjimą rodykle).



Nuotrauka Nr. 36 Armavimo tinklelis vietomis tarpusavyje neprakeistas, užleidžiant vieną tinklelį ant kito sandūroje ne mažiau kaip 100 mm (žr. žymėjimą rodykle).

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	51	86	0



Nuotrauka Nr. 37 Nuo drėgmės poveikio šiltinamasis akmens vatos PAROC FAS 3 storis padidėjo nuo 160 mm iki 170-180 mm

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	52	86	0




Nuotrauka Nr. 38 Atidengtas fasado fragmentas ašyje 4/A




Nuotrauka Nr. 39 Apdailinė aliuminio juosta atšokusi nuo RECKLI plokščių paviršiaus visu ilgiu. Apdailinė aliuminio juosta privalėjo būti atbortuota, skardinės palangės tipo, sujungta su armavimo tinkleliu kad užtikrinti sandūros sandarumą. Neįrengti ventiliacijos vamzdeliai Ø12 mm ties RECKLI plokštėmis

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	53	86	0

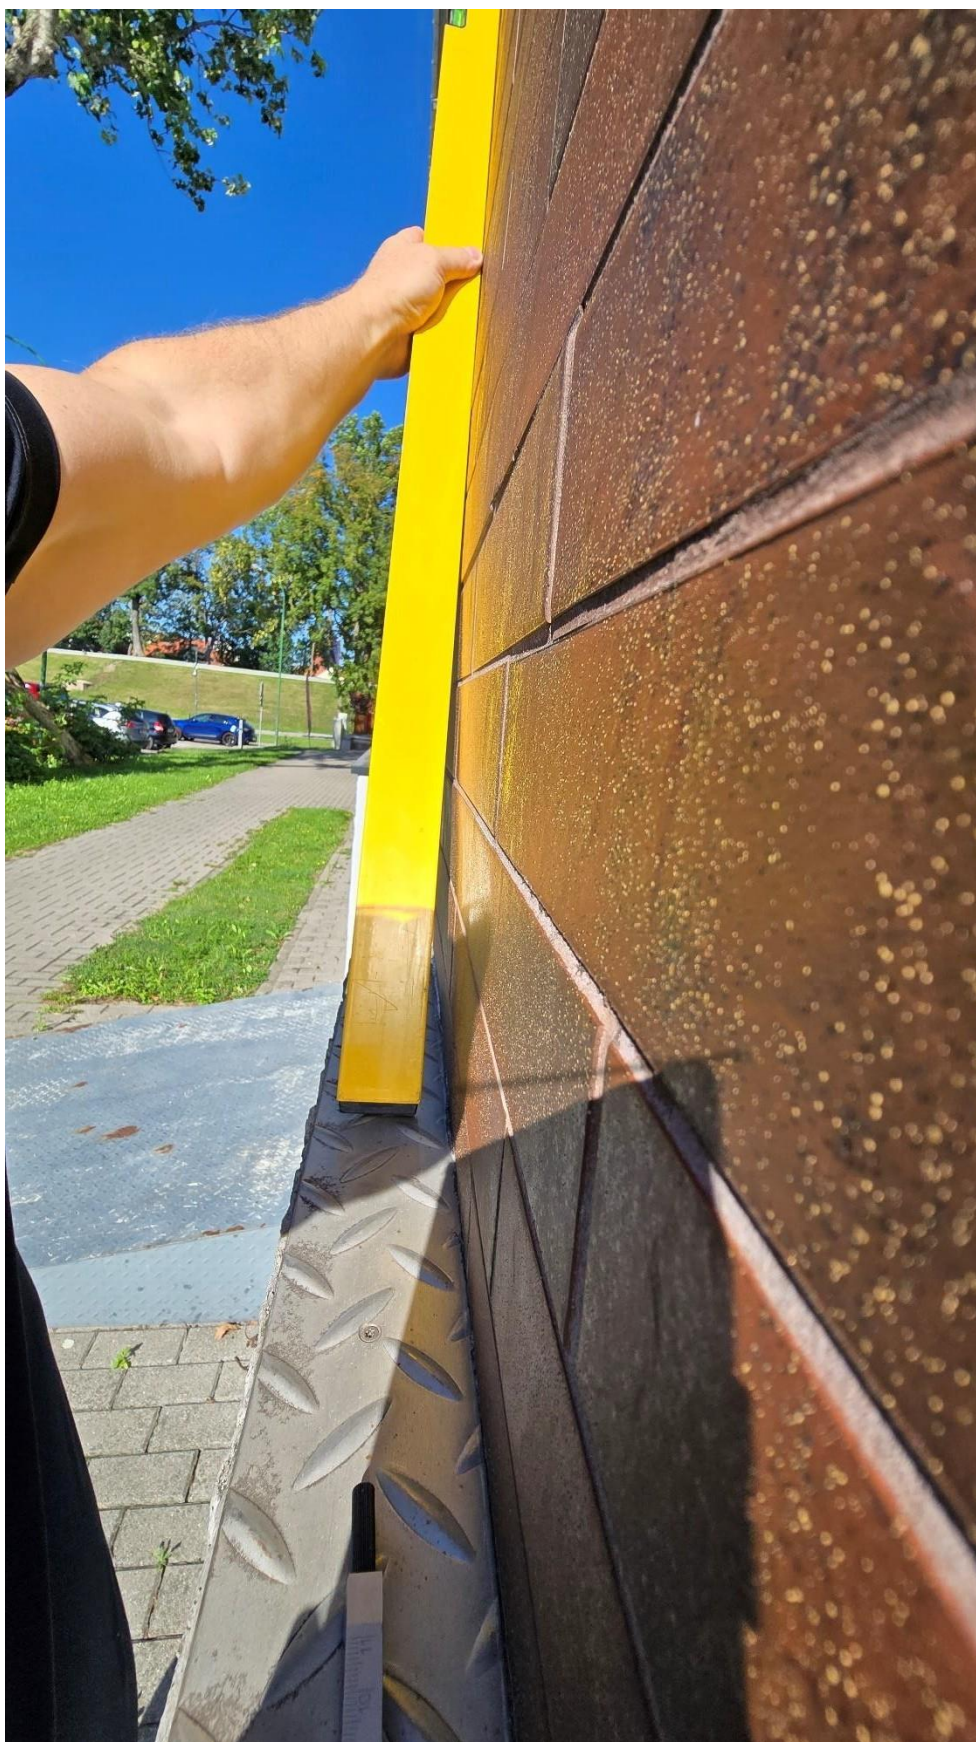

Nuotrauka Nr. 40 Fasado klinkerio plytelės nuo drėgmės poveikio šiltinamajam sluoksniui vietomis atsoko nuo armavimo tinklelio, laikosi tik siūlių užpildo pagalba (žr. žymėjimą rodykle)

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	54	86	0

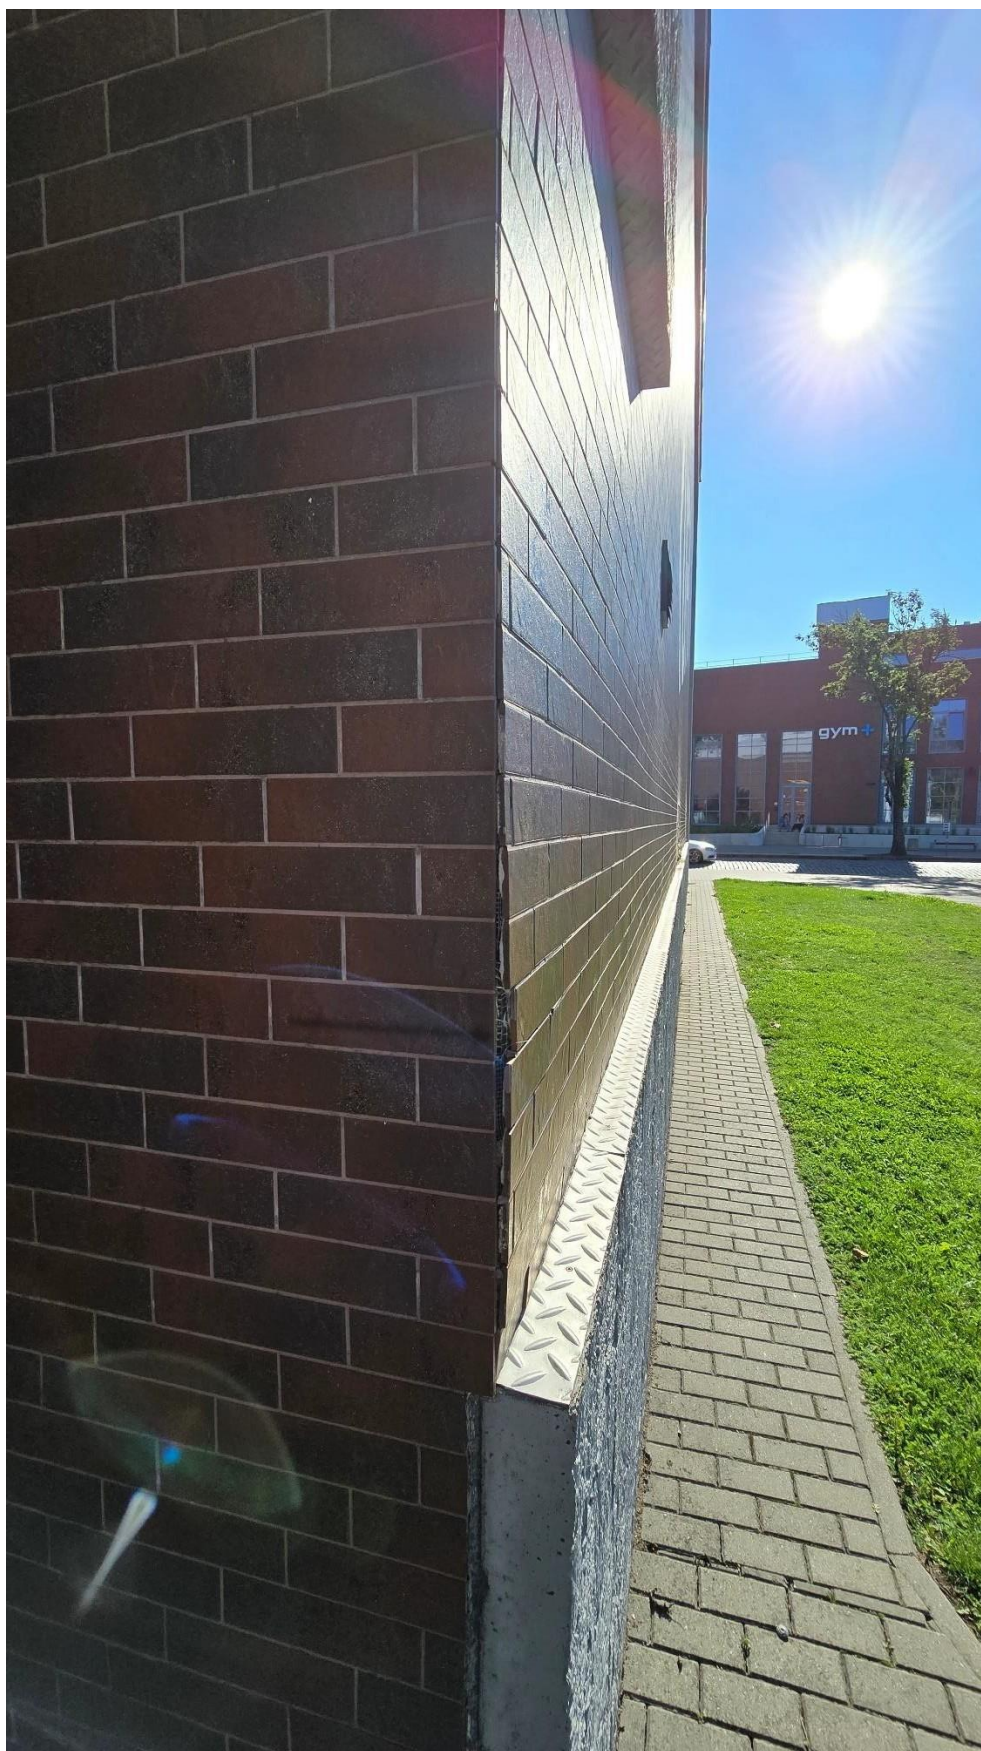

Nuotrauka Nr. 41 Fasado klinkerio plytelės nuo drėgmės poveikio šiltinamajam sluoksniui vietomis atšoko nuo armavimo tinklelio, laikosi tik siūlių užpildo pagalba (žr. žymėjimą rodykle)

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	55	86	0



Nuotrauka Nr. 42 RECKLI plokščių sandūrose, užpildytose hermetiku, matomi trūkiai, krituliai patenka į sandūrą

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	56	86	0



Nuotrauka Nr. 43 RECKLI plokščių sandūrose, užpildytose hermetiku, matomi trūkiai, krituliai patenka į sandūrą

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	57	86	0

• **Fasade tarp ašių 2-3/A nišoje atšokęs tinkas (žr. nuotraukas Nr. 44-45).** Neapskardinta horizontali praplatėjanti mūro sienos dalis (kaip numatyta techniniame projekte SP, SA, TD dalies Nr. 0308-TP-SP-AR techninėse specifikacijose ir aiškinraštyje), krituliai patenka į mūrą, drėgmė ir šaltis ardo tinką. Nuo drėgmės poveikio vyksta plieninių laikančiųjų sijų korozija, būtina atnaujinti antikorozinę dangą. Dėl ilgalaikio drėgmės poveikio mūro sienos konstrukcija pradės irti, nebus užtikrinami [3.1.5] STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimai:

“8. Esminis reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ (toliau – Esminis reikalavimas) nustato tai, kad statinys turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad statybos ir naudojimo metu galintys veikti poveikiai nesukeltų tokių pasekmių:

- 8.1. viso statinio ar jo dalies griūties;
- 8.2. neleistinų deformacijų;
- 8.3. žalos kitoms statinio dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai dėl didelių Konstrukcijos deformacijų;
- 8.4. žalos, kurios pasekmės yra neadekvačios ją sukėlusiai ypatingai priežasčiai.”

PASTATO SIENŲ ŠILTINIMAS IŠ IŠORĖS PUSĖS PANAUDOJANT APDAILAI TINKA

Bendroji dalis

Techninė specifikacija “Pastato sienų šiltinimas iš išorinės pusės panaudojant apdailai tinkus” naudojama:

- sienos prateka ir peršąla, jų eksploatacinė būklė neužtikrina patalpos keliamų sanitarinių-higieninių reikalavimų;
- esama sienos šiluminė varža netenkina patalpoms keliamų šiluminių – techninių reikalavimų;
- kai pastato sienos statomos iš konstrukcinių medžiagų, negalinčių užtikrinti normų reikalaujamą sienų šiluminę varžą.
- Pastato sienų šiltinimą iš išorinės pusės laikomasi šių pagrindinių bendrų reikalavimų:
- kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti prisilaikoma konkrečios pasirinktos technologijos sąlygų;
- pirmo pastato aukšto šiltinimo apdailiniam sluoksniui turi būti naudojamos medžiagos turi būti padidinto atsparumo smūgiams, mechaniniams poveikiams;
- visi horizontalūs paviršiai: karnizai, parapetai, palangės, sujungimo su stogu vietos padengiamos korozijai atsparia skarda.

Apšiltinant pastato sienas papildomo sluoksnio šiluminės varžos R vertė skaičiuojama pagal STR 2.05.01:2005. „Pastatų atitvarų šiluminė technika“. Šilumos izoliacinės medžiagos projektinės

TS	Lapas	Lapų	Laida
	39	47	B

Ištrauka iš techninio projekto, SP, SA, TD dalies Nr. 0308-TP-SP-AR

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	58	86	0



Nuotrauka Nr. 44 Fasade tarp ašių 2-3/A nišoje atšokęs tinkas. Neapskardinta horizontali praplatėjanti mūro sienos dalis (kaip numatyta techniniame projekte SP, SA, TD dalies Nr. 0308-TP-SP-AR techninėse specifikacijose ir aiškinraštyje), krituliai patenka į mūrą, drėgmė ir šaltis ardo tinką. Nuo drėgmės poveikio vyksta plieninių laikančiųjų sijų korozija, būtina atnaujinti antikorozinę dangą.

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	59	86	0



Nuotrauka Nr. 45 Fasade tarp ašių 2-3/A nišoje atšokęs tinkas. Neapskardinta horizontali praplatėjanti mūro sienos dalis (kaip numatyta techniniame projekte SP, SA, TD dalies Nr. 0308-TP-SP-AR techninėse specifikacijose ir aiškinraštyje), krituliai patenka į mūrą, drėgmė ir šaltis ardo tinką.

• **Fasadas tarp ašių 1-2/A ir J-A/1.**

Fasade tarp ašių 1-2/A ties skardos palangėmis ir cokolio skardiniu vietomis matomas atšokęs viršutinis tinko sluoksnis, skardos palangių ir cokolio skardinimo įrengimas nekokybiškas, užlenkimai ir sandūros neapsaugo nuo kritulių patekimo į sienų konstrukciją, neatitinka techninio projekto, konstrukcinės dalies Nr. 0308-TP-SK techninėse specifikacijose nurodytų reikalavimų palangių skardinimui, dėl drėgmės ir šalčio poveikio tinkas atšoko (žr. nuotraukas Nr. 46-50).

Esamas fasadas tarp ašių K – A, matomas nuo Jono kalnelio

Tai raiškiausias ir puošniausias buvusio tabako fabriko pagrindinio korpuso fasadas, kuriame raudonų plytų mūras kontrastuoja su šviesiu tinku. Ši fasado dalis atnaujinama nekeičiant pradinio vaizdo. Išsaugomos visos esamos šio fasado angos, pirmame aukšte simetriškai kitiems aukštams ir išlaikant vienodą langų ritmą kertamos angos iki grindų lygio langams bei durims įrengti. Langų skaidymas ir angų ritmas išlaikomas nepakitęs. Atkuriami fasado architektūriniai elementai: išsaugojamas ir atnaujinamas esamas pasato karnizas penktame aukšte, išsaugomos fasado reljefinės linijos penktame aukšte, atnaujinamas raudonų plytų mūro kontraforsas bei tarpaukštinis karnizas.


Esamas fasadas tarp ašių 1 – 2, matomas nuo Kulių vartų g.

Visas fasadas apšiltinamas, tinkuojamas ir dažomas, išsaugojamas ir atnaujinamas esamas pastato karnizas penktame aukšte. Didžioji dalis esamų angų išsaugoma, langų skaidymas ir angų ritmas išlieka nepakitęs. Fasado dalį tarp ašių 2-3 rekomenduojama apželdinti. Ant fasado 2-3 įrengiama vertikalaus apželdinimo sistema. Detalizacija pagal poreikį pateikiama darbo projekte. Apželdinimas gali būti vykdomas ir po objekto pridavimo.

Visų fasadų atvertas mūras gruntuojamas rišamuoju gruntu ir impregnantu apsaugančiu nuo atmosferos poveikių ir drėgmės, įvertinant specifinį Klaipėdos miesto klimatą.

Ištrauka iš techninio projekto, SP, SA, TD dalies Nr. 0308-TP-SP-AR

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	60	86	0

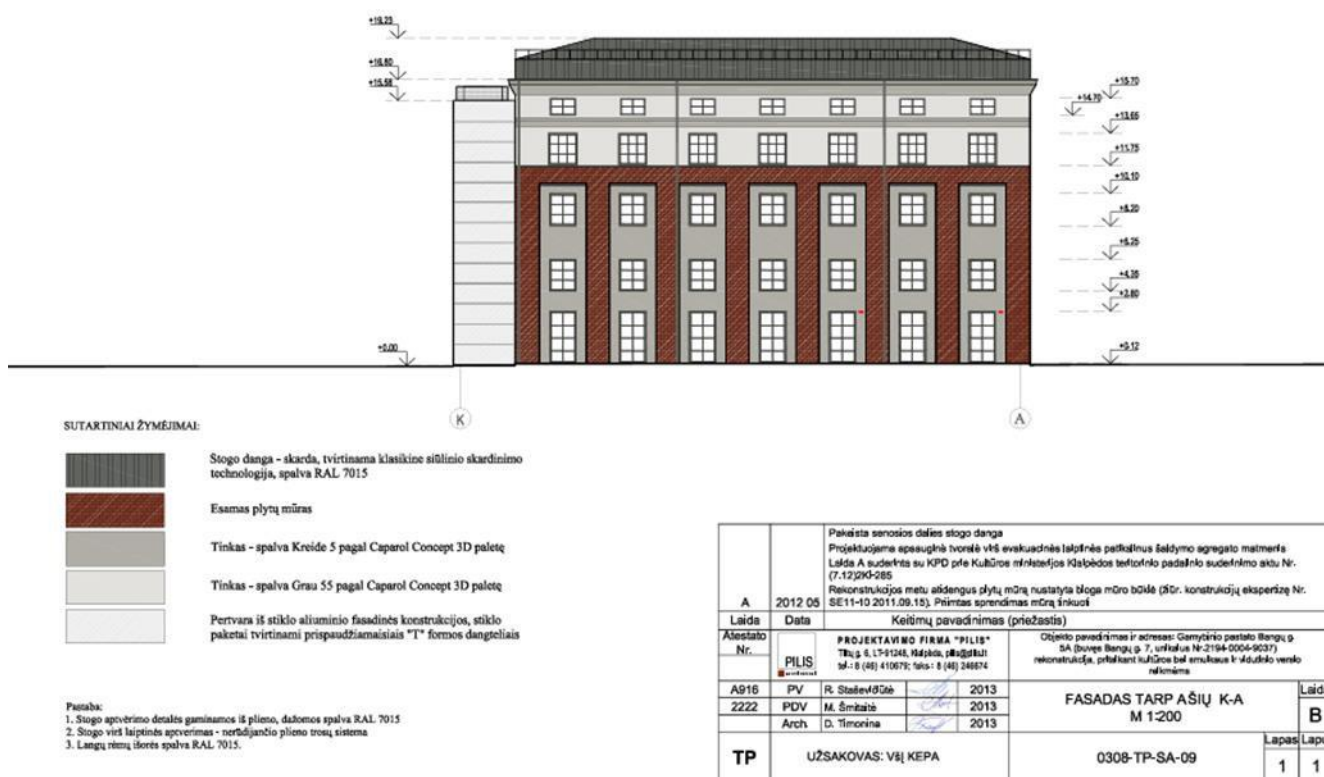

Fasadas tarp ašių K-A/1 (Ištrauka iš techninio projekto Nr. 0308-TP-SA-09)

6. RESTAURAVIMO DARBAI

6.1. Valymo ir ardymo darbai

1. Įrengus pastolius, nuardomi karnizų, palangių, ir kitų išsikišusių fasadų elementų apskardinimai, pašalinami nereikalingi kabliai, inkarai, laikikliai, demontuojamos ne vario skardos lietvamdžių dalys. Nuo dekoratyvinių skardos laikiklių nuvalomi seni dažai, nešvarumai.
2. Nešvarumai nuvalomi mechaniškai, naudojant aštirus, bet nebraižančius paviršiaus įrankius braukiant purvą nuo viršaus žemyn.
3. Lengvai užterštus mūrus galima nuplauti švariu vandeniu, trinant teptuku, bet ne audeklu. Taip pat gali būti naudojamos sertifikuotos fasadų valymo priemonės.
4. Sūdulėjusias plytas sutvirtinti cheminėmis priemonėmis arba keisti naujomis.
5. Nudruskinimas. Dalis vandenyje tirpių druskų išplaunama kartu su nešvarumais. Gali taip atsitikti, kad po plovimo druskų kiekis gali padidėti. Tai natūralu, nes iš vidinių sluoksnių druskos migruoja į paviršinius sluoksnius. Tai pat nudruskinimui naudoti tam skirtus tirpalus.
6. Kolonos terasoje virš rūšio griauamos.
7. Raudonų plytų mūrinė tvora išardoma iš bastionų komplekso G139K kultūros vertybių teritorijos pusės.

6.2. Mūro paviršiaus valymas ir konservavimas

1. Sausas plytų valymas

Pašalinti eroduotą mūrą bei vėlyvus užtaisymus plytomis. Kietas nešvarumų sankaupas nugrądyti mechaniškai, stengtis nepažeisti plytų paviršiaus. Naudoti aštrius, bet paviršiaus nebraižančius įrankius. Tai pat galima valyti standžiais šepčiais ir šiltu vandeniu.

2. Mūro paviršiaus plovimas.

Mūro paviršių nuplauti šiltu vandeniu. Esant reikalui, galima naudoti 2% plovimo priemonių priedą. Labai purvinas vietas galima patrinti kaproniniu šepčiu. Metalinių šepčių nenaudoti, nes jie ardo paviršių. Fasado plovimui geriausia naudoti kilnojamą plovimo mašiną. Rekomenduojam plauti tam tikrais plotais, kad plovimo linija eitų per architektūrinių detalių briauną, einant iš viršaus žemyn. Nuplovus fasadą su šampunais ar kitais plovikliais, būtina tuoj pat visą plotą perplauti švriu vandeniu.

3. Dėmių valymas

Fasadą nuplovus gali išryškėti įvairios dėmės, kurios po nešvarumais nelybia matomos. Geležingas rudas dėmės valyti vatos suvilgytos 10% oksalo ar citrinos rūgšties vandeniniais tirpalais, kompresais.

4. Siūlių atstatymas

Byrančias ar sutrūkinėjusias skiedinio siūles išvalyti „gylin“ ne mažiau kaip per 2 siūlės storius. Atsargiai valyti aštriu įrankiu, nepažeidžiant plytų. Siūles atstatyti restoraciniu skiediniu.

6.3. Plytų mūro restauravimas

Sutvirtinti plytų mūrą, naudojant konservuojamas cheminio sustiprinimo priemones. Pažeistų plytų paviršiaus sutvirtinimui galima naudoti pramoninės gamybos preparatus, skirtus plytų tvirtinimui.

Gamybinio pastato Bangų g. 5A (buvęs Bangų g. 7, unikalus Nr.2194-0004-9037) rekonstrukcija, pritaikant kultūros bei smulkaus ir vidutinio verslo reikmės 50

Plytų mūro ištrupėjusias, iškilusias arba išdūlėjusias plytas ar jų dalis atstatyti, įklįjuojant iškilusių plytų dalis arba pritiakant atitinkančias autentą naujas plytas. Įklįjavimui galima naudoti restoracinius kalkių skiedinius. Ištrupėjusias plytas keisti naujomis pilnavidurėmis plytomis su restoraciniu skiediniu. Plytų mūro fragmentinius restauravimo darbus vykdyti mūro paviršiaus temperatūrai esant 10°C ir daugiau. Restauravimo darbų metu mūrą saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Vykdamas mūro atstatymą, stiprinimą, iniektavimą būtina vadovautis galiojančiomis normomis ir taisyklėmis, statybos įmonės taisyklėmis, darbų technologiniu projektu bei medžiagų tiekėjų rekomendacijomis.

Kokybės kontrolę vykdo darbų vadovas, kuris veda vykdymo žurnalą ir surašo dengtų darbų aktus kartu su techninės priežiūros vadovu.

PALANGIŲ APSKARDINIMAS


Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti didesnis nei 50, krašto užleidimas už fasado plokštumos 30-40 mm; jis negali būti mažesnis nei 20 mm.

Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai užsandarintas, būtina numatyti priemones apsaugančias nuo vibracijos; garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės klasės B2 reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangės apskardinimo (horizontali juosta);

Kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas nuo palangės šonų aliuminio ir cinkuotos skardos palangėms užlenkiami kraštai.

Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant pastato apdailos dėl temperatūrinių ilgio svyravimų.

Ištraukos iš techninio projekto, konstrukcinės dalies Nr. 0308-TP-SK

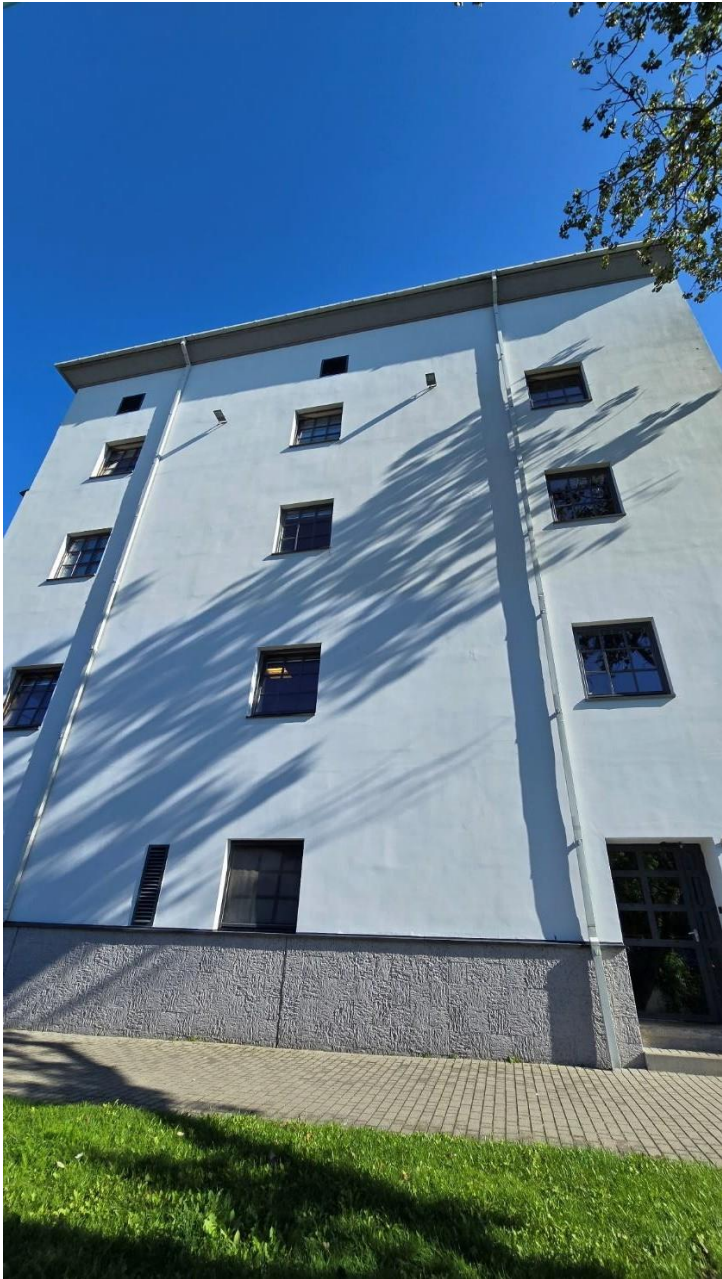

Nuotrauka Nr. 46 Fasado tarp ašių 1-2/A bendras vaizdas

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	63	86	0



Nuotrauka Nr. 47 Skardos palangių įrengimas nekokybiškas, užlenkimai ir sandūros neapsaugo nuo kritulių patekimo į sienų konstrukciją, neatitinka techninio projekto, konstrukcinės dalies Nr. 0308-TP-SK techninėse specifikacijose nurodytų reikalavimų palangių skardinimui (žr. žymėjimą rodyklėmis)

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	64	86	0



Nuotrauka Nr. 48 Fasade tarp ašių 1-2/A ties skardos palangėmis vietomis matomas atšokęs viršutinis tinko sluoksnis, skardos palangių įrengimas nekokybiškas, užlenkimai ir sandūros neapsaugo nuo kritulių patekimo į sienų konstrukciją, neatitinka techninio projekto, konstrukcinės dalies Nr. 0308-TP-SK techninėse specifikacijose nurodytų reikalavimų palangių skardinimui, dėl drėgmės ir šalčio poveikio tinkas atšoko



Nuotrauka Nr. 49 Skardos palangių įrengimas nekokybiškas, užlenkimai ir sandūros neapsaugo nuo kritulių patekimo į sienų konstrukciją (žr. žymėjimą rodyklėmis)

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	65	86	0



Nuotrauka Nr. 50 Skardos palangių įrengimas nekokybiškas, užlenkimai ir sandūros neapsaugo nuo kritulių patekimo į sienų konstrukciją (žr. žymėjimą rodyklėmis)

- **Fasade tarp ašių J-A/1 daugelyje vietų matomi nuo drėgmės ir šalčio poveikio atšokę tinkas ir dažai; atsiradusios keraminių molio plytų ir mūro siūlių pažaidos, ištrupėjimai; kapiliarinė drėgmė nuo nuogrindos ar ties skardos palangėmis kyla tinku, šaltis ir drėgmė veikia fasado tinką ir dažus bei keraminių plytų mūrą ir mūro siūles. Nustatytas vertikaliai įstrižas apie 1 mm pločio trūkis mūre ašyje J-I/1 ir vertikalus apie 5 mm pločio trūkis mūre ašyje J-I/1, kurių atsiradimą galimai įtakojo statybos metu grunto kasinėjimas/išjudinimas ardant priestatų dalis, nes jokie kiti sprendiniai su pamatais šioje statinio dalyje nebuvo numatyti techniniame bei darbo projektuose, tikėtina, kad pagrindas po pamatais pakankamai konsolidavosi, esminiai grunto nuosėdžiai jau įvyko ir nekintant apkrovai plyšiai nebedidės. Skardos palangių ir karnyzų įrengimas nekokybiškas, užlenkimai ir sandūros neapsaugo nuo kritulių patekimo į sienų konstrukciją, neatitinka techninio projekto, konstrukcinės dalies Nr. 0308-TP-SK techninėse specifikacijose nurodytų reikalavimų palangių skardinimui, dėl drėgmės ir šalčio poveikio vietomis tinkas atšoko (žr. nuotraukas Nr. 51-68).**

Saugos ribinio būvio atžvilgiu mūro sienos konstrukcijos ašyje J-I/1 (trūkių vietoje) defektų ir pažaidų pavojingumas priskirtinas trečiai kategorijai, kai trečiosios kategorijos defektai ir pažaidos yra pavojingi – reikšmingai sumažėjusi konstrukcijų laikomoji galia (vėliau gali būti pasiektas saugos ribinis būvis), atsivėrę neleistino didumo plyšiai ir pasireiškusios neleistinos deformacijos (nepatenkinama

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	66	86	0

būklė, tačiau tyrimų metu konstrukcijos dar galimos naudoti), **išorinės mūro sienos konstrukcijų ašyje J-I/1 (trūkių vietoje) techninė būklė netenkina [3.1.5] „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimų**



Nuotrauka Nr. 51 Fasade tarp ašių J-A/1 matomi nuo drėgmės ir šalčio poveikio atsokę dažai, keraminių molio plytų ir mūro siūlių pažaidos (žr. rodykles)



Nuotrauka Nr. 52 Nuo drėgmės ir šalčio poveikio atsiradusios keraminių molio plytų ir mūro siūlių pažaidos, ištrupėjimai (žr. žymėjimą rodyklėmis)

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	67	86	0



Nuotrauka Nr. 53 Fasade tarp ašių J-A/1 matomi nuo drėgmės ir šalčio poveikio atšokę dažai, keraminių molio plytų ir mūro siūlių pažaidos (žr. rodykles)



Nuotrauka Nr. 54 Fasade tarp ašių J-A/1 matomi nuo drėgmės ir šalčio poveikio atšokę dažai, keraminių molio plytų ir mūro siūlių pažaidos (žr. rodykles)


25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	68	86	0



Nuotrauka Nr. 55 Fasade tarp ašių J-A/1 matomi nuo drėgmės ir šalčio poveikio atšokę dažai, keraminių molio plytų ir mūro siūlių pažaidos (žr. rodykles)



Nuotrauka Nr. 56 Fasade tarp ašių J-A/1 matomi nuo drėgmės ir šalčio poveikio atšokę dažai su tinku, keraminių molio plytų ir mūro siūlių pažaidos

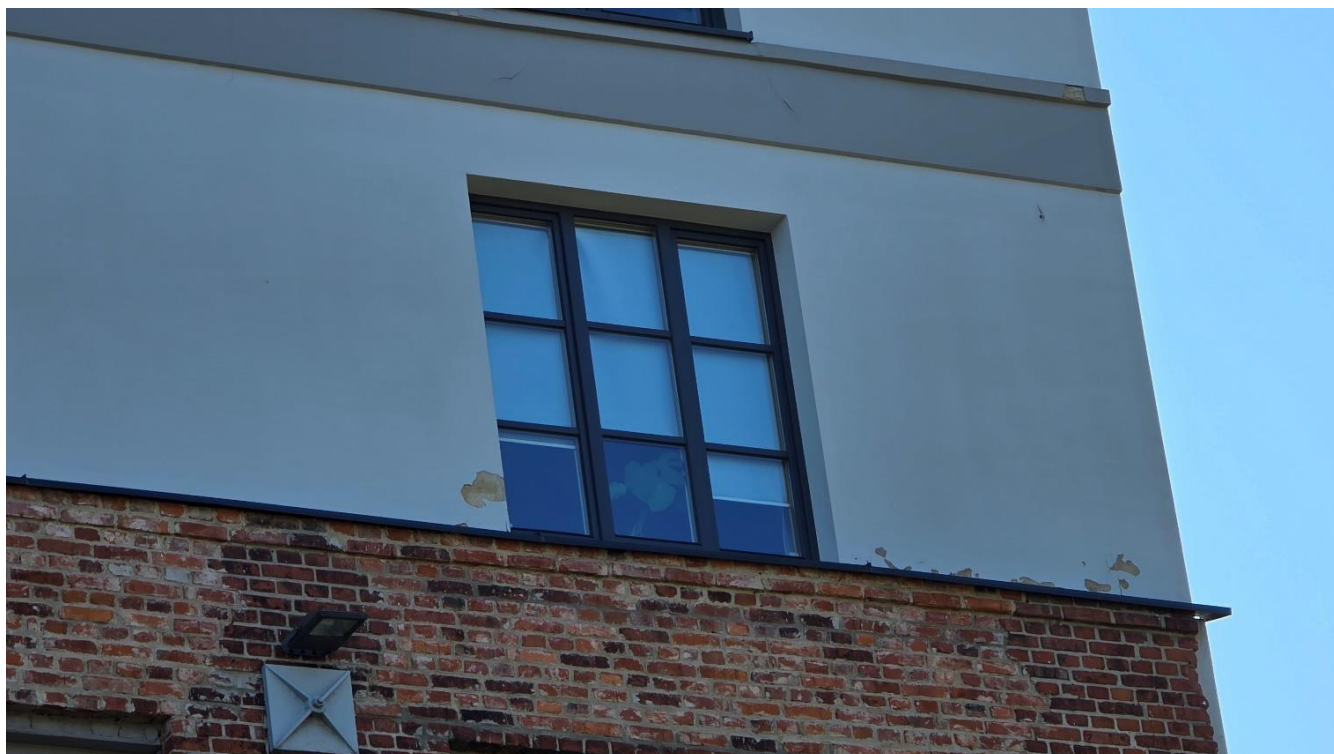

Nuotrauka Nr. 57 Fasade tarp ašių J-A/1 matomi nuo drėgmės ir šalčio poveikio atšokę dažai su tinku, keraminių molio plytų ir mūro siūlių pažaidos



Nuotrauka Nr. 58 Fasade tarp ašių J-A/1 matomi nuo drėgmės ir šalčio poveikio atšokę dažai su tinku

25-62E

LAPAS	LAPŲ	LAIDA
70	86	0



Nuotrauka Nr. 59 Vertikaliai įstrižas apie 1 mm pločio trūkis mūre ašyje J-I/1

25-62E

LAPAS	LAPŲ	LAIDA
71	86	0



Nuotrauka Nr. 60 Vertikalus 4-5 mm pločio trūkis mūre ašyje J-I/1


25-62E

LAPAS	LAPŲ	LAIDA
72	86	0



Nuotrauka Nr. 61 Vertikalus 4-5 mm pločio trūkis mūre ašyje J-I/1

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	73	86	0

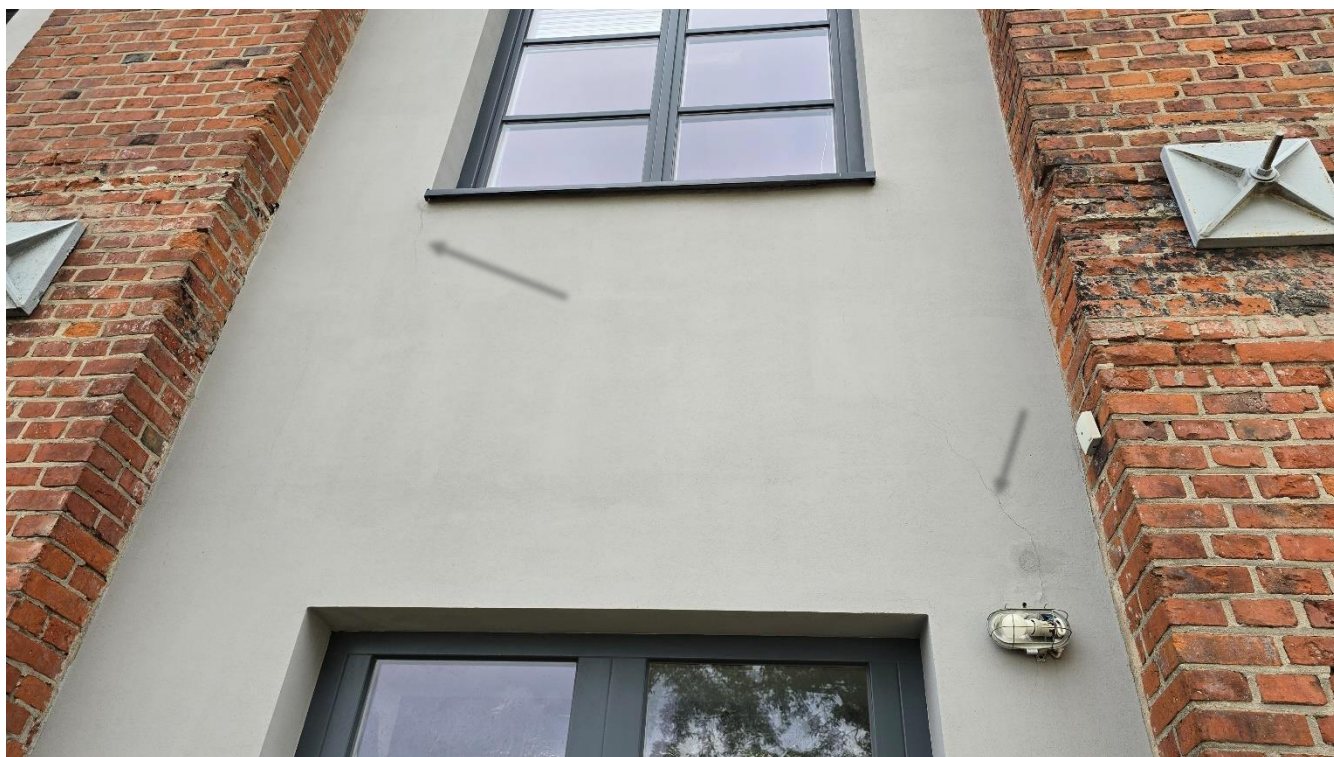

Nuotrauka Nr. 62 Trūkiai tinko sluoksnyje, tinkas atšokęs, “barška” stuksenant



Nuotrauka Nr. 63 Trūkiai tinko sluoksnyje, tinkas atšokęs, “barška” stuksenant




Nuotrauka Nr. 64 Trūkia tinko sluoksnyje, tinkas atšokęs, “barška” stuksenant



Nuotrauka Nr. 65 skardos palangių įrengimas nekokybiškas, užlenkimai ir sandūros neapsaugo nuo kritulių patekimo į sienų konstrukciją, neatitinka techninio projekto, konstrukcinės dalies Nr. 0308-TP-SK techninėse specifikacijose nurodytų reikalavimų palangių skardinimui, dėl drėgmės ir šalčio poveikio vietomis tinkas atšoko

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	75	86	0

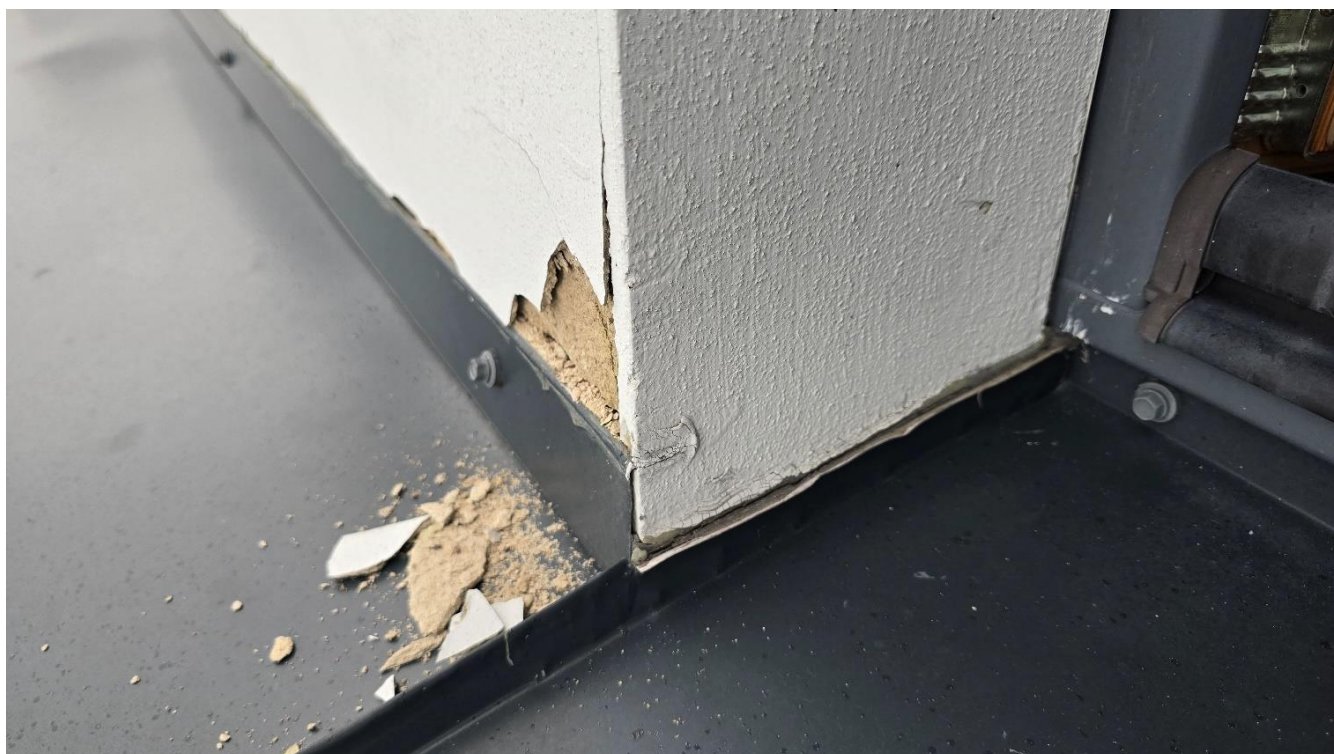

Nuotrauka Nr. 66 skardos palangių įrengimas nekokybiškas, užlenkimai ir sandūros neapsaugo nuo kritulių patekimo į sienų konstrukciją, neatitinka techninio projekto, konstrukcinės dalies Nr. 0308-TP-SK techninėse specifikacijose nurodytų reikalavimų palangių skardinimui, dėl drėgmės ir šalčio poveikio vietomis tinkas su dažais atsoko



Nuotrauka Nr. 67 skardos palangių įrengimas nekokybiškas



Nuotrauka Nr. 68 skardos palangių įrengimas nekokybiškas, užlenkimai ir sandūros neapsaugo nuo kritulių patekimo į sienų konstrukciją, neatitinka techninio projekto, konstrukcinės dalies Nr. 0308-TP-SK techninėse specifikacijose nurodytų reikalavimų palangių skardinimui, dėl drėgmės ir šalčio poveikio vietomis tinkas su dažais atšoko

VII. STATINIO EKSPERTIZĖS PRIVALOMOS PASTABOS IR REKOMENDACIJOS

Atlikus Administracinės paskirties, ypatingojo statinio (unikalus daikto Nr. 2194-0004-9037, žymėjimas plane 1B5p; žemės sklypo unikalus daikto Nr. 4400-0853-5208; žemės sklypo kadastro Nr. ir kadastro vietovės pavadinimas: 2101/0003:589 Klaipėdos m.k.v.), adresu Bangų g. 5A, Klaipėda konstrukcijų esamos techninės būklės vertinimą (ekspertizę), nustatyta kad statinio konstrukcijų techninė būklė **neatitinka** [3.1.5] „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, [3.1.6.] STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“, [3.1.7] STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ reikalavimų. Statytojas (Užsakovas) privalo atlikti šiuos veiksmus:

7.1. Rekomenduojame Užsakovui kartą metuose prieš rudens ir žiemos sezoną trečio aukšto terasoje tarp ašių 2-3/A-F pašalinti iš skaldos lapus, žemes, nuplaunant geotekstilės paviršių, o geotekstilę keisti į naują kas 3-5 metus; neatliekant nurodytų darbų, geotekstilė tinkamai nefiltruos kritulių iki drenuojančio lakšto (korio) ir vanduo gali pradėti tvenktis virš geotekstilės, skaldos sluoksnyje ir tinkamai nebenubėgs iki lietaus surinkimo įlajų. Nustatyta, kad trečio aukšto terasoje tarp ašių 2-3/A-F esami mediniai takai daugelyje vietų įlūžę, papuvę, kyla pavojus susižaloti užkliuvus.

7.2. Parengti paprastojo remonto aprašo projektą bei STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas). Rekomenduojame projektuotojams statinio paprastojo remonto aprašo projekte numatyti:

7.2.1. **Trečio aukšto terasa tarp ašių 2-3/A-F.** Parengti sprendinį: išorės durys iš patalpų į trečio aukšto terasą tarp ašių 2-3/A-F sumontuotos ant prilydomos bituminės stogo dangos, po slenksčiu matomos montavimo putos, kurios dūlija ir neapsaugotos nuo atmosferos poveikių, krituliai ar tirpdamas sniegas turi galimybę prasiskverbti į patalpų vidų, būtina užsandarinti durų montavimo siūlę, įrengiant hidroizoliaciją iš bituminės prilydomos dangos. Rengiant sandarinimo mazgo sprendinius projektuotojai privalo įvertinti, jog esamos išėjimo durys neturi palanginio profilio prie kurio būtų galima pritvirtinti skardos lankstinį ar prilydyti bituminę dangą (žr. nuotrauką Nr. 2).

7.2.2. **Ekspluatuojamo stogo konstrukcijos virš rūšio perdangos tarp ašių 2-3/F-H.** Demontuoti esamus eksploatuojamo stogo pasluoksnius iki hidroizoliacijos iš bituminės prilydomos dangos (granito akmenis; žvyrą), juos išsaugant ir panaudojant atstatymui. Demontuoti RECKLI cokoline splokštes ašyje 3/H-F ir atstatyti po pasluoksnių įrengimo darbų. Vadovaujantis [3.1.8] STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ Aštuntasis skirsnis. Plokštieji eksploatuojami stogai. 50 punkto reikalavimais įrengti „nuolydį formuojantį sluoksnį“ iš betono nuo ašies F/2-3 link ašies H/2-3, nuvedant nusidrenavusius lietaus kritulius už rūšio sienos ašyje H/2-3. Įrengti dviejų sluoksnių prilydomos bituminės dangos hidroizoliaciją, parengiant jos įrengimo

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	78	86	0

mazgus ties išorinėmis durimis, vitrinomis, plienine kolona, cokoliu, besisukančiomis įėjimo durimis, RECKLI plokštėmis ir šiltinimo sluoksniu po jomis, įvertinant, kad esamos durys, vitrinos, besisukančios durys neturi palanginio profilio, pamatas įrengtas tame pačiame aukštyje kaip granito danga ir granito dangos neina privesti/įrengti apie 15-20 cm atstumu nuo pamato. Įrengti drenuojančio lakšto (korio) dangą su geotekstile virš hidroizoliacijos iš bituminės prilydomos dangos bei virš korio, parengiant jos įrengimo mazgus ties išorinėmis durimis, vitrinomis, plienine kolona, cokoliu, besisukančiomis įėjimo durimis, RECKLI plokštėmis, įvertinant, kad esamos durys, vitrinos, besisukančios durys neturi palanginio profilio, pamatas įrengtas tame pačiame aukštyje kaip granito danga ir granito dangos neina privesti/įrengti apie 15-20 cm atstumu nuo pamato. Atstatyti žvyro ir granito dangos pasluoksnius.

Rekomenduojame projektuotojams išilginiame ir skersiniame pjūvyje susimodeliuoti visus pasluoksnių storius ir altitudes, įsivertinant ar pasluoksnių įrengimui užteks esamo aukščio, nes esamo Eksploatuojamo stogo granito dangos nuolydis nepakankamas, tik 0,5°, kai turėtų būti ne mažesnis kaip 0,7° ir ne didesnis kaip 7° pagal [3.1.8] STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ „Aštuntasis skirsnis. Plokštieji eksploatuojami stogai. 49. Plokščiųjų eksploatuojamųjų stogų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,7° ir ne didesnis kaip 7°. Šie stogai skirti ne tik apsaugoti statinius nuo atmosferinių poveikių, bet ir vykdyti ant jų veiklą. Įrengiant stogus su nuolydžiu nuo 0,7° iki 1,4°, naudojami šio nuolydžio stogams pritaikyti statybos produktai ir konstrukciniai sprendiniai pagal hidroizoliacines dangos gamintojo dangos įrengimo rekomendacijas“ (žr. nuotraukas Nr. 20, 21). Krituliai turi galimybę užsilaikyti, žiemos metu granito akmens danga apšala ir ties lauko įėjimo durimis paviršiai tampa slidūs, žiemos metu ledui tirpdyti naudojamos ledą tirpdančios druskos, ko pasekoje buvo pažeistos aliuminio vitrinos ir durys, jose dėl cheminio poveikio atsirado skylės; dėl susidarančio ant granitinės dangos ledo, kyla pavojus naudotojams bei tretiesiems asmenims susižaloti paslydus. Rūsio patalpose Nr. 14 (vyrų WC), (žr. nuotraukas Nr. 6, 7); Nr. 13 (vestibiulis), (žr. nuotrauką Nr. 8) nustatytos kritulių pratekėjimo žymės, ant lubų ir sienų matomi nuo drėgmės atšokę dažai; pirmo aukšto patalpoje Nr. 13 (laiptinė) atšokę dažai nuo sienos, remontuoti pažeistą sienų ir lubų apdailą, pakeisti rūsyje dalį drėgmės ir korozijos pažeistų vėdinimo sistemos ortakio ir jų tvirtinimo dalių (apie 1,5 m vėdinimo ortakio).

7.2.3. Besisukančios pirmo aukšto aliuminio durys. Nuo ledą ir sniegą tirpdančių druskų poveikio, aliuminio vitrinų rėmai buvo paveikti, matomos skylės (Nuotrauka Nr. 18). Rekomenduotumėm keisti į naujas. Reikia vengti druskų ar kitų ledą tirpdančių cheminių premonių naudojimo, žiemos metu barstyti grindinį smėlio ar skaldos atsijų mišiniu, nenaudojant cheminių priedų.

7.2.4. Grindų dangos ketvirtame aukšte tarp ašių 1-2/A-J. Betoninio grindų pasluoksniu trūkiai neturi įtakos statinio mechaniniam atsparumui ir pastovumui, tačiau neatitinka estetinių ir

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	79	86	0

higienos reikalavimų, įtrūkių vietose kaupsis nešvarumai ir bakterijos, įtrūkimus būtina remontuoti įrengiant naujas poliuretano dangas, užpildant trūkių vietas elastinga poliuretano danga.

7.2.5. **Visi fasadai.** Visuose fasaduose, kuriuose sumontuotos RECKLI plokštės, atnaujinti siūlių sandūras elastingu tam skirtu hermetiku, nes daugelyje siūlių matomi įtrūkimai.

7.2.6. **Fasadai ašyse A-H/4; 1-4/A.** Demontuoti fasaduose tarp ašių A-H/4 ir 3-4/A visa sienos šiltinimo konstrukciją iš akmens vatos plokščių PAROC FAS3 160 mm su klinkerio plytelių apdaila iki RECKLI plokščių (atskirų vietų remontas neišspręs padarytų esminių įrengimo klaidų). Parengti naujus sienos šiltinimo su klinkerio apdaila mazgus ir sprendinius, kurie užtikrintų sandarumą nuo kritulių visu sienos ilgiu ties vitrinomis, ties RECKLI plokštėmis. Galimi sprendiniai ventiliuojamo fasado įrengimo su klinkerio plytelių apdaila, galimas šiltinamosios medžiagos keitimas iš akmens vatos plokščių, kurios įgeria drėgmę, į polistireninio putplasčio ar kt., įsivertinat sienos šiluminę varžą bei galimo rasos taško susidarymo vietą sienos konstrukcijoje. Įrengti ventiliacijos vamzdelius Ø12 mm ties RECKLI plokštėmis, kur nėra įrengti arba kitu būdu spręsti drėgmės šalinimą po RECKLI plokščių šilumine izoliacija iš akmens vatos plokščių.

7.2.7. **Fasadas ašyje 2-3/A.** Įrengti mūro sienos apskardinimą; numušti atsokusį tinką; tinkuoti ir dažyti naujai; atnaujinti plieninių laikančiųjų sijų antikorozinę dangą mechanškai jas nušveičiant smėliavimo būdu, gruntuojant ir įrengiant antikorozinę dangą pagal plieninių konstrukcijų apsaugos nuo korozijos standartą ISO 12944 parenkant aplinkos koroziškumo kategorijai C4, patvarumo kategorijai - itin didelis patvarumas (VH) – eksploatacijos laikotarpis daugiau nei 25 metai.

7.2.8. **Fasadas ašyje 1-2/A.** Pakeisti netinkamai įrengtas viso fasado langų skardos palanges ir cokolio apskardinimą į naujus, užtikrinant sienos ir palangės sandarumą nuo kritulių. Fasadas apšiltintas ir įrengta armavimo bei dekoratyvinio tinko apdaila. Norint tinkamai įrengti langų palangių skardinimą, būtina fasadą perarmuoti ir įrengti tipinius sujungimo profilius palangės krašto montavimui, kurie yra su armavimo tinkleliu, visi kiti skardinių palangių įrengimo būdai nėra techniškai tinkami, neišsprendžia ilgalaikio sandarumo, po to naujai įrengti dekoratyvinį tinką, pvz:

EW CS(02) / Sujungimo profilis palangės krašto montavimui


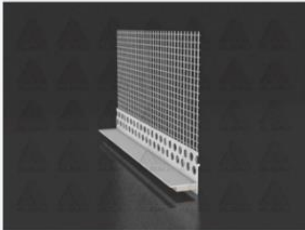
Palangės krašto jungties profilis, montuojamas ant horizontalaus palangės krašto. Montuojamas į armuojamojo tinko sluoksnį, stiklo pluošto tinkelis ir putplasčio juosta užtikrina lanksčią jungtį palangės gale ir neleidžia vandeniui patekti į šiltinimo sistemas ETICS.

Medžiagos:

- PVC šarmams atsparus stiklo pluošto tinkelis „Vertex R 117 ETAG 004“, dviguba lipni PE juosta su uždarų porų struktūra.

Privalumai ir rekomendacijos:

- Užtikrina reikiamą jungčių tarp palangės ir tinko deformatyvumą;
- Taip pat tinka horizontaliam montavimui šiltinimo sistemose, pritvirtinant prie metalinių lakštų ir plastikinių statybinių medžiagų;
- Formuoja garso ir šilumos izoliaciją;
- Saugo nuo nepalankių oro sąlygų;
- Profilio apačioje esanti nulašėjimo briauna užtikrina saugų vandens nutekėjimą iš angokraščių kampų;
- Apsaugo nuo įtrūkimų jungtyse.





Profilis palangių sujungimui su tinku EJOT 810 (2m)

3.30€



1-3 darbo dienos

Palangių profiliai SOL-PAD 280

Paskirtis: Profilis SOL-PAD 280 ir SOL-PAD XL420 skirti įrengti saugų ir tvirtą palangės ir apšildinto angokraščio sujungimą. Apatinis lango kraštas apšiltinamas šilumos izoliacine plokšte, pvz. Styrodur arba Finnfoam su 5" nuolydžiu ir sumontuojamas jungiamasis kampinis palangės profilis SOL-PAD su tinkleliu, susidedantis iš dviejų dalių: U formos plastiko detalės ir slankiojančio profilio su tinkleliu. Dėka tokios konstrukcijos jungtis tarp palangės ir angokraščio tampa sandari, atspari temperatūros svyravimams ir vandens patekimui ilgiam eksploataciniams metams.




- SOL-PAD 280 ir SOL-PAD XL420 tinka bet kokio tipo palangėms montuoti: aliuminio, skardos, plastiko, akmens
- Tinka A+, A++ klasės pastatams
- Optimalus darbas – fasado apšiltinimo ir palangės montavimo darbus galima atlikti atskirai nuo fasado apšiltinimo darbų
- Taupoma kaina ir laikas - nereikalinga montuoti deformacinių juostelių
- Nėra pažeidžiama angokraščio plokštuma montuojant palanges
- Greitas ir tikslus montavimas
- Visiškai eliminuojami temperatūrinių išsiplėtimų padariniai

25-62E

LAPAS	LAPŲ	LAIDA
81	86	0

7.2.9. **Fasadas ašyje J-A/1.** Atstatyti nuo drėgmės ir šalčio poveikio atsokusį tinką su dažais, perdažant pažeistų fasadų visą plokštumą, kad nesiskirtų spalva. Drėgmės ir šalčio paveiktas keramines plytas iškirsti ir pakeisti į analogiškas (matmenų, atspalvio ir kt.), pažeistas mūro siūles atstatyti, rekomenduojam vadovautis PTR 2.02.02: 2006 „Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai“ ir PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“ nurodymais ir reikalavimais. Vertikalius, įstrižus mūro trūkius rekomenduojame remontuoti plyšių susiuvimo būdu, kiauryminius plyšius remontuoti susiuvant iš abiejų sienos pusių, nekiauryminius remontuoti iš trūkių pusės (pateikiamas principinis sprendinys): kas trečia mūro eilė iš vidinės sienos pusės įpjaunamos vagos, išvalomos iš siūlės dulkės, išpučiant suspausto oro srautu, nugruntuoti, armatūrą Ø10 S500 įklijuoti, panaudojant cheminio tvirtinimo dervą KEM-UP (arba analogišką), užtaisyti siūles cementiniu remontiniu mišiniu weber.vetonit REP 25+ (arba analogišku), atliekant darbus, vadovautis medžiagų gamintojo technologiniais sprendiniais ir nurodymais. Užbaigus susiuvimą, mūro plyšiai hermetizuojami injektuojant, užpildant plyšius bei tuštumas atitinkamomis, pagal technologų rekomendacijas parengtos sudėties medžiagomis, kad būtų užtikrintas [3.1.6] esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“. Viso fasado ašyje J-A/1 keraminių plytų mūro sienas po remonto darbų impregnuoti, kad plytos neįgertų kritulių ir šaltis neardytų. Neatlikus visų išvardintų veiksmų, mūro trūkių vietas ir keraminių plytų mūrą nuolat veikiant krituliams ir ardant šalčiui, galimas mūro trūkių didėjimas, mūro siūlių dūlėjimas ir lokali mūro irtis. Mūro trūkių remonto principinis sprendinys:

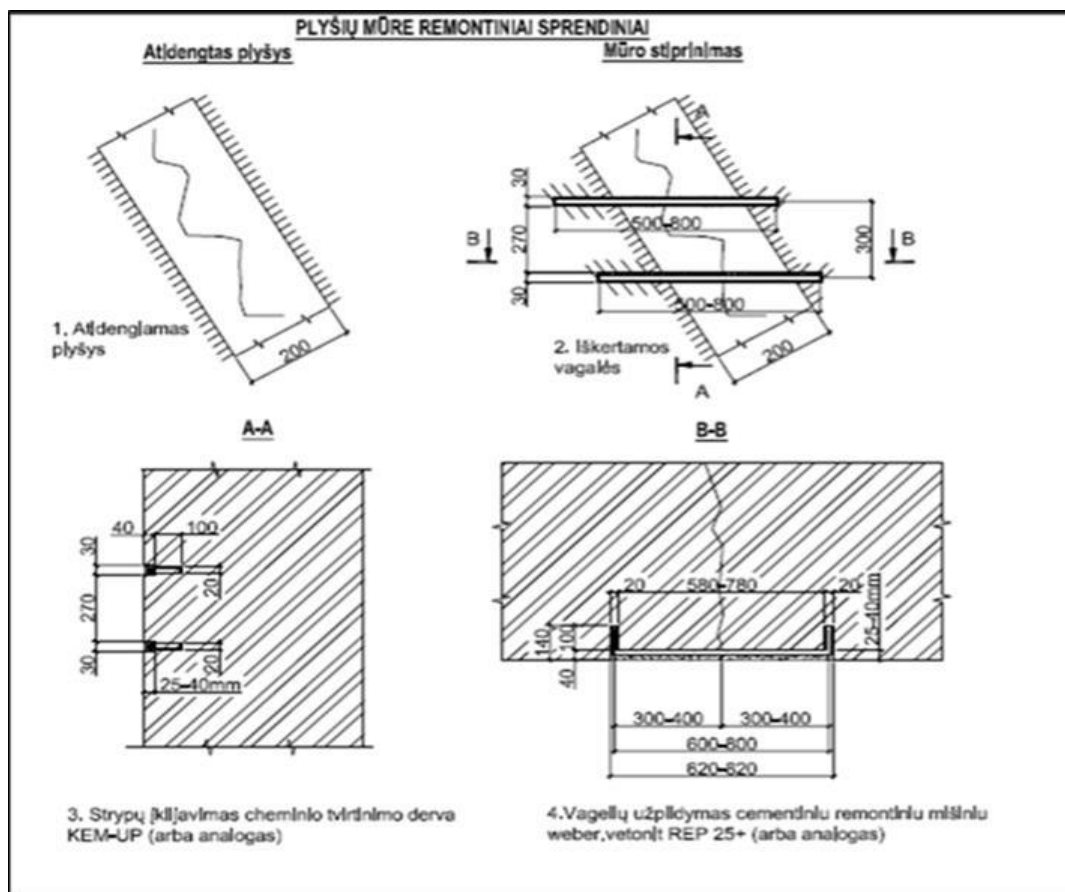

VIII. STATINIO EKSPERTIZĖS IŠVADOS

Atlikus Administracinės paskirties, ypatingojo statinio (unikalus daikto Nr. 2194-0004-9037, žymėjimas plane 1B5p; žemės sklypo unikalus daikto Nr. 4400-0853-5208; žemės sklypo kadastro Nr. ir kadastro vietovės pavadinimas: 2101/0003:589 Klaipėdos m.k.v.), adresu Bangų g. 5A, Klaipėda konstrukcijų esamos techninės būklės vertinimą (ekspertizę), vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, padarytos sekančios išvados:

8.1. **Trečio aukšto terasa tarp ašių 2-3/A-F.** Eksploatuojamo stogo konstrukcijų techninė būklė (išorinių durų sandarumas ir drenuojančio lakšto su geotekstile filtracija) **neatitinka [3.1.7] STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ reikalavimų** „10. Esminis reikalavimas „Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga“ nustato, kad statinys turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ar prie jo būnantiems žmonėms (toliau – žmonės) dėl šių priežasčių: 10.6. drėgmės statinio dalyse ir jo dalių vidaus paviršiuose. 34. Drėgmę ant statinių vidinių paviršių ir (arba) statybos produktų viduje būtina reguliuoti: 34.1.3. izoliuojant sienas ir grindis. Sienos turi būti tokios, kad iš grunto drėgmė nepatektų į pastatus ir kokią nors statinio dalį, kuri dėl to gali būti sugadinta. Išorinės sienos ir stogai taip pat turi būti nelaidūs lietaus ir sniego prasiskverbimui į pastato vidų; jų neturi sugadinti lietus ir sniegas, per juos lietus ir sniegas neturi patekti į jokią dalį, kuri dėl to gali būti sugadinta; 34.1.4. izoliuojant išorinių sienų ir stogo dangą. Dangos medžiagos gali būti: nepralaidžios vandeniui ir pralaidžios ar nepralaidžios garams, atsparios atmosferos poveikiui ir drėgmei“. Trečio aukšto terasoje tarp ašių 2-3/A-F **esami mediniai takai** daugelyje vietų įlūžę, papuvę, kyla pavojus naudotojams bei tretiesiems asmenims susižaloti, **neatitinka [3.1.6.] STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ keliamų reikalavimų:**

„I SKIRSNIS. KRITIMAS

16. Rizikos apibūdinimas. Kritimo riziką galima suskirstyti į:

- kritimą paslydus;
- kritimą užkliuvus ar apvirtus;
- kritimą pasikeitus grindų lygiui.

16.1. Kritimas paslydus.

Rizika yra susijusi su einančiojo koordinacija, avalynės tipu ir grindų ar kelio (teritorijos) paviršiaus sąlygomis. Statybos produktų esminė charakteristika šiuo atveju yra grindų ar kelio (teritorijos) slidumas.

16.2. Kritimas užkliuvus ar apvirtus.

Ši rizika apima sužalojimą ar mirtį nukritus užkliuvus ar apvirtus ir gali kilti dėl blogo matomumo ar grindų paviršiaus nelygumo, įskaitant staigius nedidelius lygio pasikeitimus, slidumo pakitimus ir kitokias netikėtas kliūtis.

8.2. Eksploatuojamo stogo konstrukcijos virš rūsio perdangos tarp ašių 2-3/F-H. Eksploatuojamo stogo konstrukcijų techninė būklė **neatitinka [3.1.7] STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ reikalavimų**, 10. Esminis reikalavimas „Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga“ nustato, kad statinys turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ar prie jo būnantiems žmonėms (toliau – žmonės) dėl šių priežasčių: 10.6. drėgmės statinio dalyse ir jo dalių vidaus paviršiuose. 34. Drėgmę ant statinių vidinių paviršių ir (arba) statybos produktų viduje būtina reguliuoti: 34.1.3. izoliuojant sienas ir grindis. Sienos turi būti tokios, kad iš grunto drėgmė nepatektų į pastatus ir kokią nors statinio dalį, kuri dėl to gali būti sugadinta. Išorinės sienos ir stogai taip pat turi būti nelaidūs lietaus ir sniego prasiskverbimui į pastato vidų; jų neturi sugadinti lietūs ir sniegas, per juos lietūs ir sniegas neturi patekti į jokią dalį, kuri dėl to gali būti sugadinta; 34.1.4. izoliuojant išorinių sienų ir stogo dangą. Dangos medžiagos gali būti: nepralaidžios vandeniui ir pralaidžios ar nepralaidžios garams, atsparios atmosferos poveikiui ir drėgmei“. Dėl nepakankamo granito dangos paviršiaus nuolydžio krituliai turi galimybę užsilaikyti, žiemos metu granito akmenų danga apšala ir ties lauko įėjimo durimis paviršiai tampa slidūs, kyla pavojus naudotojams bei tretiesiems asmenims susižaloti paslydus, **neatitinka [3.1.6.] STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ keliamų reikalavimų:**

„I SKIRSNIS. KRITIMAS

16. Rizikos apibūdinimas. Kritimo riziką galima suskirstyti į:

- kritimą paslydus;
- kritimą užkliuvus ar apvirtus;
- kritimą pasikeitus grindų lygiui.

16.1. Kritimas paslydus.

Rizika yra susijusi su einančiojo koordinacija, avalynės tipu ir grindų ar kelio (teritorijos) paviršiaus sąlygomis. Statybos produktų esminė charakteristika šiuo atveju yra grindų ar kelio (teritorijos) slidumas.

16.2. Kritimas užkliuvus ar apvirtus.

Ši rizika apima sužalojimą ar mirtį nukritus užkliuvus ar apvirtus ir gali kilti dėl blogo matomumo ar grindų paviršiaus nelygumo, įskaitant staigius nedidelius lygio pasikeitimus, slidumo pakitimus ir kitokias netikėtas kliūtis.

8.3. Grindų dangos ketvirtame aukšte tarp ašių 1-2/A-J. Betoninio grindų pasluoksnio trūkiai neturi įtakos statinio mechaniniam atsparumui ir pastovumui, tačiau neatitinka estetinių ir higienos

reikalavimų, įtrūkių vietose kaupsis nešvarumai ir bakterijos, įtrūkimus būtina remontuoti įrengiant naujas poliuretano dangas, užpildant trūkių vietas elastinga poliuretano danga.

8.4. **Fasadai ašyse A-H/4; 1-4/A; J-A/1.** Saugos ribinio būvio atžvilgiu mūro sienos konstrukcijos ašyje J-I/1 (trūkių vietoje) defektų ir pažeidų pavojingumas priskirtinas trečiai kategorijai, kai trečiosios kategorijos defektai ir pažeidimai yra pavojingi – reikšmingai sumažėjusi konstrukcijų laikomoji galia (vėliau gali būti pasiektas saugos ribinis būvis), atsivėrę neleistino didumo plyšiai ir pasireiškusios neleistinos deformacijos (nepatenkinama būklė, tačiau tyrimų metu konstrukcijos dar galimos naudoti), išorinės mūro sienos konstrukcijų ašyje J-I/1 (trūkių vietoje) techninė būklė **netenkina [3.1.5] „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimų.** Dėl nuo drėgmės poveikio atsokusių klinkerio plytelių kyla pavojus joms nukritus sužeisti statinio naudotojus ir trečius asmenis, **būtina atitverti sienas segmentine tvora ašyse 3-4/A ir A-H/4 nuo praeivių, kad krintančios plytelės neužkristų ir nesužeistų statinio naudotojų ir trečiųjų asmenų.** Fasadų tarp ašių 3-4/A ir A-H/4 konstrukcijos **neatitinka [3.1.6.] STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ keliamų reikalavimų:**

„II SKIRSNIS. TIESIOGINIS SMŪGIS

Rizika yra susijusi su sužalojimu ar mirtimi dėl atsitiktinės ar neatsitiktinės sąveikos (smūgiai, susidūrimas) tarp statinio ar jo konstrukcijų (elementų) ir naudotojų statinyje ar greta jo.

19.1. Rizika apima:

– smūgiai nuo krintančių ant naudotojų statinio konstrukcijų.“

8.5. **Statinio defektų ir pažeidų atsiradimo priežastys** – Rangovas statybos darbus atliko nekokybiškai, nesilaikydamas techninio projekto aiškinraščio ir techninių specifikacijų bei darbo projekto reikalavimų; statinio statybos techninė priežiūra tinkamai nekontroliavo vykdomų darbų atlikimo.

8.6. Nepašalinus VI skyriuje „Statinio konstrukcijų apžiūra, techninės būklės įvertinimas, tyrinėjimų analizė“ nustatytų defektų ir pažeidų, į eksploatuojamų stogų konstrukciją ir vidaus patalpas, sienų konstrukcijas patenkantys krituliai ardys statinio konstrukcijas, stogo dangą, drėkins šilumos izoliaciją, atsiradus pelėsinėms grybų išplitimo vietoms; ištirtų statinio konstrukcijų techninė būklė **neatitinka [3.1.5] „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, [3.1.6.] STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“, [3.1.7] STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ reikalavimų.**

8.7. Detalesnį statinio konstrukcijų techninės būklės vertinimą žiūrėti šios ekspertizės VI skyriuje „Statinio konstrukcijų apžiūra, techninės būklės įvertinimas, tyrinėjimų analizė“.

8.8. Įgyvendinus šios ekspertizės VII skyriaus „Statinio dalinės ekspertizės privalomos pastabos ir rekomendacijos“ nurodytas rekomendacijas, Administracinės paskirties, ypatingojo statinio (unikalus daikto Nr. 2194-0004-9037, žymėjimas plane 1B5p; žemės sklypo unikalus daikto Nr. 4400-0853-5208;

25-62E	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	85	86	0

žemės sklypo kadastro Nr. ir kadastro vietovės pavadinimas: 2101/0003:589 Klaipėdos m.k.v.), adresu Bangų g. 5A, Klaipėda statinio konstrukcijos tenkins [3.1.5] „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, [3.1.6.] STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“, [3.1.7] STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ reikalavimus.

Statinio ekspertizės vadovas (kvalifikacijos atestato Nr. 39951)

Statinio dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovas
(kvalifikacijos atestato Nr. 31912)

Renatas Petkevičius

25-62E

LAPAS	LAPŲ	LAIDA
86	86	0



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.33367


Mindaugas Laucys

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies ekspertizės vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai.

Projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius

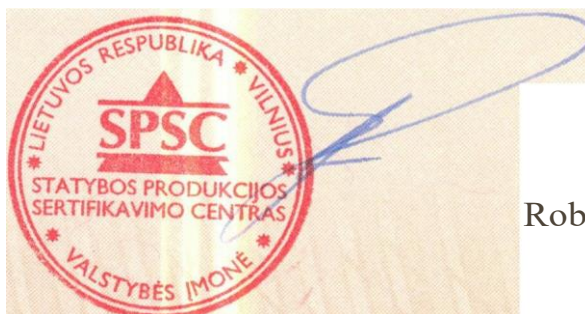

Robertas Encius

Isduotas 2015 m. lapkričio 25 d.

Pirmą kartą isduotas 2014 m. rugpjūčio 12 d.

Kvalifikacijos atestato registras skelbiamas www.spsc.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZES ISRASAS

2025-05-15 13:08:13

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 50/156166
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1962-01-17
Adresas: Klaipėda, Bangų g. 7

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Pastatas - Administracinis pastatas

Adresas: Klaipėda, Bangų g. 5A
Unikalus daikto numeris: 2194-0004-9037
Paskirties grupė: Administracinė
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė
Žymėjimas plane: 1B5p
Statybos pradžios metai: 1940
Statybos pabaigos metai: 1940
Rekonstravimo pradžios metai: 2010
Rekonstravimo pabaigos metai: 2014
Statinio kategorija: Ypatybinis
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotą sistemą
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų salinimas: Komunalinis nuotekų salinimas
Dujos: Nėra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 5
Bendras plotas: 3931.57 kv. m
Pagrindinis plotas: 2895.53 kv. m
Tūris: 20128 kub. m
Užstatytas plotas: 1207.00 kv. m
Koordinatė X: 6178512.17
Koordinatė Y: 320335.79
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2335000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 12 %
Atkuriamoji vertė: 2055000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2014-11-04
Vidutinė rinkos vertė: 2269000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-11-04
Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-11-04
Pastato ūkinio naudojimo klase: C
Skačiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui ūkinio
dalies) šildyti: 86.08 kWh/m²/m.

2.2.

Nuotekų salinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai

Klaipėda, Bangų g.
Unikalus daikto numeris: 4400-4168-0677
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai
Inžinerinio statinio po grupės (paskirtis): Nuotekų salinimo tinklai
Žymėjimas plane: 1KL
Statybos pradžios metai: 1980
Statybos pabaigos metai: 1980
Statinio kategorija: Neypatytas
Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 180.47 m
Medžiaga: Betonas
Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 91900 Eur
Atkuriamoji vertė: 23000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2016-04-20
Vidutinė rinkos vertė: 23000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-04-20
Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-04-20

2.3.

Nuotekų salinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai

Klaipėda, Bangų g.
Unikalus daikto numeris: 4400-4168-0688
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai
Inžinerinio statinio po grupės (paskirtis): Nuotekų salinimo tinklai
Žymėjimas plane: 2KL
Statybos pradžios metai: 1980
Statybos pabaigos metai: 1980
Statinio kategorija: Neypatytas
Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 86.35 m
Medžiaga: Betonas
Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 23300 Eur
Atkuriamoji vertė: 5820 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

Vidutine rinkos verte: 5820 Eur
Vidutines rinkos vertes nustatymo bOdas: Atkuriamoji verte
Vidutines rinkos vertes nustatymo data: 2016-04-20
Kadastro duomen4 nustatymo data: 2016-04-20

- 2.4. Nuotek4 salinimo tinklai - Nuotek4 salinimo tinklai
Klaipeda, Bang4 g.
Unikalus daikto numeris: 4400-4881-3990
Inzinerinio statinio grupė: Inzineriniai tinklai
Inzinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotek4 salinimo tinkl4
Žymėjimas plane: 3KL
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomen4 nustatymo data: 2017-12-27

3. Daikto priklausiniai is kito registro: iras4 nera

4. Nuosavybe:

- 4.1. Nuosavybes teise
Savininkas: Klaipėdos miesto savivaldybė, a.k. 111100775
Daiktas: nuotek4 salinimo tinklai Nr. 4400-4168-0677, aprasyti p. 2.2.
nuotek4 salinimo tinklai Nr. 4400-4168-0688, aprasyti p. 2.3.
)registravimo pagrindas: 1996-09-30 Priemimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarim<1 Nr. 1251
)rasas galioja: Nuo 2016-05-09
- 4.2. Nuosavybes teise
Savininkas: Klaipėdos miesto savivaldybė, a.k. 111100775
Daiktas: pastatas Nr. 2194-0004-9037, aprasytas p. 2.1.
)registravimo pagrindas: 2002-12-17 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. VM9-2177
2002-12-17 Perdavimo - priemimo aktas Nr. VM9-2178
2015-07-14 Statybos uzbairgimo aktas Nr. SUA-30-150714-00169
)rasas galioja: Nuo 2015-07-27

5. Valstybes ir savivaldybi4 zemes patikejimo teise: iras4 nera

6. Kitos daiktines teises:

- 6.1. Turto patikejimo teise
Patiketinis: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710823
Daiktas: pastatas Nr. 2194-0004-9037, aprasytas p. 2.1.
)registravimo pagrindas: 2020-12-23 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-310
2021-01-15 Perdavimo - priemimo aktas Nr. TU6-3
Plotas: 3080.71 kv. m
)rasas galioja: Nuo 2021-01-19
- 6.2. Turto patikejimo teise
Patiketinis: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710823
Daiktas: pastatas Nr. 2194-0004-9037, aprasytas p. 2.1.
)registravimo pagrindas: 2011-04-07 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-104
2012-05-08 Perdavimo - priemimo aktas Nr. TU6-35
Plotas: 850.86 kv. m
)rasas galioja: Nuo 2018-05-14

7. Juridiniai faktai:

- 7.1. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "Maisto siluma", a.k. 305460308
Daiktas: pastatas Nr. 2194-0004-9037, aprasytas p. 2.1.
)registravimo pagrindas: 2024-01-23 Nuomos sutartis Nr. J9-125
2024-01-29 Perdavimo - priemimo aktas Nr. TU7-7
Plotas: 228.33 kv. m
)rasas galioja: Nuo 2024-02-02
Terminas: Nuo 2024-01-23 iki 2029-01-23
- 7.2. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavejas: Viesoji įstaiga "Klaipėdos kultūros fabrikas", a.k. 142031277
Daiktas: pastatas Nr. 2194-0004-9037, aprasytas p. 2.1.
)registravimo pagrindas: 2023-02-03 Panaudos sutartis Nr. J9-578
2023-02-06 Perdavimo - priemimo aktas Nr. TU7-12
2024-01-22 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. J9-107
Plotas: 3703.24 kv. m
)rasas galioja: Nuo 2024-02-01
Terminas: Nuo 2023-02-03 iki 2037-10-11
- 7.3. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "Domo prekyba", a.k. 303145872
Daiktas: pastatas Nr. 2194-0004-9037, aprasytas p. 2.1.
)registravimo pagrindas: 2014-09-19 Nuomos sutartis Nr. J9-1078
2014-10-01 Perdavimo - priemimo aktas Nr. TU7-18
2017-09-19 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. J9-1921
2020-06-05 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. J9-1662
Plotas: 200.00 kv. m
)rasas galioja: Nuo 2020-07-10
Terminas: Nuo 2014-09-19 iki 2022-09-19

8. Žymos: iras4 nera

9. Teritorijos, kuriose taikomos S.ZNS, įrašytos į NTK kadastro duomen4 byloje įrašyt4 duomen4 pagrindu: iras4 nera

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastr<1 (kadastro žyma)
Duomenis nustatė: TAUTVYDAS VIRKUTIS
Daiktas: nuotek4 salinimo tinklai Nr. 4400-4168-0677, aprasyti p. 2.2.
nuotek4 salinimo tinklai Nr. 4400-4168-0688, aprasyti p. 2.3.
nuotek4 salinimo tinklai Nr. 4400-4881-3990, aprasyti p. 2.4.
)registravimo pagrindas: 2012-10-04 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1818
2017-12-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen4 byla
)rasas galioja: Nuo 2018-01-11

- 10.2. Isduotas statyb<j leidziantis dokumentas (kadastro zyma)
Daiktas: nuotek4 salinimo tinklai Nr. 4400-4168-0688, aprasyti p. 2.3.
)registravimo pagrindas: 2017-09-13 Informacines sistemos "Infostatyba" pranesimas Nr. LRS-31-170913-00082
Aprasymas: Rekonstravimas
)rasas galioja: Nuo 2017-09-20
- 10.3. Isduotas statyb<j leidziantis dokumentas (kadastro zyma)
Daiktas: nuotek4 salinimo tinklai Nr. 4400-4168-0677, aprasyti p. 2.2.
)registravimo pagrindas: 2017-09-13 Informacines sistemos "Infostatyba" pranesimas Nr. LRS-31-170913-00082
Aprasymas: Rekonstravimas
)rasas galioja: Nuo 2017-09-15
- 10.4. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: nuotek4 salinimo tinklai Nr. 4400-4168-0677, aprasyti p. 2.2.
nuotek4 salinimo tinklai Nr. 4400-4168-0688, aprasyti p. 2.3.
)registravimo pagrindas: 1996-09-30 Priemimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarim<1 Nr. 1251
2016-04-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen4 byla
)rasas galioja: Nuo 2016-05-06
- 10.5. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
Valstybes ;mones Registr4 centro Klaipedos filialas, a.k. 140042759
Daiktas: nuotek4 salinimo tinklai Nr. 4400-4168-0677, aprasyti p. 2.2.
nuotek4 salinimo tinklai Nr. 4400-4168-0688, aprasyti p. 2.3.
)registravimo pagrindas: 2016-04-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen4 byla
Kvalifikacijos pazymejimas Nr. 2M-M-362
)rasas galioja: Nuo 2016-05-06
- 10.6. Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 2194-0004-9037, aprasytas p. 2.1.
)registravimo pagrindas: 2014-11-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen4 byla
2015-07-14 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-30-150714-00169
)rasas galioja: Nuo 2015-07-24
- 10.7. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
UAB "GEORAMAS", a.k. 300660995
Daiktas: pastatas Nr. 2194-0004-9037, aprasytas p. 2.1.
)registravimo pagrindas: 2014-11-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen4 byla
Kvalifikacijos pazymejimas Nr. 2M-M-1939
)rasas galioja: Nuo 2015-07-24
- 10.8. Isduotas pastato Oo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro zyma)
Daiktas: pastatas Nr. 2194-0004-9037, aprasytas p. 2.1.
)registravimo pagrindas: 2014-11-20 Pranesimas apie energinio naudingumo sertifikato isdavim<1
Nr. AD-0158-0281/0
)rasas galioja: Nuo 2014-11-20
Terminas: Nuo 2014-11-11 iki 2024-11-11
11. Duomenys apie ;registruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemes naudojimo S<jlygos: iras4 nera
12. Registro pastabos ir nuorodos:
Pastatas 1B5p (b.p.plane 1P5p)
13. Kita informacija: iras4 nera
14. Informacija apie duomen4 sandoriui tikslinim<1: iras4 nera

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZES IŠRAŠAS

2025-08-01 11:17:18

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/579874
Registro tipas: žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2006-05-09
Adresas: Klaipėda, Bangų g. 5

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-0853-5208
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 2101/0003:589 Klaipėdos m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos
Žemės sklypo plotas: 0.3910 ha
Užstatyta teritorija: 0.3910 ha
Žemės ūkio naudmenų nasumo balas: 40.0
Matavimų tipas: žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 244000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-01-02
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2018-10-18

2.2.

Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-3101-7924
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai
Inžinerinio statinio požrupis (paskirtis): Vandentiekio tinklai
Žymėjimas plane: V
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-10-21

2.3.

Nuotekų salinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-3101-7940
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai
Inžinerinio statinio požrupis (paskirtis): Nuotekų salinimo tinklai
Žymėjimas plane: KF
Statusas: **Formuojamas**
Nuotekų linijos rūšis: Kolektořine
Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-10-21

2.4.

Nuotekų salinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-3101-7951
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai
Inžinerinio statinio požrupis (paskirtis): Nuotekų salinimo tinklai
Žymėjimas plane: KL
Statusas: **Formuojamas**
Nuotekų linijos rūšis: Kolektořine
Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-10-21

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0853-5208, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2006-04-20 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 13.6-1822
Įrašas galioja: Nuo 2008-01-03

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: Klaipėdos miesto savivaldybė, a.k. 111100775
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0853-5208, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. ITA-26/4MZP-8-(15.4.33 E)
Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

Servitutas - teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0853-5208, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-12-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-358-(14.13.111.)
Plotas: 0.0903 ha
Įrašas galioja: Nuo 2019-01-02

6.2.

Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0853-5208, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-12-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-358-(14.13.111.)
Plotas: 0.0903 ha
Įrašas galioja: Nuo 2019-01-02

6.3.

Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0853-5208, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2006-04-20 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 13.6-1822
2018-12-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 13SK-358-(14.13.111.)
Plotas: 0.0903 ha
Irasas galioja: Nuo 2019-01-02

- 6.4. Kelio servitutas - teise naudotis pesci4.i4 taku (tarnaujantis)
Daiktas: zemes sklypas Nr. 4400-0853-5208, aprasytas p. 2.1.
!registravimo pagrindas: 2018-12-20 Nacionalines zemes tarnybos teritorinio skyriaus vedejo sprendimas Nr. 13SK-358-(14.13.111.)
Plotas: 0.0903 ha
Irasas galioja: Nuo 2019-01-02

7. Juridiniai faktai:

- 7.1. Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojam4.i4 kultūros vertybi4 teritorijoje (j4 apsaugos zonoje)
Daiktas: zemes sklypas Nr. 4400-0853-5208, aprasytas p. 2.1.
!registravimo pagrindas: 1996-10-28 Kultūros vertybi4 apsaugos departamento isakymas Nr. I-120
Aprasymas: 2011-10-26 Kultūros paveldo departamento pranesimas Nr. 10-27, nekilnojamojo daikto kodas - 16075
Irasas galioja: Nuo 2011-10-27
- 7.2. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavejas: Viesoji istaiga "Klaipedos kultūros fabrikas", a.k. 142031277
Daiktas: zemes sklypas Nr. 4400-0853-5208, aprasytas p. 2.1.
!registravimo pagrindas: 2011-02-21 Panaudos sutartis Nr. 13SUN-(14.13.59.)-4
Plotas: 0.3462 ha
Irasas galioja: Nuo 2011-02-23
Terminas: Nuo 2011-02-21 iki 2027-10-11

8. Zymos:

- 8.1. Teritorija, kurioje taikomos SZNS, neiregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotek4, pavirsini4 nuotek4 tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, desimtas skirsnis)
Daiktas: zemes sklypas Nr. 4400-0853-5208, aprasytas p. 2.1.
!registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos special4.i4 zemes naudojimo s<1lyg4 istatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemes iikio ministro isakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.1055 ha
Irasas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.2. Teritorija, kurioje taikomos SZNS, neiregistruota Nekilnojamojo turto registre: silumos perdavimo tink4 apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: zemes sklypas Nr. 4400-0853-5208, aprasytas p. 2.1.
!registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos special4.j4 zemes naudojimo s<1lyg4 istatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemes iikio ministro isakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.064 ha
Irasas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.3. Teritorija, kurioje taikomos SZNS, neiregistruota Nekilnojamojo turto registre: pozeminio vandens vandenvieci4 apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: zemes sklypas Nr. 4400-0853-5208, aprasytas p. 2.1.
!registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos special4.i4 zemes naudojimo s<1lyg4 istatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemes iikio ministro isakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.391 ha
Irasas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.4. Teritorija, kurioje taikomos SZNS, neiregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tink4 apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: zemes sklypas Nr. 4400-0853-5208, aprasytas p. 2.1.
!registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos special4.j4 zemes naudojimo s<1lyg4 istatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemes iikio ministro isakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0315 ha
Irasas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.5. Teritorija, kurioje taikomos SZNS, neiregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektronini4 rysi4 tink4 elektronini4 rysi4 infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: zemes sklypas Nr. 4400-0853-5208, aprasytas p. 2.1.
!registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos special4.j4 zemes naudojimo s<1lyg4 istatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemes iikio ministro isakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.002 ha
Irasas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, irasytos į NTK kadastro duomen4 byloje įrasyt4 duomen4 pagrindu: įras4 nera

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:

- 10.1. Kadastro duomen4 tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: zemes sklypas Nr. 4400-0853-5208, aprasytas p. 2.1.
!registravimo pagrindas: 2018-10-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen4 byla
2018-12-20 Nacionalines zemes tarnybos teritorinio skyriaus vedejo sprendimas Nr. 13SK-358-(14.13.111.)
Irasas galioja: Nuo 2019-01-02
- 10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
ARNOLDAS DOLGICH
Daiktas: zemes sklypas Nr. 4400-0853-5208, aprasytas p. 2.1.
!registravimo pagrindas: 2015-06-25 Kvalifikacijos pazymejimas Nr. 2M-M-2285
2018-10-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen4 byla
Irasas galioja: Nuo 2019-01-02
- 10.3. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neirasyti į Kadastro informacin sistemcį (kadastro zyma)
Duomenis nustate: UAB "GEORAMAS", a.k. 300660995

Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-3101-7924, aprasyti p. 2.2.
nuotek4 salinimo tinklai Nr. 4400-3101-7940, aprasyti p. 2.3.
nuotek4 salinimo tinklai Nr. 4400-3101-7951, aprasyti p. 2.4.
)registravimo pagrindas: 2014-10-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen4 byla
)rasas galioja: Nuo 2014-10-30

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemes naudojimo s lygos:

- Elektronini4 rysi4 tinkl4 elektronini4 rysi4 infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
- 11.1. Teritorijos pavadinimas: **vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100355879**
)registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos planas Klaipėdos miesto savivaldybeje Nr. 3-341**
)registravimo data: **2022-07-14**
Zemes sklypo plotas, patenkantis i Teritorijc1: **64 kv. m, nuo 2023-01-04**
- 11.2. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinkl4 apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100121729**
)registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25)sakymas del Klaipėdos elektros tinkl4 teritorij4 piano patvirtinimo Nr. 1-278**
)registravimo data: **2021-11-23**
Zemes sklypo plotas, patenkantis i Teritorijc1: **3 kv. m, nuo 2023-01-04**
- 11.3. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinkl4 apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100113133**
)registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25)sakymas del Klaipėdos elektros tinkl4 teritorij4 piano patvirtinimo Nr. 1-278**
)registravimo data: **2021-11-17**
Zemes sklypo plotas, patenkantis i Teritorijc1: **5 kv. m, nuo 2023-01-04**
- 11.4. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinkl4 apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100095191**
)registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25)sakymas del Klaipėdos elektros tinkl4 teritorij4 piano patvirtinimo Nr. 1-278**
)registravimo data: **2021-11-09**
Duomen4 pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2021-06-28 Elektromobili4 jkrovimo stoteles, esancios Bang4 g. 3, Klaipėda, Klaipėdos sav., prijungimo prie AB "Energijos skirstymo operatoriaus" skirstom4.i4 tinkl4 projektas Nr. E1N3112362**
Duomen4 pakeitimo data: **2024-04-29**
Zemes sklypo plotas, patenkantis i Teritorijc1: **99 kv. m, nuo 2024-04-29**
- 11.5. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinkl4 apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100099493**
)registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25)sakymas del Klaipėdos elektros tinkl4 teritorij4 piano patvirtinimo Nr. 1-278**
)registravimo data: **2021-11-09**
Zemes sklypo plotas, patenkantis i Teritorijc1: **6 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.6. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinkl4 apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100098782**
)registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25)sakymas del Klaipėdos elektros tinkl4 teritorij4 piano patvirtinimo Nr. 1-278**
)registravimo data: **2021-11-09**
Zemes sklypo plotas, patenkantis i Teritorijc1: **4 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.7. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinkl4 apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100095995**
)registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25)sakymas del Klaipėdos elektros tinkl4 teritorij4 piano patvirtinimo Nr. 1-278**
)registravimo data: **2021-11-09**
Zemes sklypo plotas, patenkantis i Teritorijc1: **6 kv. m, nuo 2023-01-04**
- 11.8. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinkl4 apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100094267**
)registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25)sakymas del Klaipėdos elektros tinkl4 teritorij4 piano patvirtinimo Nr. 1-278**
)registravimo data: **2021-11-05**
Zemes sklypo plotas, patenkantis i Teritorijc1: **5 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.9. **Kultūros paveldo objekt4 ir vietovi4 teritorijos, j4 apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100680227**
)registravimo pagrindas: **Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2022-02-01 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-2050/5**
)registravimo data: **2024-07-23**
Zemes sklypo plotas, patenkantis i Teritorijc1: **3910 kv. m, nuo 2024-07-23**
- 11.10. **Kultūros paveldo objekt4 ir vietovi4 teritorijos, j4 apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100680149**
)registravimo pagrindas: **Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2017-09-05 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-2470/1**
)registravimo data: **2024-07-23**
Zemes sklypo plotas, patenkantis i Teritorijc1: **324 kv. m, nuo 2024-07-23**
- 11.11. **Kultūros paveldo objekt4 ir vietovi4 teritorijos, j4 apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100685174**
)registravimo pagrindas: **Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2003-04-24 KVAD direktoriaus jsakymas Nr.)-114**
)registravimo data: **2024-07-23**
Zemes sklypo plotas, patenkantis i Teritorijc1: **3910 kv. m, nuo 2024-07-23**

- 11.12.

Teritorijos pavadinimas

Teritorijos unikalus numeris

Jregistravimo pagrindas

)registravimo data:

Zemes sklypo plotas, patenkantis i Teritorijq:

Silumos perdavimo tinkl4 apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

100653058

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2024-04-26 Klaipedos miesto pietines dalies silumos perdavimo tinkl4 apsaugos zon4 teritorij4 planas Nr. 1-87

2024-06-03

216 kv. m, nuo 2024-06-03
- 11.13.

Teritorijos pavadinimas

Teritorijos unikalus numeris

Jregistravimo pagrindas

)registravimo data:

Zemes sklypo plotas, patenkantis i Teritorijq:

Silumos perdavimo tinkl4 apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

100652938

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2024-04-26 Klaipedos miesto pietines dalies silumos perdavimo tinkl4 apsaugos zon4 teritorij4 planas Nr. 1-87

2024-05-31

303 kv. m, nuo 2024-05-31

12. Registro pastabos ir nuorodos: iras4 nera
13. Kita informacija: iras4 nera
14. Informacija apie duomen4 sandoriui tikslinimq: iras4 nera

2025 m. rugpjūčio mėn. 01 d. Įsakymas Nr. ĮS-2025-08-01/01

DĖL STATINIO EKSPERTIZĖS VADOVO PASKYRIMO

Vadovaudamasis VŠĮ „Klaipėdos kultūros fabrikas“ užsakymu, vadovaujantis 2025-08-01 paslaugų sutartimi Nr. 2025/08/01-01 ir ekspertizės užduotimi, įsakau:

1. Administracinės paskirties, ypatingojo statinio (unikalus daikto Nr. 2194-0004-9037, žymėjimas plane 1B5p; žemės sklypo unikalus daikto Nr. 4400-0853-5208; žemės sklypo kadastro Nr. ir kadastro vietovės pavadinimas: 2101/0003:589 Klaipėdos m.k.v.), adresu Bangų g. 5A, Klaipėda statinio ekspertizės vadovu paskirti Renatą Petkevičių, kvalifikacijos atestato Nr. 39951; 31912.

Direktorius

Renatas Petkevičius

Susipažinau:

R. Petkevičius





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.39951

Renatas Petkevicius



Suteikta teisė eiti statinio ekspertizės vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, hidrotechnikos statiniai (vandenvietės ir vandenruosos statiniai, nusodintuvai), kitos paskirties inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2021 m. gegužės 25 d.
Pirmą kartą išduotas 2020 m. spalio 2
d.

Kvalifikacijos atestato registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes imone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imones kodas 110068926, Linkmem.\ g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.31912

Renatas Petkevicius



Suteikta teise eiti statinio dalies ekspertizes vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietoveje.

Statinio dalies ekspertizes darbo sritis: konstrukcij-4.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

N
W
0,
..i:..
00

Isduotas 2019 m. geguzes 17 d.

Pirmq. kartq. isduotas 2013 m. spalio 31 d.

Kvalifikacijos atestat4 registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. 8486

MB Statinių ekspertizės biuras

Įmonės kodas: 304163670 Jurgin

g. 7-3, LT-91202 Klaipėda

Suteikiama teisė būti statinio ekspertizės rangovu.

Statiniai:

- gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, hidrotechnikos statiniai (vandenvietės ir vandenruosos statiniai, nusodintuvai), kitos paskirties inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje.

Statinio ekspertizės darbų sritys:

- konstrukcijų.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Pirmą kartą išduotas 2017 m. kovo 31 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

a
r--
(V)
LO
a

Statinio (dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr. / Series, No.: PCAD2410009

Draudimo grupė / Insurance group: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas **Draudimo rūšis / Insurance type:** Statinio (dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Apdrausta pagal Statinio (dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės (patvirtintos Lietuvos Banko valdybos 2022-03-31 nutarimu Nr. 03-61, paskelbtos TAR, 2022-03-31, Nr.6534, įsigaliojusios nuo 2022-05-01), su vėlesniais pakeitimais. Taisyklės skelbiamos <https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe/#dokumentai>.

Draudimo laikotarpis nuo / Period of Insurance from 2025-09-14 00:00 iki / to 2026-09-13 24:00 **Išdavimo data / Date:** 2025-08-25

Liudijimo tipas / Type of policy Pratęstas / Renewed

Draudėjas / Policyholder: STATINIŲ EKSPERTIZĖS BIURAS, MB, įmonės kodas 304163670, Jurginų g. 7-3, LT-91202 Klaipėda

Draudimo objektas / Object of Insurance

Draudimo objektas yra draudėjo turiniai interesai, susiję su draudėjo civiline atsakomybe už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą garantinį terminą, dėl netinkamai atliktų statinių (dalių) ekspertizių, kai ekspertizės rangovų darbai ar jų dalys buvo perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir statinio (dalies) ekspertizės darbų rangos sutartys buvo pasirašytos po statinio (dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos.

Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui / Sum insured for one event	Draudimo suma visam laikotarpiui / Aggregate limit	Besąlyginė išskaita kiekvienam draudžiamajam įvykiui / Unconditional deductible amount for each and every claim
289.000,00 EUR	289.000,00 EUR	2.900,00 EUR

Papildomos sąlygos / Additional conditions

Bet kokie šiame dokumente esantys taisymai yra niekiniai ir negalioja / Any corrections in this document are null and void.

- Draudikas ir draudėjas susitaria, kad Statinio (dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 6 punkte numatytas šalių nustatytas laikotarpis yra 5 metai.
- Draudėjas pasirašydamas arba apmokėdamas draudimo sutartį, aiškiai ir vienareikšmiškai pareiškia, kad jam nėra pareikšti jokie reikalavimai ir/ar pretenzijos dėl vykdomos veiklos, taip pat draudėjui nėra žinomos jokios aplinkybės dėl kurių gali būti pareikšti tokie reikalavimai ir / ar pretenzijos dėl vykdomos veiklos. Šio pareiškimo atitikimas tikrovei yra esminė sąlyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti šią draudimo sutartį. Paaiškėjus, kad šis pareiškimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties sąlygų pažeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia piniginė prievolė, įskaitant prievolę mokėti draudimo išmoką.
- Sąlygos susitaria, kad pagal šią draudimo sutartį draudžiama statinio ekspertizės rangovo civilinė atsakomybė dėl jo veiklos, kuri numatyta LR Statybos įstatymo 17 straipsnio 6 dalyje, išskyrus 6 dalies 2) punktą.
- Planuojama apyvarta - 130.000 Eur.

Už šios draudimo sutarties sudarymą draudimo produktų platintojas/Draudiko darbuotojas iš Draudiko gaus komisinį atlygį, kuris yra sudedamoji draudimo įmokos dalis.

Draudikas / Insurer:

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Skundų dėl draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginčų ne teisme nagrinėjimo tvarka pateikiama atstovybėse ar <https://www.compensa.lt/> / Procedures for the handling of complaints regarding the activities of the insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative offices of <https://www.compensa.lt/>

Pardavimų departamento vadovas
DAINIUS BALINAS



Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:

AON BALTIC, UADBB, tel. 19944, 052526000, el. p. info@draudimas.lt

Draudėjas / Policyholder:

Draudimo įmokos (jos dalies) sumokėjimas laikomas Draudėjo patvirtinimu, kad jis:

- susipažino su draudimo taisyklėmis <https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe/#dokumentai>, jų turinys jam aiškus ir gavo jų kopiją;
- susipažino su Privatumo politika <https://www.compensa.lt/privatumo-politika/>;
- visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis pildomas) nurodyta informacija yra tikslė ir teisinga;
- sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis.

Draudimo įmokos (jos dalies) sumokėjimas laikomas Draudėjo (ne)sutikimu, kad ne gyvybės draudimo bendrovė ADB Compensa Vienna Insurance Group (<https://www.compensa.lt/>) (toliau – Compensa) ir/ar gyvybės draudimo bendrovė Compensa Life Vienna Insurance Group SE, veikianti per Lietuvos filialą, (<https://www.compensalife.eu/LT/front.asp>) (toliau – Compensa Life) teiktų informaciją apie draudimo paslaugas, produktus, specialius pasiūlymus, naujienas, akcijas, lojalumo programas, klausų nuomonės apie siūlomas paslaugas.

Draudėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas) aukščiau nurodytu tikslu bus tvarkomi 24 mėn. nuo šios sutikimo davimo dienos.

☐ Compensa ir Compensa Life ☐ Compensa ☒ nesutinku

Draudėjas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, kreipdamasis į Compensa klientų aptarnavimo skyrių, telefonu 19111, el. paštu tiesioginierinkodara@compensa.lt arba pakeisdamas atitinkamus nustatymus savitarnos ar mobiliosios programose.

STATINIŲ EKSPERTIZĖS BIURAS, MB, įmonės kodas: 304163670

Draudėjo (jo atstovo) Vardas, Pavardė, parašas (draudimo sutartį sudarant elektroninių ryšių priemonėmis, ji galioja be Draudėjo parašo)

Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spaudas bei parašas

Statinio (dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr. / Series, No.: PCAD2410009

Bendra draudimo įmoka / Insurance premium: 1 700,00 EUR*

* įskaitant tarpininkui mokamą komisinį atlygį

Draudimo liudijimas turi visus privalomus PVM sąskaitai-faktūrai rekvizitus ir yra laikomas PVM sąskaita-faktūra / The insurance policy has all the details of the VAT invoice and is treated as the VAT invoice. Draudimo įmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM ĮSTATYMAS 27 str.) / Insurance premiums are not charged with VAT tax (LR VAT law 27 clause).

Mokėjimą galite atlikti / Payment can be made to:

SEB BANKAS, AB, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT237044060001247492

SWEDBANK, AB, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT10730001000024999

LUMINOR BANK, AB, banko kodas 40100, a.s. Nr. LT732140030000013077

SVARBUS! Pavedimo laukelyje „Mokėjimo paskirtis“ prašome nurodyti: PCAD2410009

Įmokos ir jų mokėjimai / Payment terms and sums:

1. 2025-09-14 – 1 700,00 EUR

Draudikas neužtikrins draudimo apsaugos, nemokės draudimo išmokų, neteiks kitų paslaugų pagal šią sutartį, jei tai prieštarauja bet kokioms tarptautinėms sankcijoms, draudimams ar apribojimams pagal Jungtinių Tautų rezoliucijas, prekybos ar ekonomines sankcijas, Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos, Jungtinės Karalystės ar Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymus ir kitus teisės aktus (su sąlyga, kad tai nepažeidžia Draudikui taikytino reguliavimo ar nacionalinės teisės). / No Insurer shall be deemed to provide cover and no Insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that this would expose that Insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, the Republic of Lithuania, the United Kingdom or the United States of America (provided that this does not violate any regulation or specific national law applicable to the Insurer).

Draudikas / Insurer:

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Skundų dėl draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginčų ne teisme nagrinėjimo tvarka pateikiama atstovybėse ar <https://www.compensa.lt> / Procedures for the handling of complaints regarding the activities of the insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative offices of <https://www.compensa.lt>

Pardavimų departamento vadovas
DAINIUS BALINAS



Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:

AON BALTIC, UADB, tel. 19944, 052526000, el. p. info@draudimas.lt

Draudėjas / Policyholder:

Draudimo įmokos (jos dalies) sumokėjimas laikomas Draudėjo patvirtinimu, kad jis:

- susipažino su draudimo taisyklėmis <https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe/#dokumentai>, jų turinys jam aiškus ir gavo jų kopiją;
- susipažino su Privatumo politika <https://www.compensa.lt/privatumo-politika/>;
- visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis pildomas) nurodyta informacija yra tikslī ir teisinga;
- sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis.

Draudimo įmokos (jos dalies) sumokėjimas laikomas Draudėjo (ne)sutikimu, kad ne gyvybės draudimo bendrovė ADB Compensa Vienna Insurance Group (<https://www.compensa.lt/>) (toliau – Compensa) ir/ar gyvybės draudimo bendrovė Compensa Life Vienna Insurance Group SE, veikianti per Lietuvos filialą, (<https://www.compensalife.eu/LT/front.asp>) (toliau – Compensa Life) teiktų informaciją apie draudimo paslaugas, produktus, specialius pasiūlymus, naujienas, akcijas, lojalumo programas, klausimų nuomonės apie siūlomas paslaugas.

Draudėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas) aukščiau nurodytu tikslu bus tvarkomi 24 mėn. nuo šios sutikimo davimo dienos.

☐ Compensa ir Compensa Life ☐ Compensa ☒ nesutinku

Draudėjas turi teisę bet kurio metu atšaukti šį sutikimą, kreipdamasis į Compensa klientų aptarnavimo skyrių, telefonu 19111, el. paštu tiesioginerekodara@compensa.lt arba pakeisdamas atitinkamus nustatymus savitarnos ar mobiliosios programose.

STATINIŲ EKSPERTIZĖS BIURAS, MB, įmonės kodas: 304163670



MOKEJIMO NURODYMAS NR. 606 PATVIRTINIMAS
PAYMENT ORDER NO. 606 DEBIT ADVICE

Moketojo duomenys | Payer's data

Vardas ir pavardė arba pavadinimas / Name

MB „STATINIŲ EKSPERTIZES BIURAS“

Moketojo kodas / Payer's identifier

304163670 Imonės kodas

Sąskaitos numeris (IBAN) ir valiuta / No. (IBAN) and currency of account

LT137044060008074629 EUR

Gavejo duomenys | Beneficiary's data

Vardas ir pavardė arba pavadinimas / Name

COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP ADB

Sąskaitos numeris (IBAN) / No. (IBAN) of account

LT237044060001247492

Gavejo banko SWIFT kodas (BIC), pavadinimas ir adresas / Beneficiary's bank BIC, name and address

CBVILT2X, AB SEB bankas, Konstitucijos pr. 24, Vilnius, 08105

Suma (skaitmenimis ir žodžiais) ir valiuta / Amount of payment (in numbers and words) and currency

1700.00 (vienas tūkstantis septyni simtai .00) EUR

Mokėjimo paskirtis / Details of payment

COM2506282

Komisijos mokestis / Commission fee

0.33 EUR

Mokesci4 sąskaitos numeris ir valiuta / Commission fee account and currency

LT137044060008074629 EUR

Banko patvirtinimas | Bank's confirmation

Interneto bankas verslui / Business internet bank

RO1997388364 2025-09-10 08:53:12