

Apžiūros aktas



Apžiūros data	2024-03-22
Atsakingas vertintojas	
Indeksas	ŠRRSKM009T1936G046KRŽ
Kelias	157 Kelmė–Tytuvėnai (0.674 km)
Statinys	Tiltas
Kertami objektai	Upė: Kražantė

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai	3.00	Koroduoja armatūra, apsauginė danga nusidėvėjusi, galuose bloškai pasikraipę.
	Deformaciniai pjūviai	2.00	Kiauri.
	Hidroizoliacija	3.00	Nesandari ties kraštinėmis sijomis.
	Šaliltilčiai	1.00	Šaliltilčių plokščių tarpai neužsandarinti, kraštai aptrupėję (vietomis likusi tik armatūra), nusidėvėjusi asfalto danga.
	Turėklai	3.00	Porankiai koroduoja.
	Vandens nuleidimo sistema	2.00	Per trumpi, koroduoja, visi šulinėliai per giliai, kai kurie pilnai užsikimšę.
	Važiuojamoji dalis	4.00	Virš deformacinių pjūvių danga sutrūkinėjusi, nelygumai prie atitvarų, šulinėliai įdubose.
Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos		2.00	-
2. Perdanga	Sijos (visos)	2.00	Perdangos būklė, ypatingai senosios, bloga (betonas trupa, armatūra koroduoja).
	Skersinės sijos (diafragmos)	3.00	Sutrūkinėjęs, nutrupėjęs betonas, koroduoja armatūra.
	Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos		2.00
3. Atramos	Atraminiai guoliai	3.00	Koroduoja.
	Ramtai	4.00	Rygeliai šlapi, patakuoti, paviršiai sutrūkinėję, ant jų prisikaupę purvo.
	Taurai	3.00	Abiejų taurų apačios senoje tilto pusėje aptrupėjusios, naujoje pusėje kraštuose patakuoti.
Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos		3.00	-
4. Prietilčiai	Inžineriniai tinklai	2.00	Dešinėje tilto pusėje vamzdžiai koroduoja, pirmame ir ketvirtame tarpatramyje sutrukę, kabo.
	Kelio ženklai	3.00	Nėra ženklų su vandens telkinio pavadinimu.

	Kūgio šlaitai	3.00	Išplovos aptvarkytos, plytelės atstatytos (bendra būklė patenkinama).
	Laiptai	4.00	Koroduoja turėklai. Prie pirmos atramos pakopa d.p. sutvarkyta.
	Tvarka patiltėje	5.00	Pažaidų nėra.
	Upės vaga	5.00	Pažaidų nėra.
	Vandens nuleidimo įrenginiai	3.00	Šulinėliai išvalyti, tik pasėdę žemiau asfalto aukščio.
	Važiuojamosios dalies danga	3.00	Plyšiai, provėžos, išlūžinėjusi aplink latakus.
Bendras prietilčių elementų įvertis ir pastabos		3.00	-
Bendras tilto įvertis ir bendros išvados		2.35	Tilto būklė patenkinama. Rekomenduoju: - atlikti kapitalinį remontą. Artimiausiu metu: - išvalyti šulinėlius ant tilto; - sutvarkyti išplovą patiltėje ir vandens nubėgimą nuo nuokalnės už tilto kairėje pusėje