

Apžiūros aktas



Apžiūros data	2025-04-07
Atsakingas vertintojas	
Indeksas	VRKLKL0043T1963G069MIN
Kelias	2228 Dovilai–Baičiai (1.207 km)
Statiny	Tiltas
Kertami objektai	Upė: Minija

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai	5.00	Pažaidų nėra.
	Deformaciniai pjūviai	2.00	Pjūvių mastika atšokusi nuo visų pjūvių, išskyrus vidurinį.
	Hidroizoliacija	5.00	Pažaidų nėra.
	Šalitilčiai	5.00	Pažaidų nėra (kraštuose žemių sąnašos).
	Turėklai	5.00	Vietomis nusilupusi turėklų apsauginė danga.
	Vandens nuleidimo sistema	5.00	Pažaidų nėra.
	Važiuojamoji dalis	5.00	Suaižėjusi danga už pirmos atramos per vidurį.
Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos		3.00	-
2. Perdanga	Sijos (visos)	2.00	Pažeisti pirmo ir ketvirto tarpatramių patrupėję sijų galai virš atramų, koroduoja armatūra, sutrūkęs, nutrupėjęs betonas.
	Skersinės sijos (diafragmos)	2.00	Pirmame tarpatramyje tarp trečios ir ketvirtos sijų išilginis įtrūkis.
Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos		2.00	-
3. Atramos	Atraminiai guoliai	4.00	Koroduoja.
	Ramtai	5.00	Patakuoti rygeliai.
	Taurai	5.00	Pažaidų nėra.
Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos		5.00	-
4. Prietilčiai	Kelio ženklai	5.00	Pažaidų nėra.
	Kūgio šlaitai	4.00	Ant kūgio šlaitų bėga vanduo iš vamzdžių.
	Laiptai	5.00	Pažaidų nėra.
	Tvarka patiltėje	5.00	Pažaidų nėra.

	Upės vaga	5.00	Pažaidų nėra.
	Vandens nuleidimo įrenginiai	5.00	Pažaidų nėra.
	Važiuojamosios dalies danga	2.00	Danga suaižėjusi, duobėta. Slenksčiai.
Bendras prietilčių elementų įvertis ir pastabos		2.00	-
Bendras tilto įvertis ir bendros išvados		3.10	Tilto būklė patenkinama. Rekomenduoju: - suremontuoti deformacinius pjūvius; - suremontuoti nutrupėjusių sijų galus; - vamzdžius įrengti taip, kad nedrėkintų kūgių šlaitų; - atnaujinti turėklų apsauginę dangą; - vykdyti nuolatinės priežiūros darbus.